



**FACULTAD DE INGENIERÍA UNAM
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA**

CURSOS ABIERTOS

CA 010 TOPOGRAFÍA MODERNA CON ESTACIÓN TOTAL

15 AL 19 DE MARZO


TEMA

**TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA CON LAS
ESTACIONES TOTALES LEICA TC1600 Y 605**

**EXPOSITOR: ING. JOSÉ ALBERTO PADILLA HIGUERA
PALACIO DE MINERÍA
MARZO DEL 2004**

Curso: Taller de Topografía Avanzada

CURSO: TALLER DE TOPOGRAFIA AVANZADA.

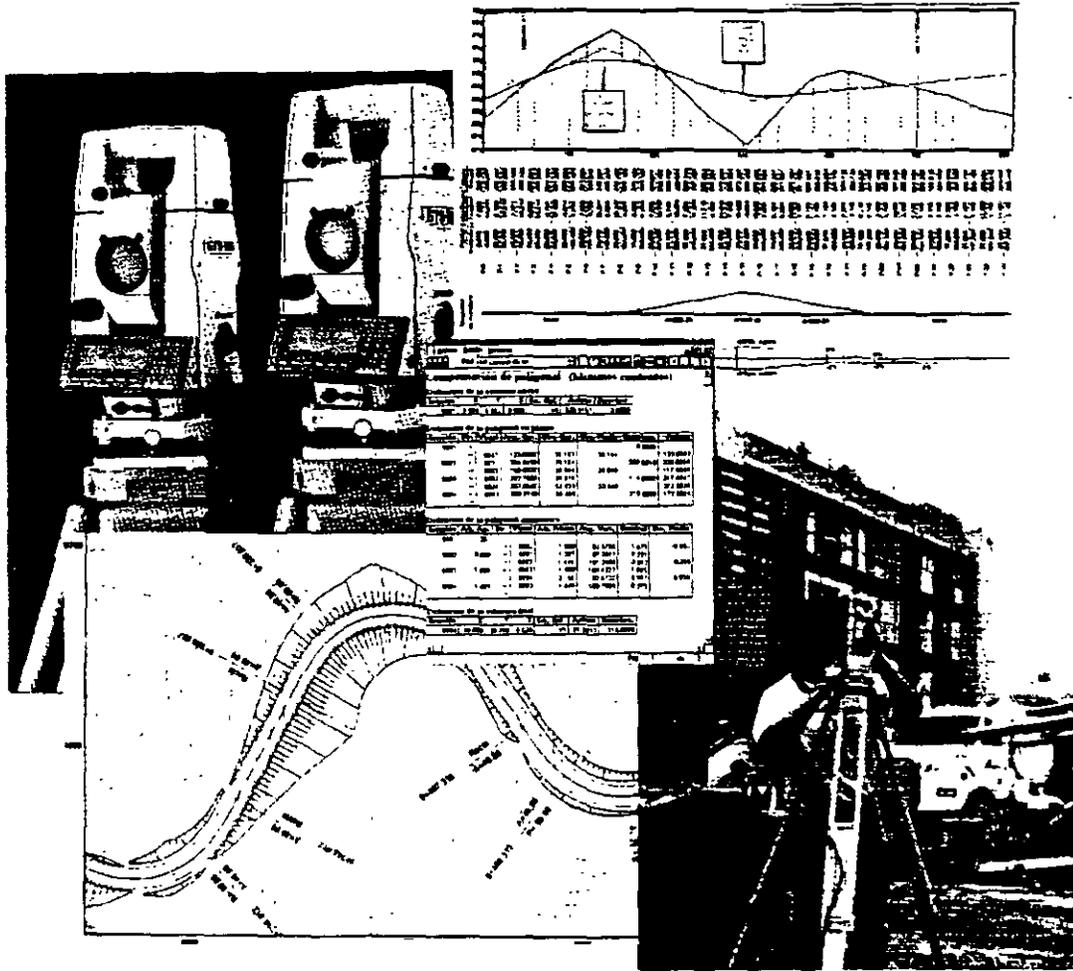

PRIMER MODULO

TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA CON LAS
ESTACIONES TOTALES LEICA TCR307 Y
LEICA TC1610

SEGUNDO MODULO

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA
APLICADO A LA TOPOGRAFIA

Coordinador del Curso:
Ing. José Alberto Padilla Higuera

CURSO TALLER DE TOPOGRAFIA AVANZADA

OBJETIVO GENERAL:

El curso presenta las herramientas fundamentales para la ejecución de los levantamientos topográficos empleando las Estaciones Totales LEICA TCR307 y LEICA TC1610.

En el curso se hará énfasis en el manejo y uso de la Estaciones Totales LEICA TCR307 y LEICA TC1610, el Software de comunicaciones LEICA SURVEY OFFICE, LEICA RODAS y el software de dibujo AUTOCAD.

DIRIGIDO A:

El curso va dirigido al personal técnico de la Delegación Alvaro Obregón, interesados en el empleo de la tecnología topográfica moderna.

CARACTERISTICAS:

El curso tiene una duración de 20 horas, distribuidas en dos módulos de 10 horas cada uno.

Los dos módulos, se cubrirán durante dos semanas, en sesiones de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en el periodo 29 de abril - 10 de mayo de 2002.

Los módulos se cursarán en forma seriada.

El programa es teórico - práctico e incluye el uso de las Estaciones Totales LEICA TCR307 y LEICA TC1610, computadoras, software y material de apoyo.

El curso será impartido por Instructores especializados, con amplia experiencia en el uso de la tecnología topográfica moderna.

REQUISITOS DE ADMISION:

- 1. Llenar cédula de inscripción al curso.**
- 2. Conocimientos básicos de topografía.**
- 3. Conocimientos básicos de computación.**

Coordinador del curso: Ing. José Alberto Padilla Higuera

PRIMER MODULO

TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA CON ESTACION TOTAL:

(duración 10 horas)

Objetivo:

El participante adquirirá los conocimientos y habilidades fundamentales para que realice levantamientos topográficos con la Estaciones Totales Leica TCR307 y Leica TC1610.

Contenido:

- Características de las Estación Total
- Funciones ejecutadas por la Estación Total
- Colección electrónica de datos de campo
- Levantamientos planimétricos - altimétricos con Estación Total
- Software de comunicaciones LEICA SURVEY OFFICE y LEICA RODAS
- Cálculo topográfico con WILDSOFT

SEGUNDO MODULO

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA APLICADO A LA TOPOGRAFIA:

(duración 10 horas)

Objetivo:


El participante adquirirá los conocimientos básicos que le permitirán representar (dibujar) sus levantamientos topográficos a través de una computadora personal.

Contenido:

- Software para el dibujo asistido por computadora.
Preparación de un dibujo electrónico, dibujo en dos dimensiones; ayudas para el dibujo, control del despliegue gráfico, comandos de dibujo, comandos de texto, comandos de edición, bloques, dimensiones, intercambio de datos con otras aplicaciones, preparación de la hoja, escala e impresión.
- Ejemplos diversos aplicados a la topografía.

PRIMER MODULO

ESTACION TOTAL

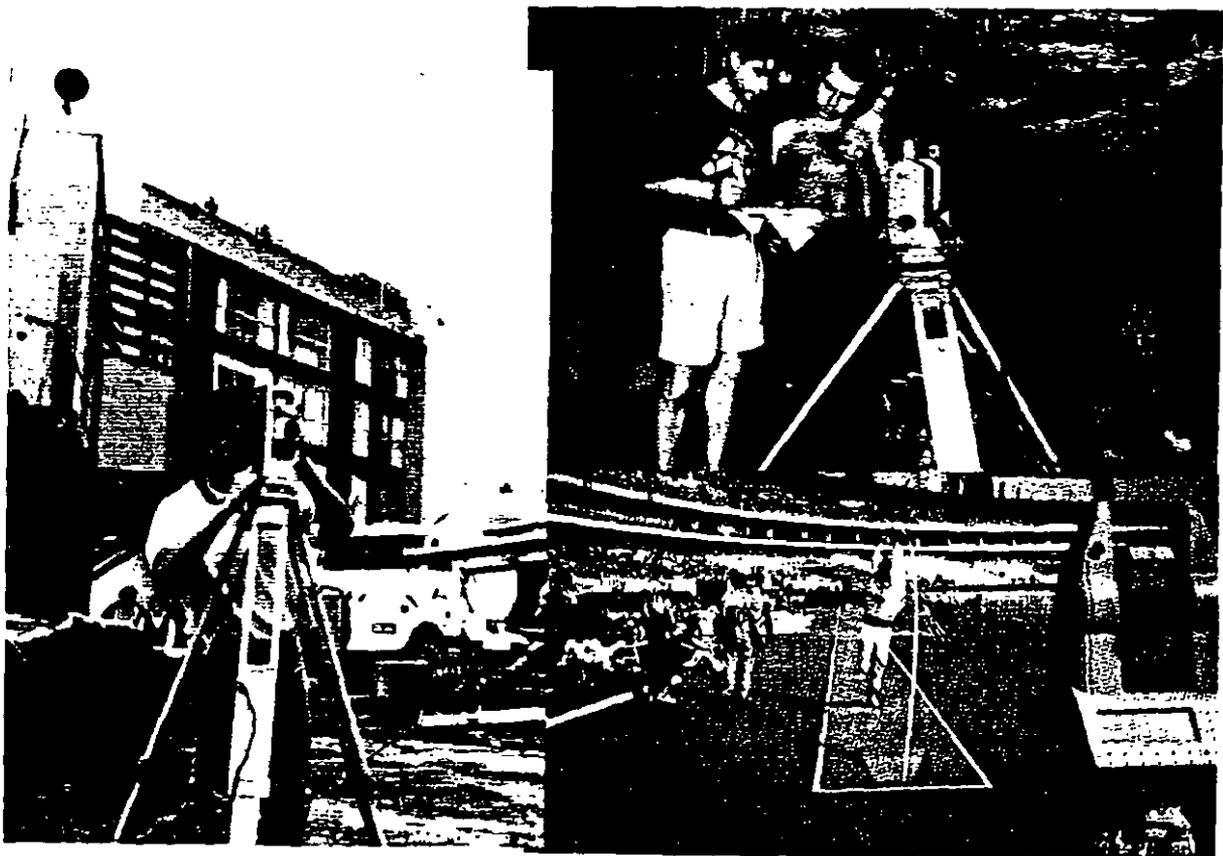

Estación Total


José A. Padilla

Septiembre de 1999.

Introducción

El objeto de este documento es presentar el instrumento de medición universal moderno en la práctica de la Ingeniería Topográfica y Geodésica, conocido como **Estación Total o Taquímetro Electrónico y accesorios**. Se analizarán cada uno de los siguientes conceptos:

- Características de la Estación Total
- Funciones ejecutadas por la Estación Total
- Colección electrónica de datos de campo
- Puesta en estación y operación de la Estación Total
- Levantamientos planimétricos y altimétricos con Estación Total
- Fuentes de error en levantamientos con Estación Total

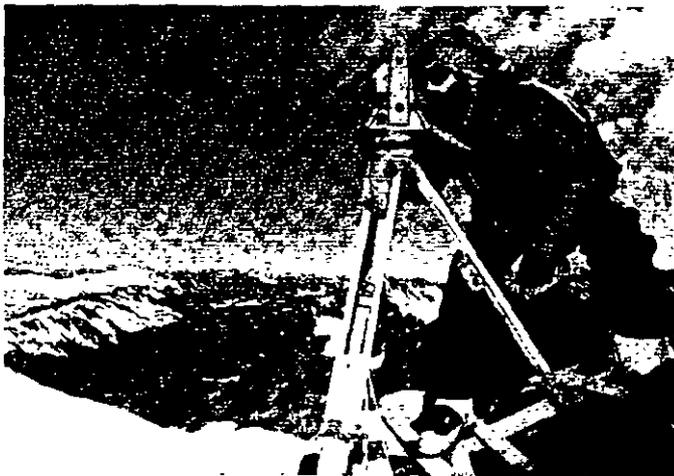

Arriba: La Estación Total LEICA TC1610 es utilizada en el Mount Blanc, para determinar la velocidad de desplazamiento del glaciar.



Derecha: La Estación Total LEICA TC1600 es utilizada para los trabajos de control durante la construcción de la plataforma de gas Troll en Vats, Noruega, de 470 metros de altura total.


Características de la Estación Total

La Estación Total es un instrumento topográfico que reúne en una sola unidad, tres componentes básicos, un teodolito electrónico digital, un distanciómetro electrónico y un microprocesador o computador.


El instrumento, una vez estacionado, puede medir automáticamente los ángulos horizontal, vertical y la distancia inclinada, los valores son presentados inmediatamente a través de una pantalla de cristal líquido y el microprocesador realiza de manera simultánea los cálculos de distancia horizontal y desnivel.

Si las coordenadas del vértice ocupado y el azimut de la línea de referencia son introducidos al sistema, las coordenadas del punto adelante son inmediatamente calculadas, se presentan en pantalla y pueden ser almacenadas, junto con los valores angulares y de distancia, ya sea en la memoria interna del instrumento, a una tarjeta de memoria o a una colectora externa.

Derecha: Vista parcial del microprocesador y demás circuitos electrónicos de la Estación Total **LEICA-WILD TC500**, la cual realiza la medida de los ángulos con una precisión de 6" de arco y la medida de la distancia con un prisma simple alcanza los 700 metros y una precisión de +5mm+5ppm. El instrumento cuenta con un socket de conexión a una colectora de datos externa.

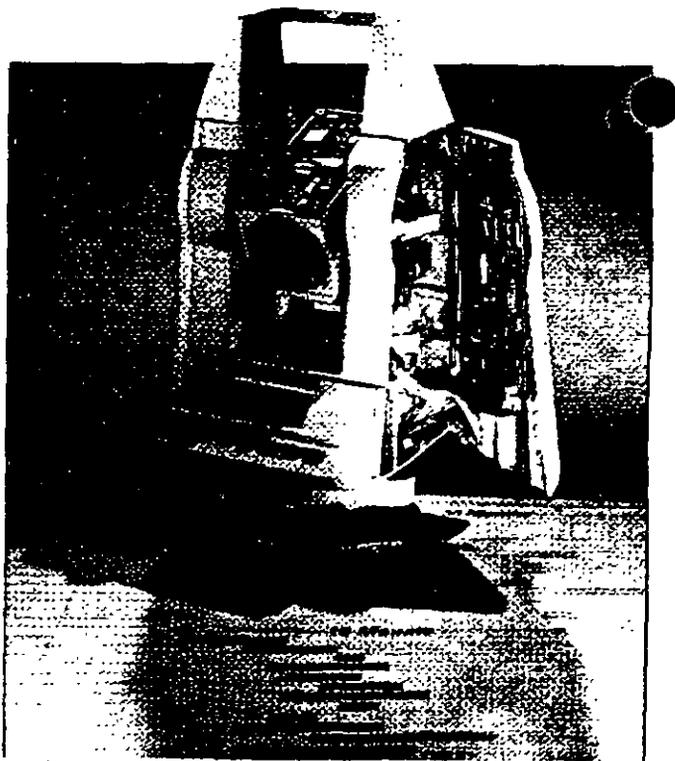


Como **teodolito electrónico**, tiene la capacidad de desplegar automáticamente los valores angulares, eliminando la necesidad de leer los círculos horizontal y vertical por medio de un micrómetro.

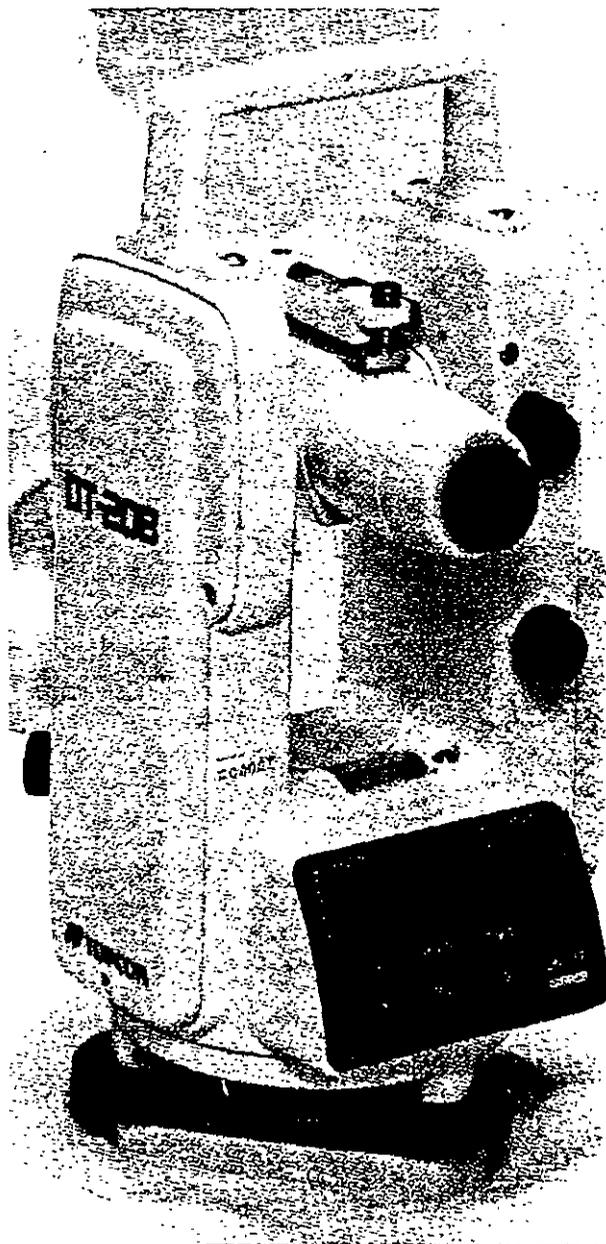

El principio de operación angular de los teodolitos digitales consiste en hacer pasar un haz de luz a través de un sistema doble de código binario o de barras. El teodolito electrónico digital **TOPCON DT-20B**, es representativo de este sistema y se describe en términos generales. El instrumento cuenta con dos círculos de cristal, montados uno encima del otro, existiendo una separación entre ellos con el fin de permitir su desplazamiento. El círculo inferior (el cual se mantiene fijo junto con la base del instrumento), tiene grabado un patrón binario (código de barras) de líneas negras (que no permiten el paso de luz) y transparentes (que permiten el paso de luz) alternadas, igualmente espaciadas. El círculo superior (el cual gira junto el resto del instrumento alrededor del eje vertical), contiene un patrón similar al anterior, es decir, con igual espaciamiento entre las líneas, el cual presenta una incisión o abertura en todo su contorno. Un diodo emisor de luz, directamente colimado hacia una celda fotodetectora, emite de abajo hacia arriba, un haz de luz, el cual pasa entre los círculos. Al girar el instrumento alrededor de su eje vertical, ambos círculos de cristal graduados, se mueven uno respecto al otro, generando alternativamente variaciones en la intensidad de la luz. El fotodetector detecta estas variaciones y las convierte en pulsos eléctricos, posteriormente las envía al microprocesador y este las transforma en valores digitales. El valor angular digital es presentado finalmente en la pantalla de cristal líquido.


Los teodolitos electrónicos digitales y Estaciones Totales cuentan con dos sistemas similares al descrito, uno para medir los ángulos horizontales y otro para los ángulos verticales. La resolución de los valores angulares en pantalla, se encuentra por lo general, en el rango de 0.1" a 30" de arco.

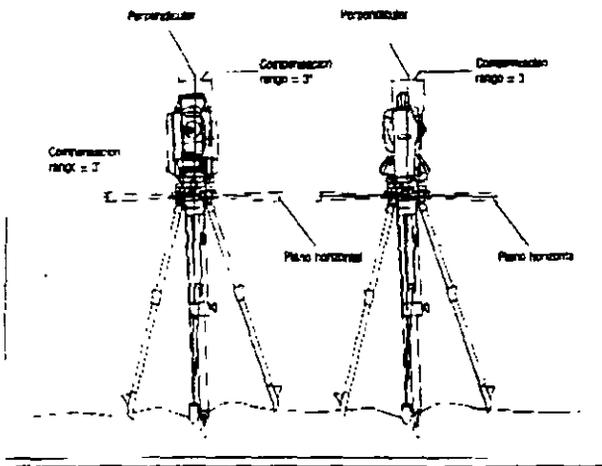

La mayoría de los teodolitos electrónicos y Estaciones Totales, cuentan con un sistema de compensación del círculo vertical, el cual alinea automáticamente el 0° de dicho círculo en dirección opuesta a la dirección de la gravedad o línea de la plomada.


Nuevos taquímeros electrónicos como el **NIKON DTM-450**, cuentan con un sistema compensador de doble eje, que corrige automáticamente las lecturas del ángulo vertical y horizontal, manteniendo la precisión incluso cuando el instrumento esté fuera de nivelación.

El manejo y control de las funciones de la Estación Total, se realiza por medio de la pantalla de cristal líquido y del teclado asociado. Las funciones principales se ejecutan pulsando simplemente una tecla. La medida de la distancia, introducción de caracteres alfanuméricos y registro de datos en el dispositivo correspondiente, son ejemplos de funciones principales.

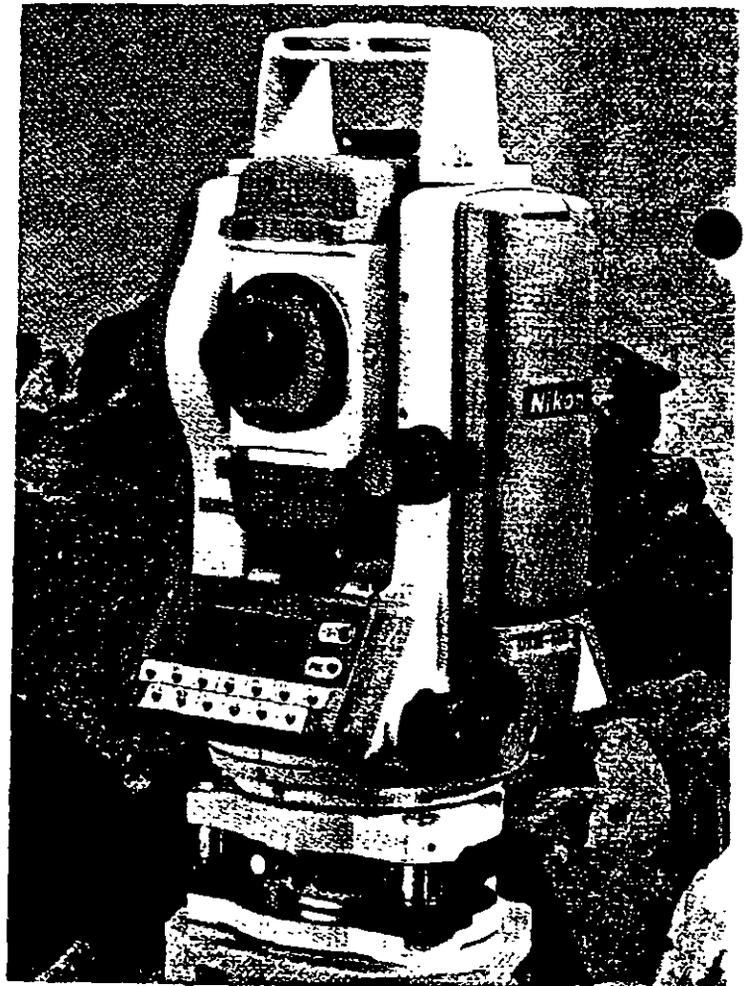


Funciones y ajustes que se emplean poco pueden activarse desde un menú. Dentro de estas funciones podemos considerar las siguientes:

Introducción de las constantes para la corrección atmosférica, constantes de prisma, visualización completa o parcial de un archivo, búsqueda de un elemento del archivo, formato y borrado de un archivo, programación y configuración del instrumento, puertos de salida utilizado, unidades de medición, definición del error de colimación y del error de índice, etc.

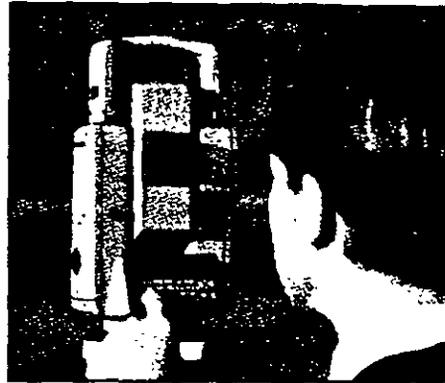


La puesta en ceros o en algún valor predeterminado del círculo horizontal puede ser obtenido mediante la simple presión de una tecla o a través de un menú, depende de la construcción, marca comercial y modelo del taquimetro.

La pantalla de cristal líquido y teclado asociado, también conocidos como **panel de control**, presentan formas diversas, van desde los sencillos, hasta los complejos, la disposición de las teclas y la pantalla varía de una marca comercial a otra e inclusive de modelo a modelo de una misma marca. Se presenta a continuación la disposición del panel de control de la Estación Total **NIKON DTM-450**.

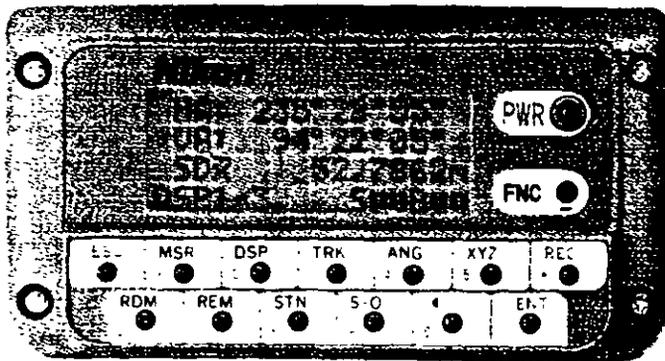

Amplia pantalla de cuatro líneas.

La amplia pantalla LCD (de 16 caracteres por cuatro líneas) muestra de forma simultánea 3 tipos de datos junto con el nivel de carga de la batería, sistema de medición en uso y pantalla seleccionada. La pantalla se encuentra en ambas caras y dispone de iluminación

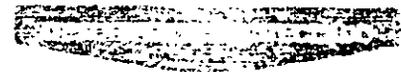


- MSR: Medida de distancia en modo normal
- DSP: Selección de diferentes pantallas de datos
- TRK: Medida de distancia en alta velocidad
- ANG: Medida de ángulos puesta a cero, definición o bloqueo
- XYZ: Medida de coordenadas
- RDM: Medida de distancia remota (continua o radial)
- REM: Medida de cota remota
- STN: Introducción de datos de estación (conocida, desconocida o inseción)
- S-O: Replanteo
- Iluminación: Iluminación de la pantalla, retículo y mira
- REC: Grabación de datos en memoria interna
- ENT: Tecla de vocado a ordenador o carga desde este
- FNC: Introducción de temperatura y presión atmosférica, constante de prisma, altura de prisma, cálculos topográficos, configuración, visualización y edición de datos, comunicación y desconexión de compensador vertical

El formato de presentación en pantalla de los valores angulares también varía entre los diferentes instrumentos.

En el ejemplo anterior, el NIKON DTM-450 presenta los ángulos en grados, minutos y segundos con sus respectivos símbolos, mientras que los taquímetros electrónicos LEICA TC400 y LEICA TC600 utilizan un punto decimal para separar los grados de los minutos y segundos. El valor del ángulo horizontal desplegado por el TC400 (segunda línea) de 211.273 respresenta $211^{\circ}27'30''$ (figura superior).

Las Estaciones Totales permiten seleccionar y desplegar en pantalla los valores angulares en grados sexagesimales o en grads (gons), es decir, los círculos divididos en 360° ó 400° respectivamente. Asimismo se puede seleccionar para el círculo vertical, ángulos de altura o distancias zenitales (el cero en el horizonte o en el zenit, respectivamente).

Las distancias medidas, alturas de intrumento y de prismas pueden ser seleccionadas y desplegadas en metros o pies.

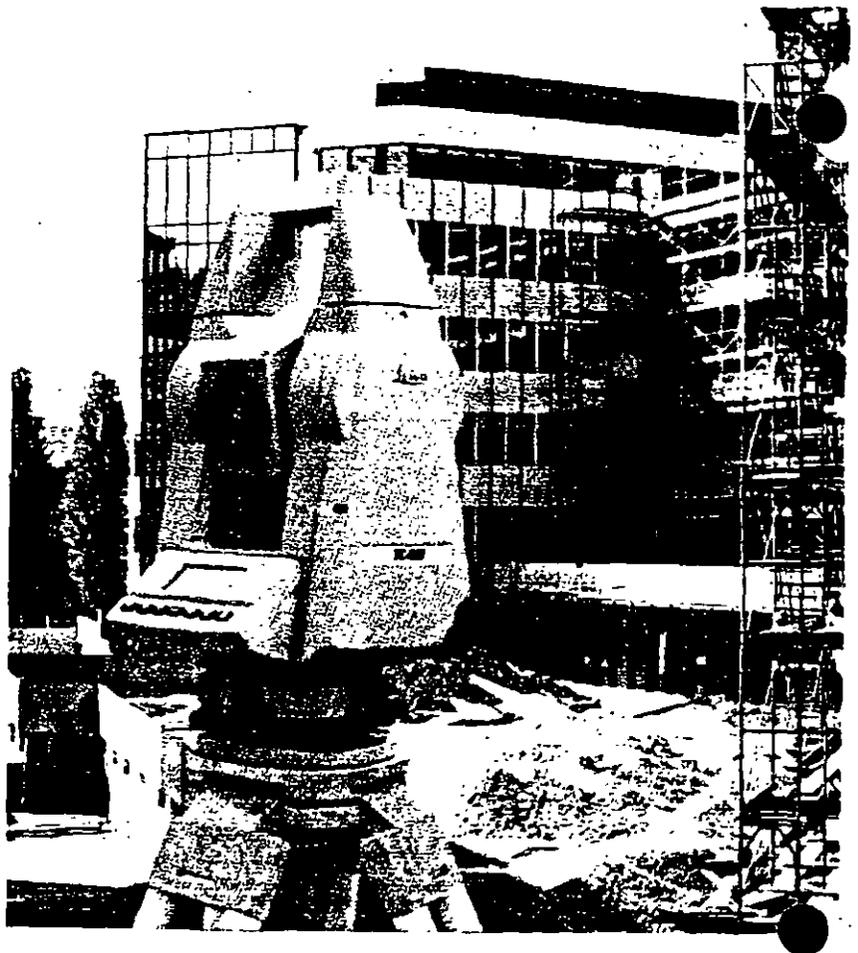

El distanciómetro electrónico incorporado a las Estaciones Totales determina la distancia de manera indirecta en base al tiempo que tarda la energía electromagnética en viajar de un extremo a otro de una línea y regresar.

El procedimiento consiste en instalar el distanciómetro en un extremo de la línea cuya distancia se desea conocer y un prisma o reflector en el otro extremo. El instrumento transmite al prisma una señal portadora de energía electromagnética (luz infraroja o láser) que regresa desde el reflector, por lo que su recorrido es igual al doble de la distancia. La determinación precisa de las distancias, definida mediante procedimiento electrónico requiere de correcciones atmosféricas de temperatura y presión, debido a que la energía electromagnética que viaja a través de la atmósfera de un extremo a otro de la línea, se encuentra afectada por estos factores. Las correcciones son efectuadas por el microprocesador una vez que el operador ha introducido por teclado estos valores. Algunos taquímetros computarizados cuentan con sensores de temperatura y presión incorporados por lo el proceso de corrección atmosférica es automático.



DATOS TECNICOS

Medición de distancia	Tiempo de medición	Desviación típica
Medición de distancia		
Cuatro programas de medición:		
Programa estándar <input type="checkbox"/> DIST	4s	1 mm + 1 ppm
Medición rápida <input type="checkbox"/> DI	2s	3 mm + 1 ppm
Repetición de mediciones <input type="checkbox"/> DIL	cada 4s	1 mm + 1 ppm
Seguimiento <input type="checkbox"/> TRK	primera medición. 2s med. sucesivas: 0.5s	5 mm + 1 ppm

Transcurso de la medición: totalmente automático
Atenuación de la señal: totalmente automática
Interrupción de la señal: sin influencia

Indicador: LCD, 7 dígitos, iluminable
Univocidad: en toda la zona de medición

Unidades de medición	metros	pies
Unidad mínima (hasta 2000 m)	0.0001 m	0.001ft
Unidad mínima (mas de 2000 m)	0.001 m	0.01ft
Factor de conversión m en ft	3937 ÷ 1200	

Alcance con prismas circulares Wild

Número de prismas	Condiciones atmosféricas		
	desfavorables ¹	medias ²	muy buenas ³
1	1.0 km	2.0 km	2.5 km
3	1.2 km	2.8 km	3.5 km
7	1.4 km	3.5 km	4.5 km
11	1.6 km	4.0 km	5.5 km

¹ muy brumosa, visibilidad 3 km, o mucho sol con fuerte vibración del aire.
² ligeramente brumosa, visibilidad 15 km, o parcialmente soleada con débil vibración del aire.
³ clarísima, sin bruma, visibilidad 30 km, sin vibración del aire.


Derecha: **WILD DISTOMAT DI2000**

Es requisito que la visual entre el distanciómetro y el reflector o prisma se encuentre libre de obstáculos.

El tiempo de medición estándar de los modernos distanciómetros es de entre 3 y 4 segundos para distancias medias de 2.5 kilómetros, con una precisión del orden de $\pm(3 \text{ mm} + 2 \text{ ppm})$ o menor. Para trabajos de replanteo por lo general cuentan con programas de medición por seguimiento (tracking) que proporciona a cada segundo el valor actualizado de la distancia con una precisión del orden de $\pm(10 \text{ mm} + 2 \text{ ppm})$ o menor.

En algunos modelos de distanciómetros, se puede utilizar más de un prisma para incrementar la longitud de las distancias a medir sin afectar su rendimiento y precisión.

Abajo: Juego de prismas SOKKIA

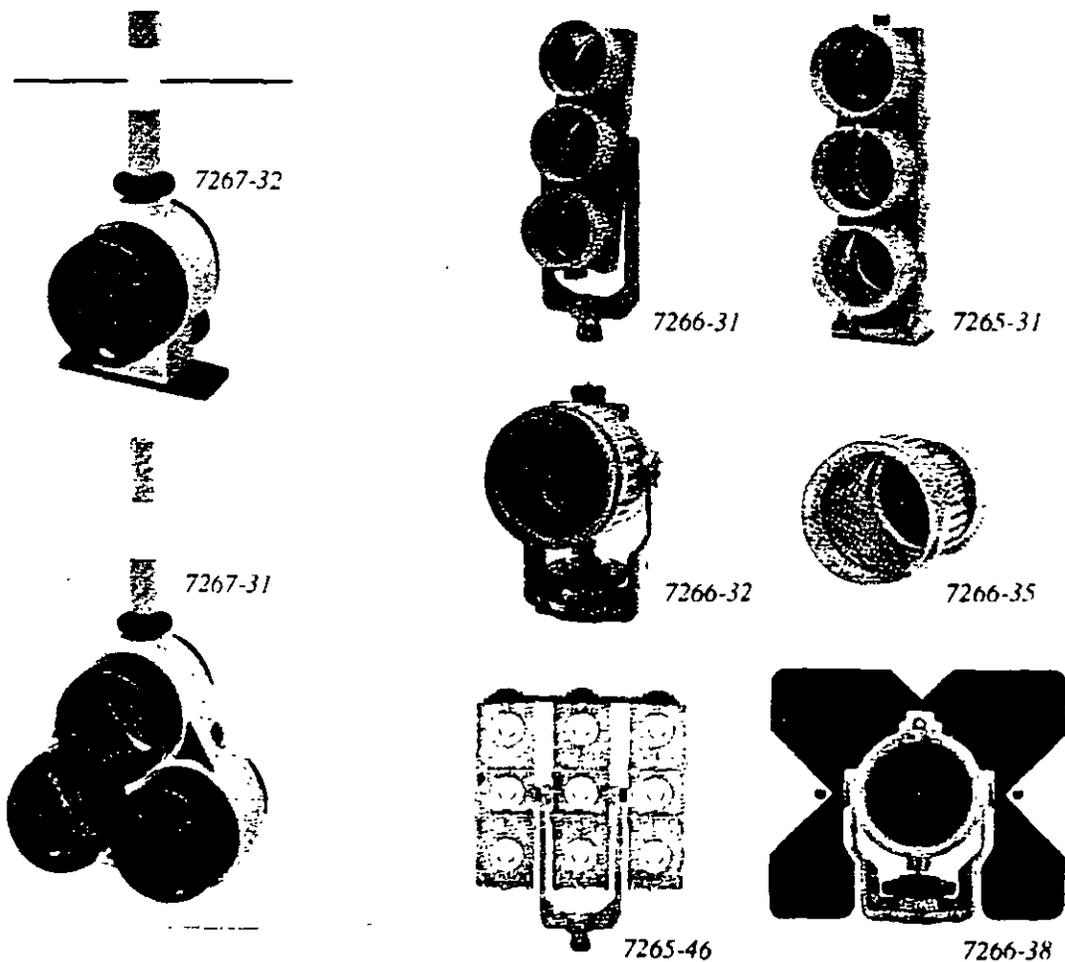

Los prismas son circulares de cristal óptico de alta calidad, fabricados observando estrictas tolerancias. Vienen acompañados de un completo surtido de accesorios: portaprismas, soporte de prismas, bases nivelantes, tripiés, balizas para prisma, tripiés de aluminio para soporte de baliza, etc.


Derecha: Prismas, miniprismas, balizas, etc. marca SOKKIA.



7311-37

7311-35

Arriba: Base nivelante con plomada óptica y soporte para prismas marca SOKKIA.

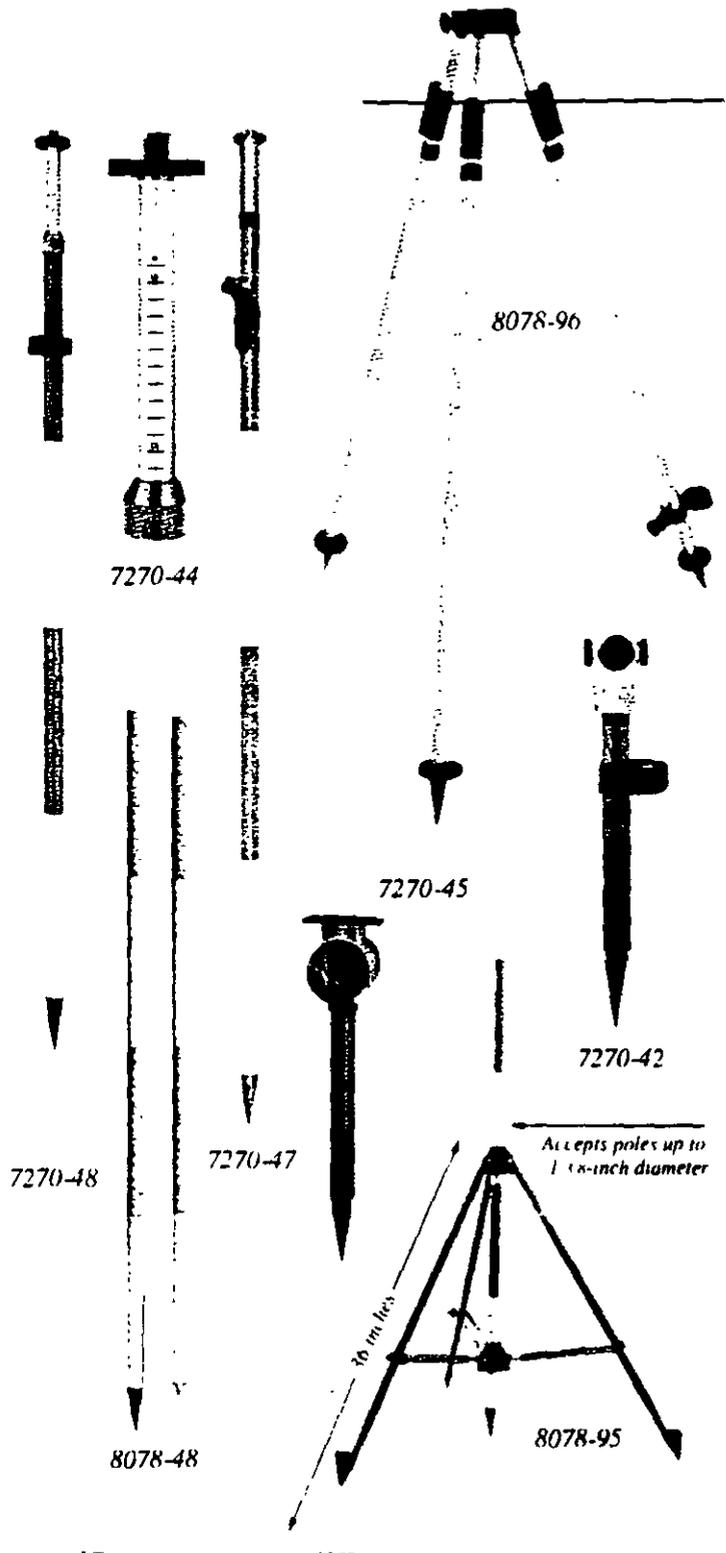

7270-44

8078-96

7270-45

7270-42

7270-48

7270-47

8078-48


Accepts poles up to 1 1/8-inch diameter

76 mm legs


8078-95

DIOR 3002

Algunos distanciómetros electrónicos, como el **DISTOMAT DIOR3002** de **LEICA**, tiene la capacidad de medir distancias sin la necesidad de contar con un prisma. El método de medición de impulsos del tiempo de propagación permite además de las mediciones hacia prismas, también mediciones de distancia sin reflector hasta unos 250 metros, con una precisión de unos 10 milímetros. El distanciómetro se puede montar sobre el telescopio de un teodolito electrónico y cuenta con un accesorio láser para indicar el punto visado. Son ideales para trabajar en sitios de difícil acceso, como canteras, silos, mediciones del nivel de relleno o elementos en movimiento.

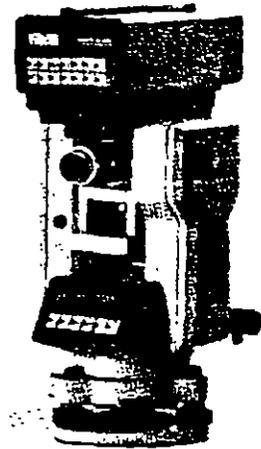

Distanciómetro electrónico para mediciones sin reflector

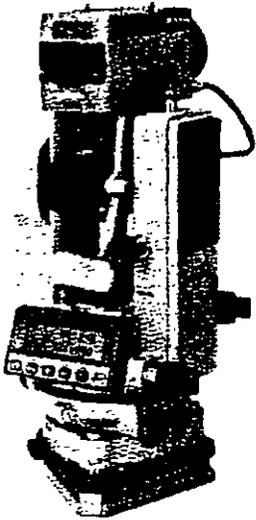


La combinación de un distanciómetro con un teodolito electrónico, los convierte en un **Taquímetro Electrónico**.

Las distancias, correcciones, reducciones de distancia y cálculos son controlados por el microprocesador del teodolito, que también le suministra corriente al distanciómetro.

La salida de los resultados de medición se presenta en la pantalla de cristal líquido del teodolito electrónico.

Arriba: Taquímetro electrónico **SOKKIA**, compuesto del teodolito electrónico **DT4** y distanciómetro **REDMINI2**

Derecha: Taquímetros electrónicos **LEICA-WILD** compuestos por los teodolitos electrónicos **T1000** y **T2000** y el distanciómetro **DI55** (izquierda y derecha respectivamente).

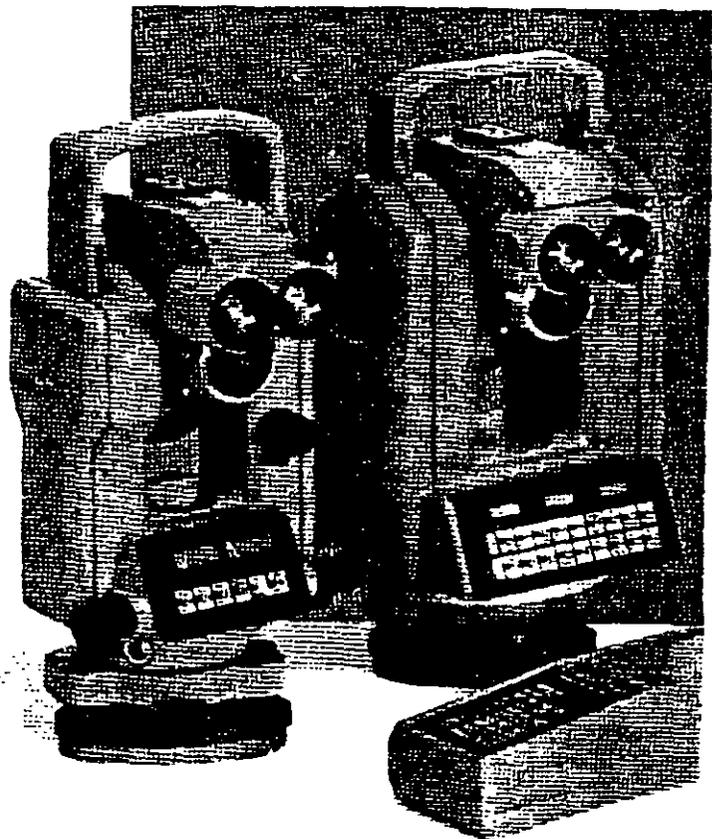

Funciones ejecutadas por la Estación Total

El microprocesador de los Taquímetros electrónicos ejecuta una gran cantidad de funciones y cálculos, entre los que destacan los siguientes: promedian ángulos y distancias medidas, corrigen los ángulos horizontal y vertical por errores instrumentales de colimación y de índice (correcciones que son almacenadas en la memoria del microprocesador y son aplicadas automáticamente cada vez que se mide un ángulo), corrigen las distancias por refracción atmosférica y presión, corrección por constante de prisma, corrigen por curvatura y refracción a elevaciones determinadas por nivelación trigonométrica, reducen la distancia inclinada a sus componentes horizontal y vertical, realizan el cálculo de coordenadas de los vértices de poligonal y radiaciones, etc.


Algunas Estaciones Totales cuentan con mecanismos de compensación de los círculos vertical y horizontal y aplican las correcciones respectivas a los ángulos medidos de manera automática cuando los instrumentos no se encuentran perfectamente nivelados (ver página 4, parte superior).

La mayoría de las Estaciones Totales incluyen programas diseñados para solucionar las principales tareas topográficas. Su elevada funcionalidad facilita las típicas tareas de medición, emplean la memoria del instrumento para almacenar las coordenadas y están protegidos contra entradas erróneas de datos y eliminación de los mismos. Los programas se cargan en la memoria del instrumento a través de la interfaz RS232 de la computadora IBM o compatible. La transferencia de coordenadas a la memoria de la Estación Total y viceversa se realiza también con la computadora.


Algunos programas típicos son los siguientes:

- **Replanteo**
- **Introducción manual de coordenadas con registro en el módulo de memoria**
- **Orientación del círculo horizontal y arrastre de cotas**
- **Cálculo de la distancia de enlace entre dos puntos**
- **Resección y trisección**
- **Medida remota de distancias en forma continua o radial**
- **Determinación de alturas de puntos inaccesibles**

Se presenta a continuación la explicación de estos programas por medio de figuras, croquis y notas que los fabricantes LEICA y NIKKON nos hacen llegar a través de sus publicaciones.

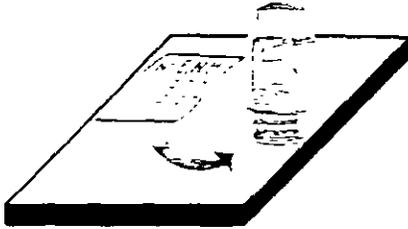


Coordinate input
Manual input on the theodolite keyboard of known coordinates of any point, for storage in the REC module.

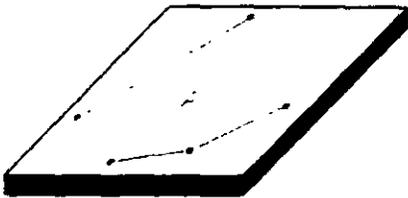

Area Computation
Computation of the area of a polygon where the coordinates of the vertices are stored in the REC module.




Station coordinates
Input and transfer of station coordinates from REC module to theodolite

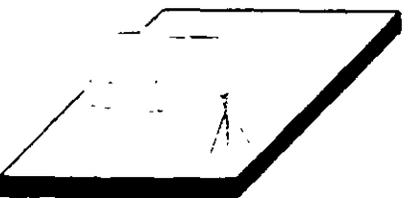

Computation of tie distance 1
Computes horizontal distance and height difference between the last two points surveyed.

Computation of tie distance 2
Computes horizontal distance and height difference between any two points whose coordinates are stored in the REC module.

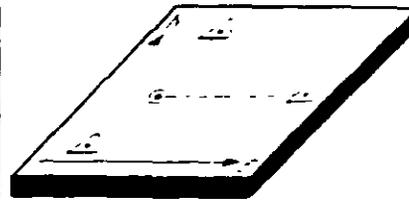


Resection
Computes station coordinates from bearings to three points whose coordinates are stored in the REC module



Orientation of horizontal circle
Computes the azimuth from the instrument station to any tie point whose coordinates are stored in the REC module, and automatically sets the initial orientation of the horizontal circle.




Setting-out 1
This function uses station and point coordinates stored in the REC module to compute setting-out direction and distance. Differences (computed minus observed) are displayed.

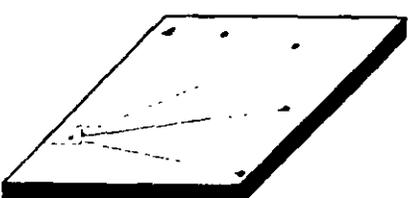


Setting-out 2
This function uses station and point coordinates stored in the REC module to compute setting-out direction and vertical angle. Differences (computed minus observed) are displayed

In conjunction with the REC module they perform the computations needed in the field. These make a separate field computer superfluous and greatly simplify survey work.

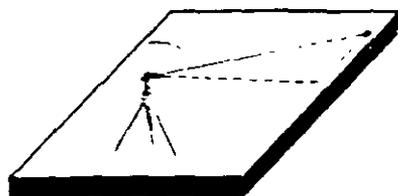


Height transfer 1

After input on the theodolite of station easting and northing, determines the station height from the measurement of the vertical angle to a point whose ENH coordinates are stored in the REC module.

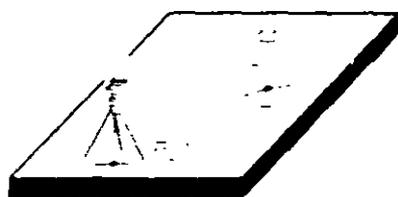


Height transfer 2

Determination of the station height by vertical angle and distance measurement to a point of known elevation

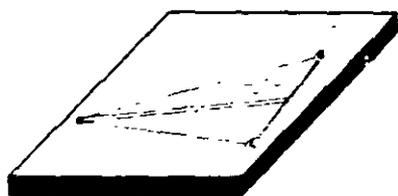

Subtense-bar measurement

Computes horizontal distance after the theodolite has been pointed at the end points of a base of known length.

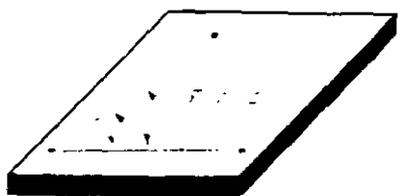


Automatic computation of arithmetical mean 1

Automatically computes the arithmetical mean of horizontal and vertical angles obtained by repeat measurements.


Automatic computation of arithmetical mean 2

Automatically computes the arithmetical mean of horizontal and vertical angles obtained in both telescope positions

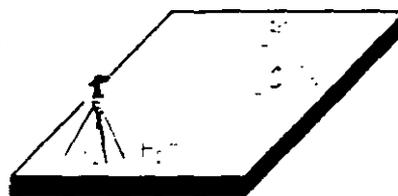


Setting-out of heights

Calculation and display of the height difference between the actual point and the setting-out point.

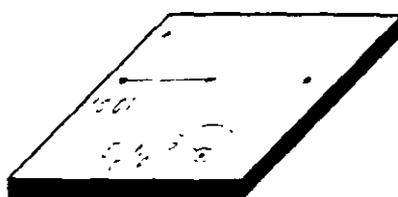


Resection 1 (local coordinate system)

Calculation of station coordinates by distance measurement to two points on a reference line. Horizontal circle orientation and station coordinates are set on the theodolite.

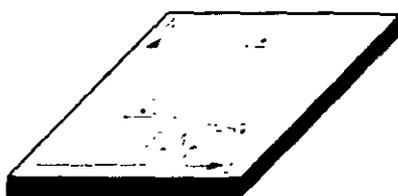

Resection 2

Calculation of the station coordinates by distance measurement to two points whose coordinates are stored in the REC module. Horizontal circle orientation and station coordinates are set on the theodolite.

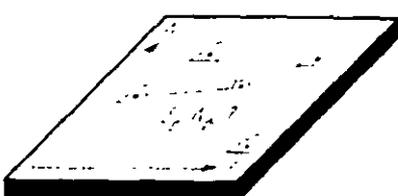

Free station (Helmert transformation)


Calculation of the station coordinates and horizontal circle orientation by angle and distance measurement to various points whose coordinates are stored in the REC module. Standard deviation and errors for each point are displayed.

■ **Configuración de Estación**

Se puede configurar de tres maneras

- 1 - Estacion conocida. el punto de referencia puede ser definido por sus coordenadas o por su angulo
- 2 - Biseccion. visando a dos puntos conocidos (Usa distancias)

- 3 - Triseccion. visando a tres puntos conocidos (Usa angulos). Tiene la opción de calcular la altura de la estacion visando a un punto conocido

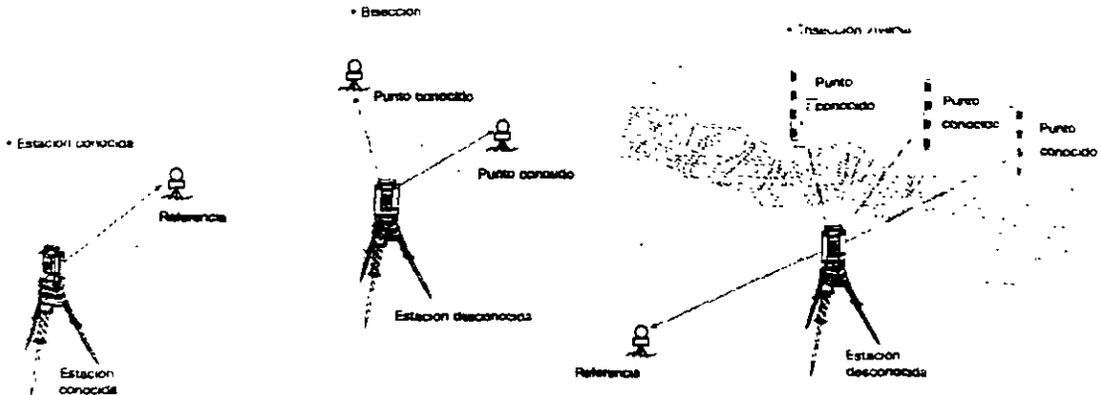

■ **Medida de Coordenadas XYZ**

El sistema de coordenadas puede ser topográfico, matematico o NEZ con independencia de la posición de las




coordenadas

La dirección del Aximuth (0) puede ser Norte o Sur. El calculo de las coordenadas esta basado en estas configuraciones. Nombre del punto y las coordenadas pueden ser almacenados en archivo


■ **Replanteo**

El replanteo se puede realizar introduciendo angulos y distancias o coordenadas. Las coordenadas pueden ser buscadas y recuperadas del archivo de datos. Situando el angulo horizontal a cero y midiendo al prisma aparecerá una pantalla que nos indicara si estamos a Derecha/Izquierda, Dentro/Fuera. Encima/Debajo, simplificando así el replanteo

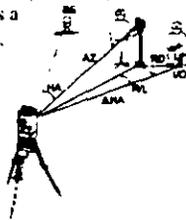



■ **REM**

Esta función permite la medición de alturas de puntos por encima del prisma (ej. Cables de luz, Comisas...) donde no puede ser colocado el prisma

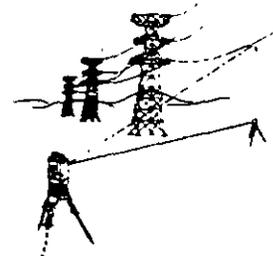

■ **RDM**

Medida remota de distancias en forma continua o radial. Prestone la tecla DSP para seleccionar distancia inclinada, diferencia de elevacion, distancia horizontal, grado de relacion entre dos puntos y azimuth desde el 1er punto al 2º

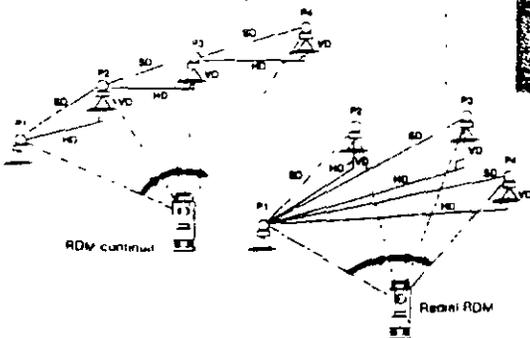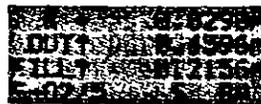

■ **Cálculo COGO**

El cálculo de coordenadas y el azimuth y distancia entre dos puntos es posible. Las coordenadas pueden ser buscadas y recuperadas del archivo de datos, y las coordenadas calculadas pueden ser salvadas.

■ **Introducción del nombre del punto.**

Puede definir el nombre del punto incluyendo una parte fija y otra variable. Esto es usual si está acostumbrado a tener un código en el nombre del punto, ej., números de puntos catastrales, o algún otro tipo de código simple



Colección electrónica de datos de campo

Las Estaciones Totales pueden transferir los valores medidos de ángulos, distancias y coordenadas a sistemas electrónicos de almacenamiento de datos. En general, existen dos tipos de sistemas de almacenamiento, que son:



1.- Almacenamiento de datos en la memoria interna del instrumento o en un módulo de memoria intercambiable.

Ejemplos de instrumentos que almacenan los datos en memoria del microprocesador, son los Taquímetros Electrónicos TOPCON GTS-500, TOPCON GTS-701 y NIKON DTM-450, los que cuentan con un socket de comunicación que les permite transmitir la información a la computadora vía cable tipo RS232.

Los datos enviados o recibidos por el instrumento a la computadora, son en formato ASCII y la transferencia se realiza mediante un proceso de preguntas y respuestas.

Abajo: Estaciones Totales TOPCON GTS-500 y TOPCON GTS-701.


Derecha: Estación Total NIKON DTM-450.

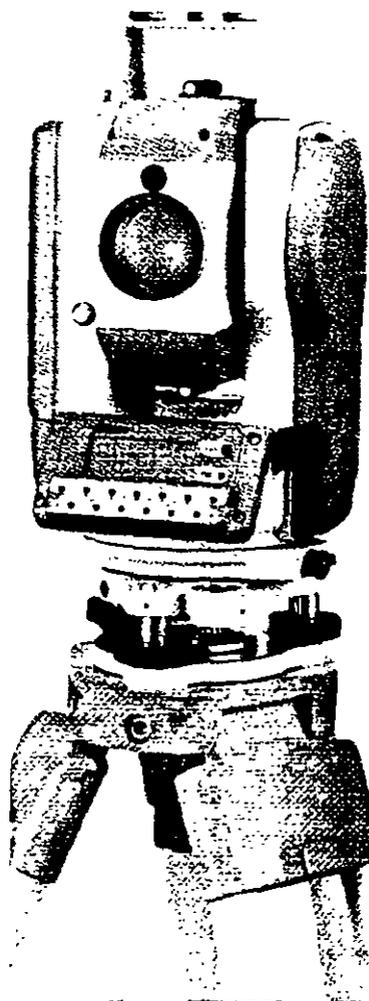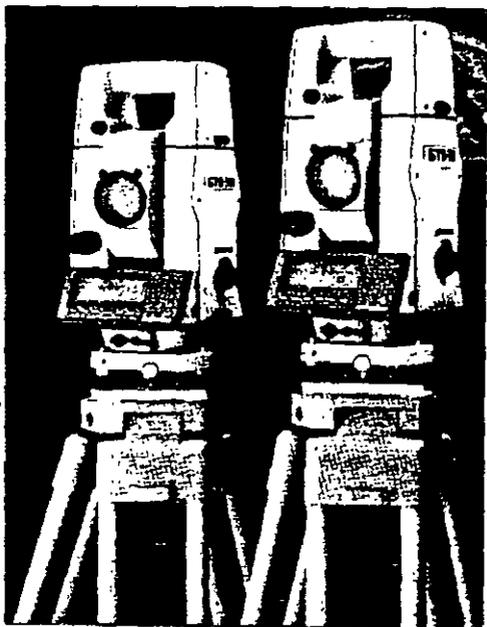

SOKKIA™

TOTAL STATION

La nueva Estación Total SOKKIA SET600 con una precisión en la medida de los ángulos de 6" y 1600 metros de alcance en la medida de las distancias, cuenta con una **memoria interna que le permite almacenar de manera confiable hasta 2000 puntos**. La transferencia de datos de campo a la computadora, también se realiza vía cable.


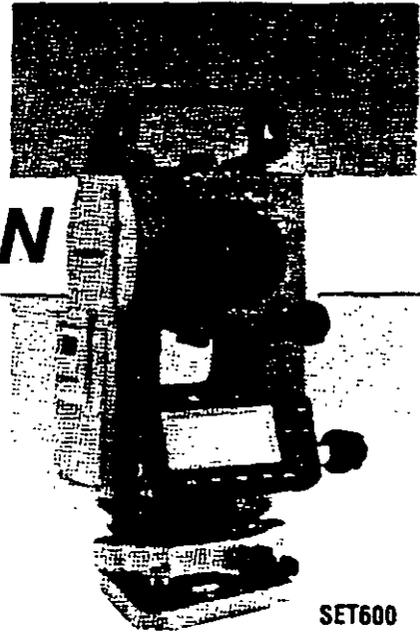



SET600

La Estación Total LEICA TC1600 (abajo a la izquierda), es un ejemplo de instrumento que registra los datos de campo en un módulo de memoria intercambiable que se puede instalar en pocos segundos. El instrumento cuenta con un receptáculo para el módulo de memoria **MODUL REC GRM10** que puede almacenar hasta **2000 bloques de datos**.

El sistema requiere del interfaz GIF10 (abajo a la derecha), que es un lector de datos.

El **GIF10** transmite los datos almacenados en el MODUL REC GRM10 a la computadora o a un segundo módulo REC, también se pueden visualizar los datos de campo así como borrarlos. A través del GIF10 se transfieren datos de coordenadas de la computadora al módulo REC.

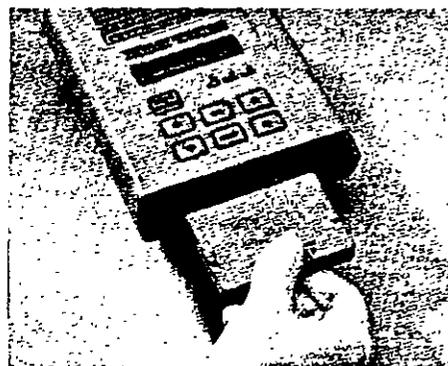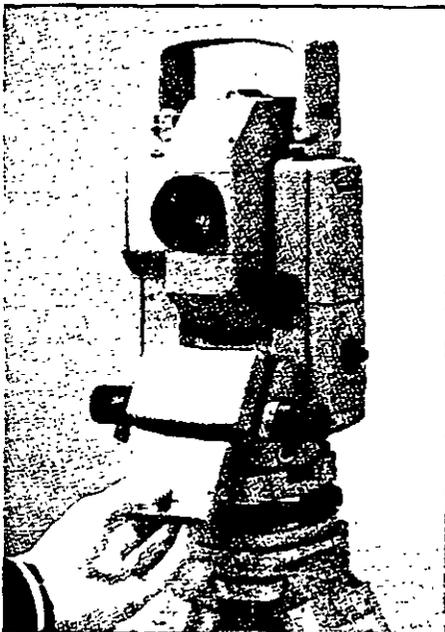

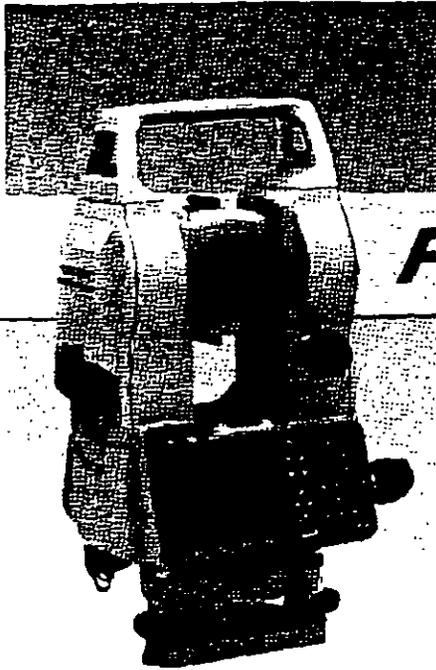

SOKKIA™

POWERSET



Leica

TPS-System 1000


Las modernas Estaciones Totales **SOKKIA PowerSET1010** y **LEICA TC1800**, son instrumentos de **precisión geodésica**, aptas para cualquier trabajo de topografía y geodesia. La precisión en la medida angular es de 1" de arco. El alcance en la medida de las distancias con un prisma es de 2700 metros para la SOKKIA y de 2500 metros para la LEICA, con una desviación típica (precisión) de +/- (1 mm + 2 ppm) en condiciones atmosféricas medias. Ambas cuentan con programas topográficos estándar, además de detectar y aplicar todo tipo de correcciones a las medidas angulares y lineales. El **dispositivo de memoria** consiste en **tarjetas de memoria intercambiable tipo PCMCIA** de gran capacidad de almacenamiento de datos.

2.- Almacenamiento externo de datos de campo a colectoras electrónicas o directamente a una computadora portátil.

Las Estaciones Totales que carecen de dispositivos internos de almacenamiento de datos, tienen la opción de enviarlos a colectoras externas, que han sido fabricadas de manera expresa para una marca comercial en particular, o a colectoras fabricadas para prácticamente cualquier selección de taquímetro electrónico. Las colectoras además de almacenar la información de campo, tienen la capacidad de efectuar una gran variedad de cálculos topográficos, entre los que destacan: cálculo de coordenadas sin compensar, cálculo de la precisión de un polígono, compensación angular y lineal del polígono, funciones COGO, etc.

Las calculadoras de mano de gran capacidad de memoria, como la **Hewlett Packard 48GX** son usadas como colectoras electrónicas, ya que fabricantes y programadores aprovechan las capacidades de la calculadora para ejecutar sofisticados programas de colección y cálculo topográfico, mismos que se almacenan en tarjetas PCMCIA y que son insertadas, junto con tarjetas de memoria al interior de la máquina. **Ejemplos de programas de colección de este tipo:** el **TDS-48GX**, que está abierto para recibir información de una gran variedad de Estaciones Totales o el programa **DR-48SX**, que fue desarrollado para recibir datos de algunos instrumentos **NIKON** como la Estación Total **TOP GUN D-50**. La comunicación entre la Estación Total y la Colectora Electrónica se realiza vía cable serial RS232.

Izquierda: vista parcial de la calculadora de mano Hewlett Packard 48GX

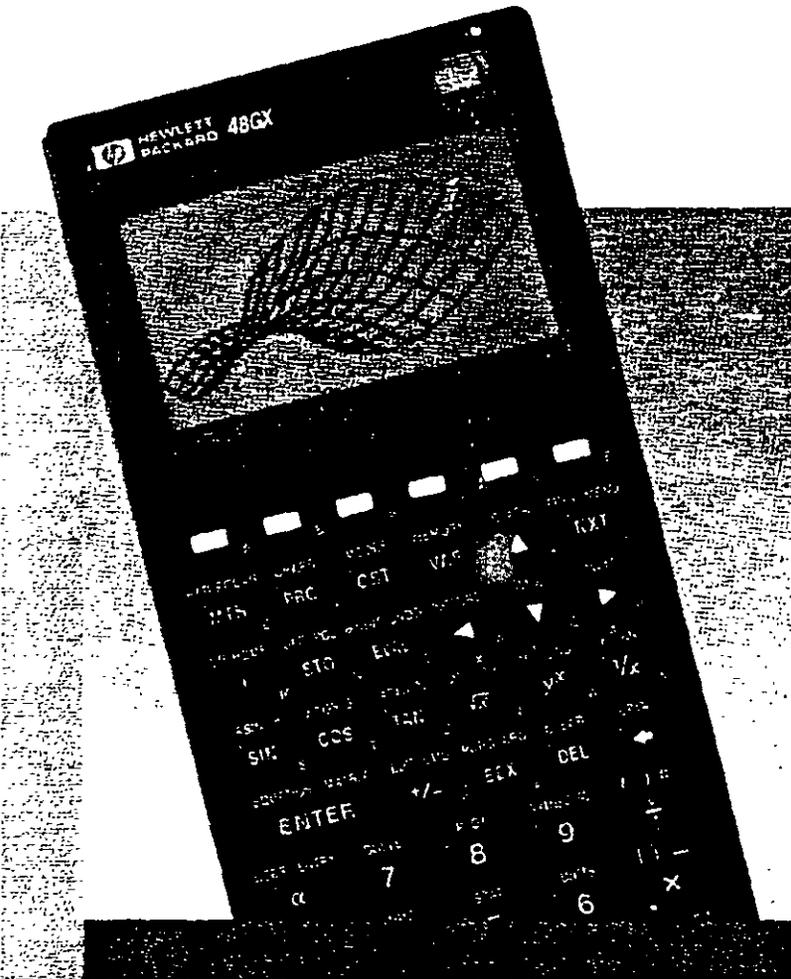



La **colectora Hewlett Packard** con el programa de colección **TDS-48GX**

puede ser conectada y recibir los datos de campo de las Estaciones Totales **LEICA TC400** (página 6) y **PENTAX PTS-V2**.

Las posibilidades de conexión de la **HP-TDS-48GX** no se limita a los taquímetros anteriores, ya que tiene la capacidad de recibir datos de campo de instrumentos de las marcas comerciales de mayor uso en la práctica de la Ingeniería Topográfica.

Derecha: Estación Total **PENTAX PTS-V2**, de 2" de precisión en la medida de los ángulos y un alcance de 2400 metros en la medida de las distancias.

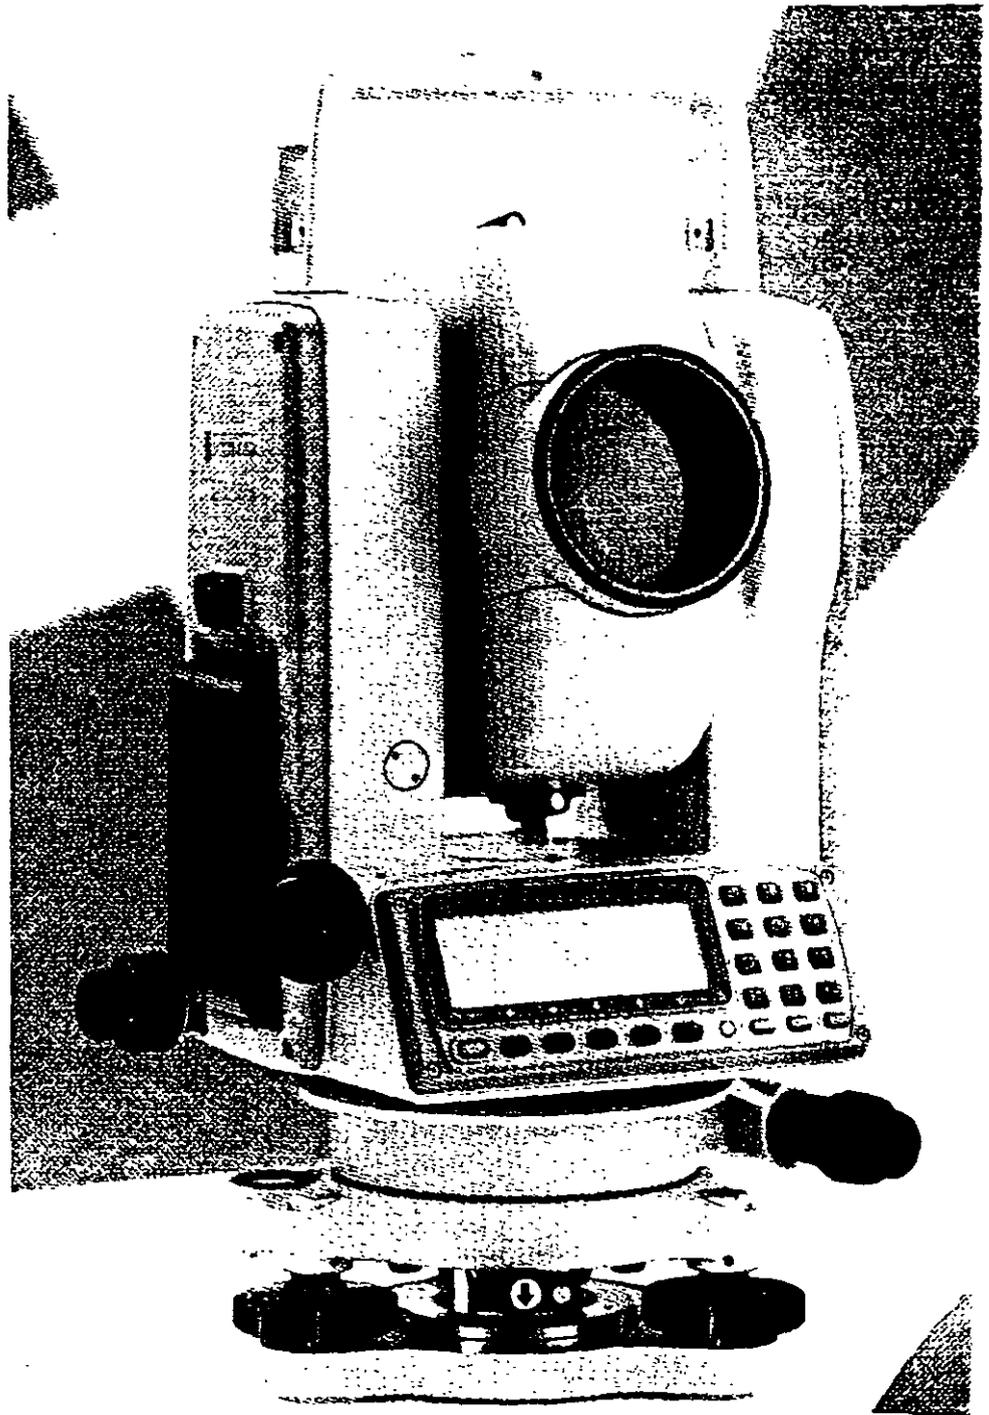

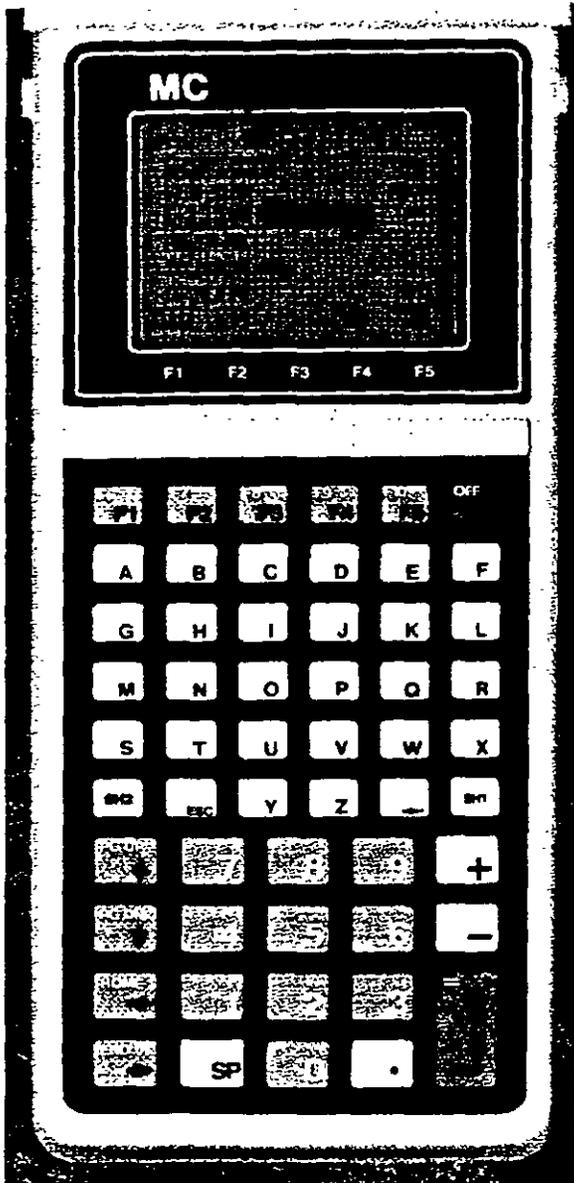

La Colectora Electrónica **PENTAX SC-5**, además de almacenar los datos de campo de la Estación Total, realiza una gran variedad de funciones y cálculos. Los programas incorporados le permiten ajustar polígonos por diversos métodos, incluido el de Mínimos Cuadrados.

Las funciones **COGO** realizan cálculo de curvas horizontales, verticales espirales, resección por dos y tres puntos, intersecciones, escalas, rotación y translación de coordenadas, cálculo de áreas, y subdivisión de áreas, etc. Cuenta con programas de replanteo y de movimiento de tierras. Tiene capacidad de impresión de datos de campo, coordenadas, datos de replanteo, etc,

La operación de la colectora se realiza mediante la técnica del menú, las pantallas le van guiando cuando navega por el programa. La memoria RAM en su configuración estándar es de 256 K, lo que le permite almacenar aproximadamente 4480 puntos. De ser necesario, se puede incrementar la capacidad de la memoria hasta 1Mb, con lo que se podrán almacenar hasta 35000 puntos.

La colectora **PENTAX SC-5**, puede ser conectada y recibir información de las Estaciones Totales **GEODIMETER, NIKON, KERN, SOKKIA, TOPCON, LEICA y ZEISS**.

Indudablemente existen grandes ventajas de la colección electrónica de datos sobre los métodos convencionales de registro manual, entre las que destacan las siguientes: a) rapidez en el levantamiento, ya que con solo apretar una tecla la Estación Total realiza las mediciones angulares y de distancia y registra en la colectora los datos medidos, b) eliminación de errores de lectura y anotación en libreta de campo, c) rapidez en el trabajo de oficina, los datos de campo son transmitidos a la computadora en pocos minutos, procediendo inmediatamente al cálculo y dibujo topográfico asistido por computadora.


Las desventajas serían: a) impericia del operador del sistema para realizar la colección electrónica de manera correcta, b) la pérdida de datos de campo debido a fallas de la colectora, c) pérdida accidental de los datos de campo.



Cuando las Estaciones Totales se conectan a una computadora portátil convencional o a una computadora portátil tipo tableta de pluma, la capacidad de operación del Ingeniero Topógrafo se multiplica, ya que puede visualizar inmediatamente los datos medidos en forma de mapa. Estas computadoras por ser de alta capacidad de memoria y desempeño, pueden ejecutar programas para el cálculo topográfico y diseño asistido directamente en campo. Prácticamente todas las Estaciones Totales pueden conectarse a computadoras portátiles, sin embargo, es indispensable contar con un programa de colección electrónica y cálculo topográfico.

Las Estaciones Totales se conectan a una computadora portátil por medio del cable serial RS232.

Si la computadora cuenta con un modem y se dispone de un teléfono celular que a su vez esté conectado por cable a la computadora, entonces es posible transmitir del campo a la oficina los datos y el mapa del levantamiento, el cual puede ser inmediatamente ploteado.

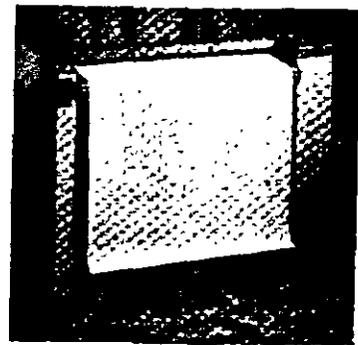

Modelos recientes de Estaciones Totales como la LEICA TC1800 (página 18), cuenta con dispositivo de memoria, la tarjeta PCMCIA, que puede incluso intercambiar datos colectados en campo con otros instrumentos del mismo fabricante, entre los que tenemos los niveles láser y posicionadores GPS.

Derecha: LEICA GPS system 300, para posicionamiento en tiempo real, compuesto de sensor GPS SR399, unidad de control CR344, programa RT-SKI, Radio Modem, cables, accesorios y fuente de poder.



El sistema requiere dos receptores, el primero para ocupar la estación de referencia (arriba) y un receptor o estación móvil, compuesta de los mismos elementos con la diferencia que se emplea el sensor SR399 con antena externa. Todo el equipo del receptor móvil se acopla a una mochila expresamente diseñada para él. El operador puede en esas condiciones desplazarse rápidamente de un punto a otro (izquierda).

Las unidades de control en combinación con el programa RT-SKI transmiten y reciben datos de campo y calculan posiciones en tiempo real en el elipsoide WGS84 o en un sistema local de coordenadas.

La técnica GPS en tiempo real es ideal para realizar levantamientos de control local y de detalle, de ingeniería civil, replanteos y trazos en áreas abiertas y de poca dimensión y allí donde no haya obstrucciones que eviten el empleo del radio modem.



El empleo de un par de receptores GPS (de precisión) operando en modo estático, dinámico o en tiempo real y de la Estación Total, es la combinación perfecta para efectuar prácticamente cualquier tipo de levantamiento topográfico, en condiciones de gran eficiencia, seguridad de la información y pronta respuesta a los requerimientos del proyecto, independientemente de su magnitud, posición geográfica, topografía del lugar, vegetación, condiciones atmosféricas, etc.

En proyectos de relativa importancia o aquellos donde se cuente con poco tiempo para la entrega de resultados, consideraríamos utilizar el sistema GPS en modo estático diferencial para establecer los vértices de control topográfico, hacer levantamientos GPS en modo dinámico de todos aquellos elementos del terreno y obras hechas por el hombre (caminos, vías férreas, presas, etc.) que lo permitan, tomando en cuenta de las limitaciones impuestas por la falta de recepción de señales de los satélites, debido a la vegetación, cercanía de montañas altas o presencia de edificaciones. En todos los sitios donde no fue posible realizar el levantamiento GPS en modo dinámico, se utilizará la Estación Total, la cual por su versatilidad se adapta a todo tipo de terrenos, condiciones atmosféricas, topográficas y de vegetación. Los trazos y replanteos se realizarían con el sistema GPS en tiempo real y/o Estación Total, la decisión dependerá de la topografía del lugar, vegetación, economía del levantamiento, experiencia del personal, etc.

Para una revisión a detalle del Sistema GPS, se proponen las siguientes obras:

GLOBAL POSITIONING SYSTEM OVERVIEW

Peter H. Dana
Department of Geography
University of Texas at Austin
September 1998.


GUIDE TO GPS POSITIONING

Prepared under the leadership of
David Wells
Canadian Gps Associates
December 1986.

Levantamientos planimétricos y altimétricos con Estación Total.

La Estación Total es un instrumento de medición universal, por lo que prácticamente puede ser utilizada para cualquier tipo de levantamiento topográfico, tanto planimétrico como altimétrico, independientemente del tamaño del Proyecto, volumen de información por recopilar, precisión por alcanzar, etc. Los levantamientos realizados con este instrumento son rápidos y precisos, el vaciado de los datos de campo está libre de error (siempre y cuando la colección electrónica también lo estuviere), el cálculo y dibujo por procedimiento electrónico es expedito y su presentación final es clara, concisa y hasta de buen gusto.

Se presenta a continuación, por medio de imágenes y croquis algunas de las aplicaciones que se pueden realizar con la Estación Total.

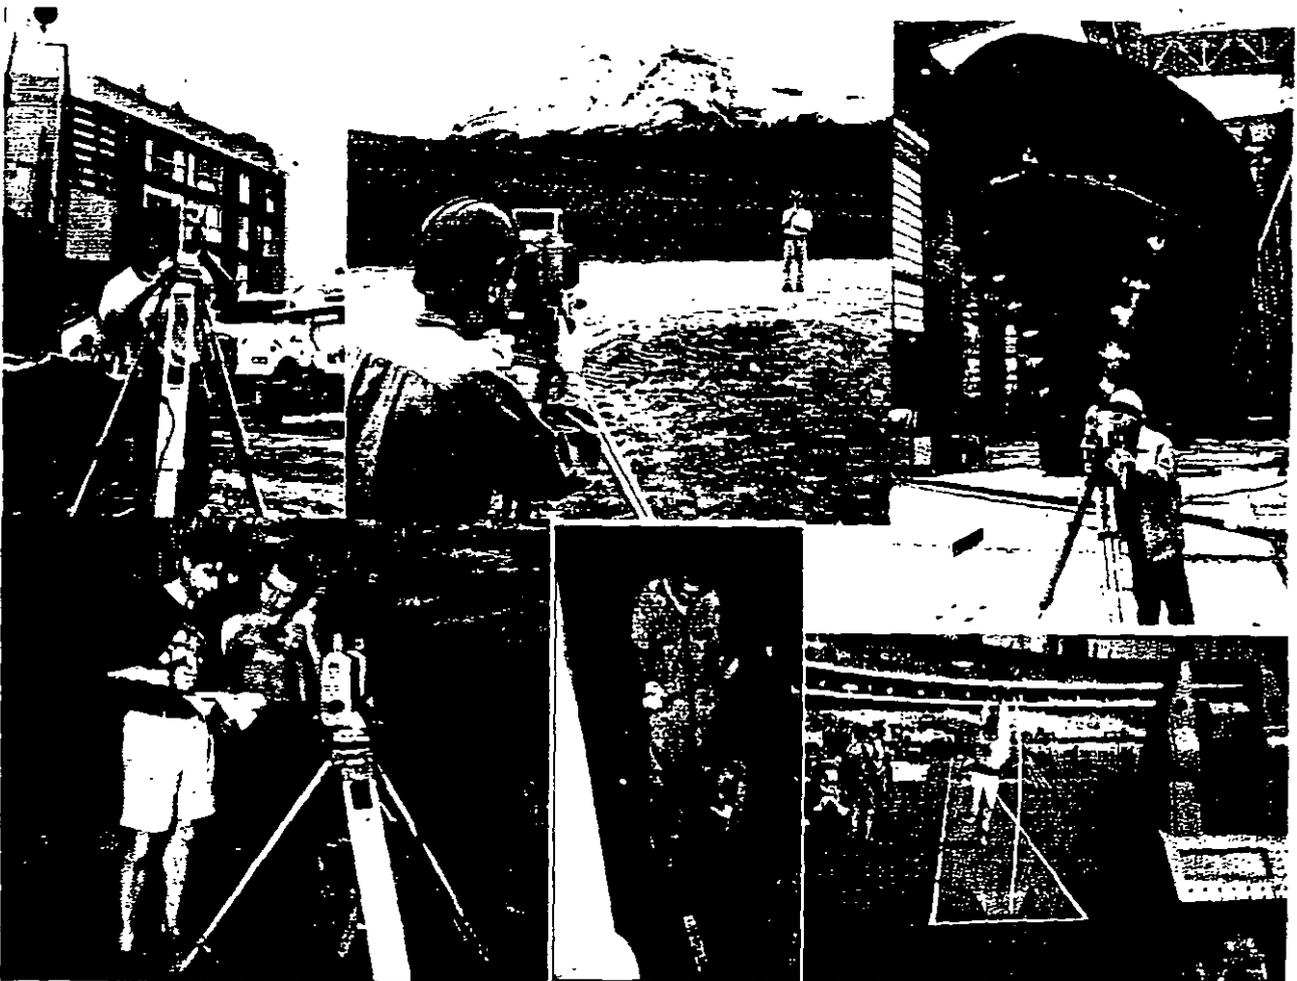

En la Obra Civil, la configuración y modelado digital de terrenos de terrenos, el montaje industrial, levantamiento de túneles y cavernas, caminos, exploración de minas y petróleo, en fin toda la gama imaginable de levantamientos topográficos es posible hacerlo con Estación Total.

Los métodos de levantamiento con este instrumento son similares a los empleados por la topografía tradicional. Normalmente se inicia con el establecimiento de una Línea Base de Coordenadas y Azimut conocido, que pueden ser locales e incluso arbitrarias o pueden derivarse de la Red Geodésica Nacional. Se continúa con el amojonamiento y levantamiento de la poligonal cerrada de apoyo y se concluye con la toma de detalles relevantes del terreno (naturales o realizados por el hombre) por medio de radiaciones a partir de los vértices del polígono de apoyo.

Se emplean frecuentemente en campo, los métodos de **resección de dos y tres puntos** (lo que algunos le llaman el **método de la Estación Libre**), **cálculo de áreas de polígonos de coordenadas conocidas y almacenadas en memoria del instrumento, orientación o cálculo del azimut del círculo horizontal del instrumento estacionado en vértices de coordenadas conocidas, transferencia de elevaciones** (determinación de la elevación) del vértice ocupado, mediante medición de ángulo vertical y distancia inclinada a un vértice de elevación conocida (o Banco de Nivel) y almacenada en memoria, **medida remota de distancias horizontales y verticales**, y otros más, sin embargo hay que tomar en consideración que las **Estaciones Totales tienen sus capacidades y limitantes**, las cuales dependen en última instancia de su costo ya que las más poderosas (y caras por supuesto) efectúan incluso el cálculo y compensación de las coordenadas del polígono de apoyo y todas las radiaciones derivadas de él, las conservan en memoria o las envían al computador y software respectivo, listas para ser impresas en papel vía plotter.

Un elemento básico a considerar al realizar un levantamiento con Estación Total, es la precisión angular y lineal a alcanzar, de ello dependerá el tipo de instrumento a utilizar. Al hablar de tipo de instrumento, nos referimos a su capacidad para medir con precisión ángulos y distancias.

Las más precisas y que son empleadas para establecer control topográfico riguroso, distinguen lecturas angulares del orden de 0.5", 1", 1.5" y su desviación típica en la medida de distancias es del orden de 1mm+2ppm a 2mm+2ppm.

Las medianamente precisas y recomendadas para levantamientos topográficos comunes, distinguen lecturas angulares de 2", 3" 5", 6", 7" y su desviación típica en la medida de distancias es del orden de 1mm+2ppm a 2mm+2ppm.

Las de baja precisión y recomendadas para la obra civil, configuración de terrenos y rellenos o levantamientos complementarios, etc., distinguen lecturas angulares de 10" 15", 20" y su desviación típica en la medida de distancias es del orden de 3mm+2ppm.

Actualmente existen en el mercado mundial docenas de marcas comerciales ofreciendo sus Estaciones Totales y cada marca en particular presenta y vende una gran variedad de modelos, para todos los gustos, necesidades y presupuestos. En general el principio de operación es el mismo, es decir, miden ángulos, distancias, registran datos, realizan cálculos internos y transfieren información a la computadora, sin embargo cada una de ellas tiene sus particularidades por lo que pretender dar explicaciones de cada una de ellas cae fuera de los alcances de estas notas, por lo que para conocer el funcionamiento de una Estación Total en especial, tendremos que remitirnos al Manual del Propietario correspondiente, este es el documento que explica a detalle las características, funciones y modo de operación.

Aunque existen Estaciones Totales que realizan internamente casi todo tipo de cálculo topográfico, en la mayoría de las veces utilizaremos instrumentos que transfieren datos de campo y/o coordenadas crudas, por lo que es indispensable el manejo de algún software para el cálculo topográfico y de dibujo, mismo que no solo se limita a dibujar elementos varios, sino que genera auténticas Bases de Datos y se interrelaciona e intercambia información con otros sistemas.

En fin, el empleo de esta tecnología ha revolucionado el modo de operar del topógrafo profesional, el cual requiere conocer y emplear correctamente su instrumento de campo, la computadora, manejo del software de transferencia de datos, de cálculo topográfico, de diseño de información y de las impresoras de oficina y las de gran formato. Se requiere además el manejo adecuado de WINDOWS, procesadores de palabras, hojas electrónicas y de ser posible, programar en algún lenguaje de alto nivel.

Por lo arriba expuesto, concluimos que la Ingeniería topográfica ha cambiado sustancialmente en los últimos quince años y exige del profesional, un esfuerzo adicional para adecuarse al cambio, el estudio, la capacitación y práctica constante con esta tecnología son parte de ese esfuerzo, que se complementa con el conocimiento de otras tecnologías topográficas computarizadas modernas como son los sistemas GPS, fotogrametría digital, percepción remota y sistemas de información geográfica.

El reto es mayúsculo, sin embargo, las oportunidades están abiertas para quien se incorpore al cambio.

SEGUNDO MODULO

CALCULO TOPOGRAFICO

WILDSoft



Job File: JRW2GRES.JOB Plot File: JRW2GRES.PLT
Coord File: JRW2GRES.CRD Field Data File: JRW2GRES.FLD
Coord System: LDC Output: LTD
Units: Angles: DDD.mmm Distances: USFeet
Measurements: Angles: DMS Distances: EDM

FIELD DATA INPUT AND OUTPUT ROUTINES

Copyright 1987, Wild Heerbrugg Instruments, Inc.
All rights reserved.

1. Select File and Job Configuration
2. Enter/Edit Field Data
3. Output Raw Field Data
4. Field Data Handling Routines
5. Compile Field Data
6. Change Output

9. Exit to Previous Menu

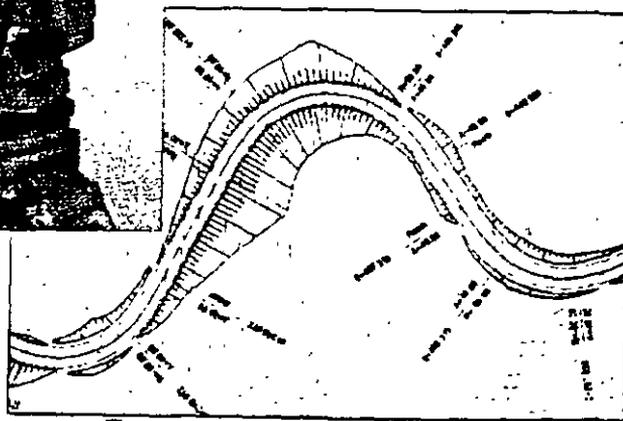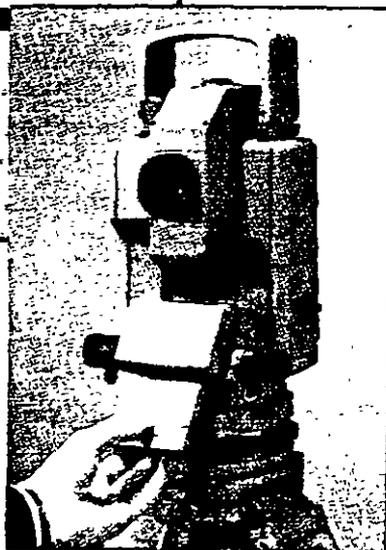



**FACULTAD DE INGENIERÍA UNAM
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA**

CURSOS ABIERTOS

CA 010 TOPOGRAFÍA MODERNA CON ESTACIÓN TOTAL

15 AL 19 DE MARZO

TEMA

**TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA CON LAS
ESTACIONES TOTALES LEICA TC1600 Y 605
MANUAL DE EMPLEO**


**EXPOSITOR: ING. JOSÉ ALBERTO PADILLA HIGUERA
PALACIO DE MINERÍA
MARZO DEL 2004**

WILD T/TC1010/1610

Manual de empleo

1. Introducción

Para llevar a cabo tareas de medición de forma racional y eficaz se requiere, sin duda alguna, un instrumento universal que ofrezca, tanto a nivel de usuario como de instrumento, un máximo grado de flexibilidad y manejabilidad. A través de un consecuente desarrollo de la serie de teodolitos T/TC/1000/1600, famosa por su concepto modular, hemos creado el teodolito electrónico T1010/1610 y el taquímetro TC1010/1610.

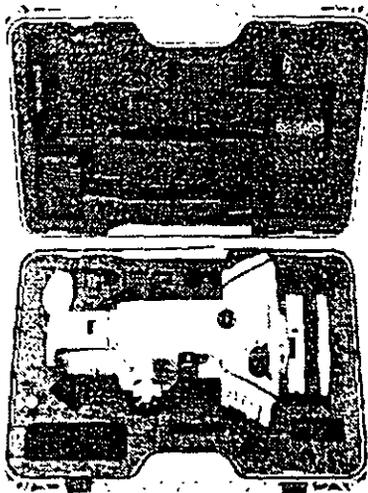


*Fig. 1:
El TC1610 en su caja*

El teodolito y el taquímetro están equipados con un receptáculo para insertar el módulo REC cuando se llevan a cabo tareas de adquisición de datos. Asimismo pueden acoplarse instrumentos de registro GRE 3/4 o GPC1 ya existentes. Un interfaz serial incorporado (RS232) posibilita la conexión directa del instrumento a un ordenador u otro sistema de adquisición de datos.

Una vez desembalado el instrumento, proceda de la manera siguiente:

- Cargue la batería
- Ponga el instrumento en estación
- Afloje el seguro del botón giratorio de la base nivelante
- Ajuste el Distomat al anteojo (T1010/1610)
- Apunte al reflector

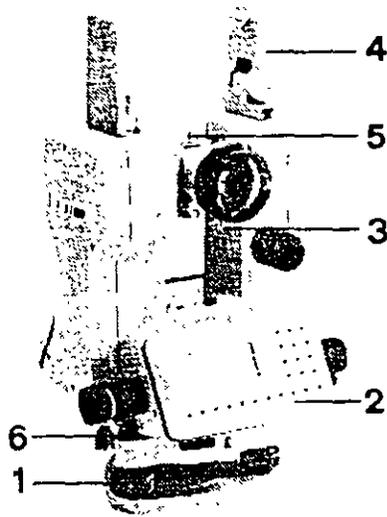

- Utilice el instrumento tal y como se describe en el apartado 4.

Para sacar el máximo rendimiento del instrumento le recomendamos lea la totalidad de este modo de empleo.

Fig. 2: Wild T1610

1 Tornillo nivelante

2 Teclado

3 Visor óptico

4 Asa para el transporte

5 Adaptador para el

DISTOMAT

6 Botón giratorio de la base nivelante

2. Puesta en estación del instrumento

Para poner en estación su instrumento le recomendamos emplear un trípode original WILD (p.ej. GST-20). La base nivelante debe atornillarse siempre fuertemente en el trípode. Para nivelar y centrar el instrumento debe regular los tornillos nivelantes y ajustar las patas del trípode. Proceda como se describe a continuación, teniendo en cuenta que existen dos posibilidades, dependiendo del tipo de base nivelante que emplea:


- **Base nivelante con plomada óptica:**
Centre la cruz reticular con los tornillos de la base nivelante sobre la marca del suelo. Gradúe a renglón seguido la longitud de las patas del trípode hasta que la burbuja del nivel circular esté completamente centrada. Sin girar la base nivelante, mueva el instrumento sobre el plato del trípode para eliminar posibles errores residuales. Para nivelar de forma precisa gire los tornillos de la base nivelante hasta que esté centrada la burbuja del nivel tubular.

- **Base nivelante sin plomada óptica:**
Cuelgue la plomada de cordón del tornillo de fijación central y gradúe la longitud de las patas del trípode para centrar la plomada sobre la marca del suelo. Gire los tornillos nivelantes para centrar la burbuja del nivel circular. Para nivelar de forma precisa gire los tornillos de la base nivelante hasta que la burbuja del nivel tubular esté completamente centrada.

3. Puntería al reflector

3.1. Con el T1010/1610

Para la medición de distancias cortas con el teodolito en combinación con los Distomats WILD DI1001, DI1600, DI2002 le recomendamos el portaprismas de un prisma GPH1A. La diferencia de altitud del eje óptico del teodolito y del rayo infrarrojo se compensa mediante la correspondiente diferencia en la marca de puntería. En la medición de distancias mayores debe utilizar el portaprismas GPH3 o GPH11 y acoplar la cantidad apropiada de reflectores. Emplee prismas de otros fabricantes únicamente si ha determinado su constante de adición en un rango de calibración apropiado y fijado este valor de corrección en el instrumento.

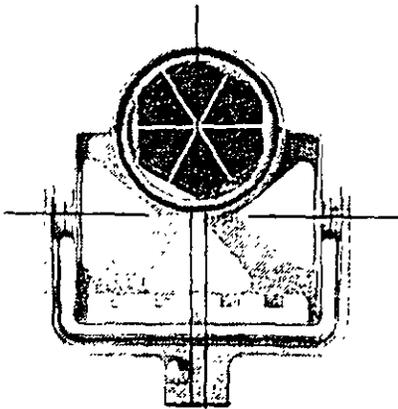

Para realizar una medición sin errores, el rayo infrarrojo del Distomat debe discurrir paralelo a la línea de puntería del anteojo. Consulte el correspondiente manual de empleo del Distomat si desea mayor información acerca del control y el ajuste.

Con un distanciómetro bien ajustado es suficiente una única puntería para realizar una medición de ángulo y distancia. Dirija simplemente la cruz reticular del anteojo del teodolito a la marca de puntería del GPH1A.

Fig. 3: Portaprismas de un prisma GPH1A. Con la cruz reticular debe apuntar a la marca de puntería amarilla.

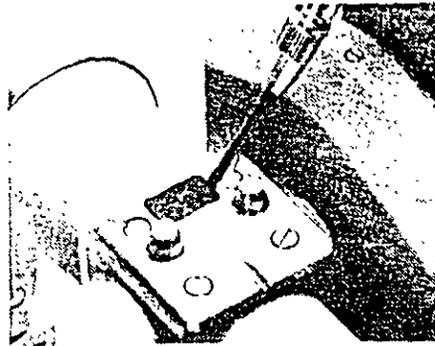


Fig. 4: Retire la tapa de plástico protectora situada sobre la pieza de unión del anteojo.

No se requiere una conexión por cable entre el teodolito y el Distomat. La placa de contacto situada en el anteojo suministra energía a los distanciómetros y permite el flujo de datos.

3.2. Con el TC1010/1610

Para la medición de distancias cortas con el taquímetro se recomienda el portaprismas GPH1. El punto de intersección de las aristas del prisma está exactamente en el punto de intersección de los ejes horizontal y vertical. Por lo tanto, puede utilizar el prisma directamente como marca de puntería en la medición de ángulos. Para apuntar sin errores a un reflector situado a una distancia mayor, se recomienda colocar la tablilla de puntería GZT4 sobre el montante del portaprismas. El anteojo del TC1010/1610 viene ajustado de fábrica de manera que su rayo infrarrojo coincida con la línea de puntería. En la medición de distancias mayores o cuando las condiciones atmosféricas son adversas, utilice el portaprismas GPH3 o GPH11 con la cantidad necesaria de reflectores.

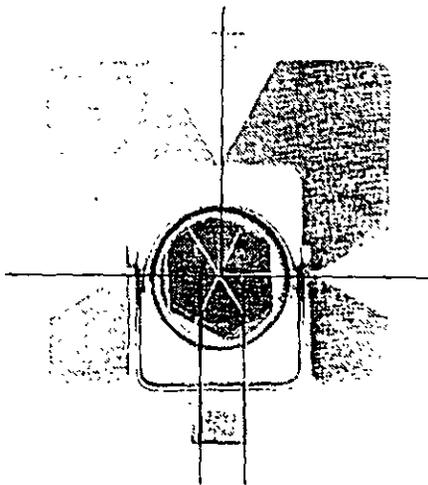


Fig 5: Portaprismas de un prisma GPH1. Con la cruz reticular se apunta al centro del reflector.

4. Primeros pasos

4.1. Principios de empleo

Un instrumento moderno destinado a ejecutar tareas geodésicas terrestres debe estar capacitado tanto para mediciones de ángulos simples como para aplicaciones de estación total en operaciones de replanteo y mediciones de precisión. Una serie de funciones integradas, así como un software recargable de aplicación específica, desarrollado especialmente para estos instrumentos, le garantizan un sencillo manejo de los diversos procesos de medición.

En el teclado los diversos colores le indican inmediatamente las teclas y funciones que forman una unidad, lo cual sirve de ayuda a la hora de introducir datos y comandos.

La estructura del menú dispone de una guía para el usuario lo cual facilita la búsqueda de los diversos niveles de funciones. La línea superior de la indicación le informa acerca de su posición actual en la estructura de árbol del menú. Tres comandos controlan la trayectoria a través de esta estructura:

CONT

lleva a la siguiente ramificación del menú

CE

retrocede al nivel previo

ESC

termina la trayectoria a través del árbol del menú. El sistema no acepta entonces los parámetros o fijaciones elegidos. Puede acceder a una función del menú de dos formas diferentes:

MENU

a) Activando la función

↑ ↓

MENU :	
>SET	1
DATA	2
REC	3

Posicionando la flecha sobre la función deseada mediante las teclas de flecha.

CONT

Confirme.

0

MENU 1 2

b) Activando la función mediante las cifras de disposición en el lado derecho de la indicación.

p.ej.: Coordenadas del punto estación E_0, N_0

El usuario experimentado preferirá el método directo.

El apéndice muestra la estructura de árbol del menú (tecla MENU). Le recomendamos se tome un tiempo para estudiarla y así comprender los procesos integrados de las funciones.

4.2. Teclado

El teclado está dividido en 2 bloques, uno numérico de introducción y otro de función. Las teclas tienen un color específico que indica la correspondiente función:

amarillo:

teclas numéricas y alfanuméricas con las siguientes funciones:

CE
ENTR
αNUM

Para corregir la entrada.
Para confirmar el valor introducido.
Para introducir caracteres alfanuméricos.

- verde:

Teclas de control para seleccionar una posición del menú y elegir uno de los valores propuestos como parámetros de medición y del teodolito:

↑ ↓ ← →
CONT

Para seleccionar
Para confirmar

- naranja:

Lista de los programas de usuario y las funciones del sistema almacenados.

PROG
MENU
ESC

Activa la biblioteca del programa de usuario.

Activa las funciones del sistema.

Termina la función y vuelve al modo de medición.

- blanco:

Teclas de control y de funciones directas simplifican la introducción de parámetros específicos empleados frecuentemente, tales como números de punto y codificación.

18. Anexo


Números de identificación de la palabra (WI)


WI	Denominación	Contenido	REC DSP	WI	Denominación	Contenido	REC DSP
11	PtNr	Nº del punto	RD	58	mm	Constante adición	RD
12	FNr	Nº fabricación	R	59	ppm	Factor escala	RD
13	Typ	Tipo aparato	R	71	REM 1	Observación 1	RD
21	Hz	Angulo hz	RD	⋮	⋮	⋮	⋮
22	V	Angulo v	RD	79	REM 9	Observación 9	RD
31	∇	Dist. oblicua	RD	81	E	Coord. este p. vis.	RD
32	∇	Dist. horizontal	RD	82	N	Coord. norte p. vis.	RD
33	∇	Dif. altura	RD	83	H	Altura punto visado	RD
41	Code	Nº código	D	84	Eo	Coordenada este	RD
42	Inf 1	Información 1	D	85	No	Coordenada norte	RD
⋮	⋮	⋮	⋮	86	Ho	Pto. estación alt.	RD
49	Inf 8	Información 8	D	87	hr	Altura de reflector	RD
51	PPMM	ppm/mm	RD	88	hi	Altura de instrumento	RD
52	n/σ	cant/v. medio	RD				

R - WI puede fijarse en la máscara REC


D - WI puede fijarse en la máscara de indicación

Estructura de menú de la tecla DSP- y MENU

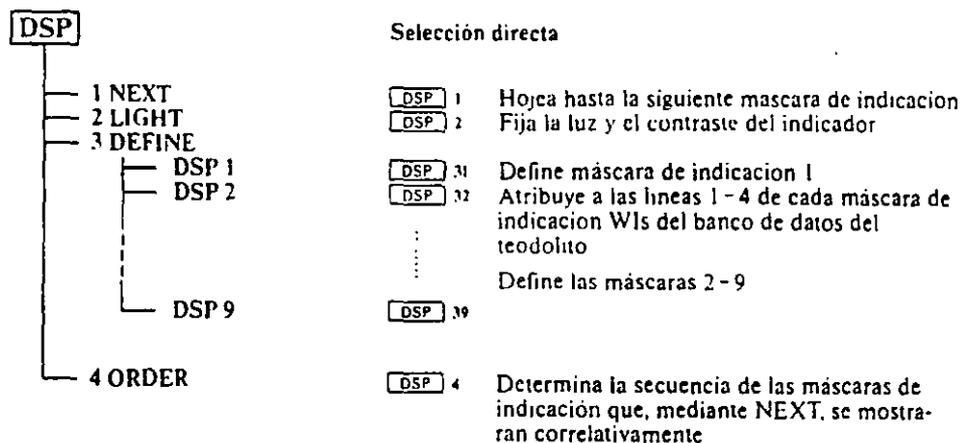

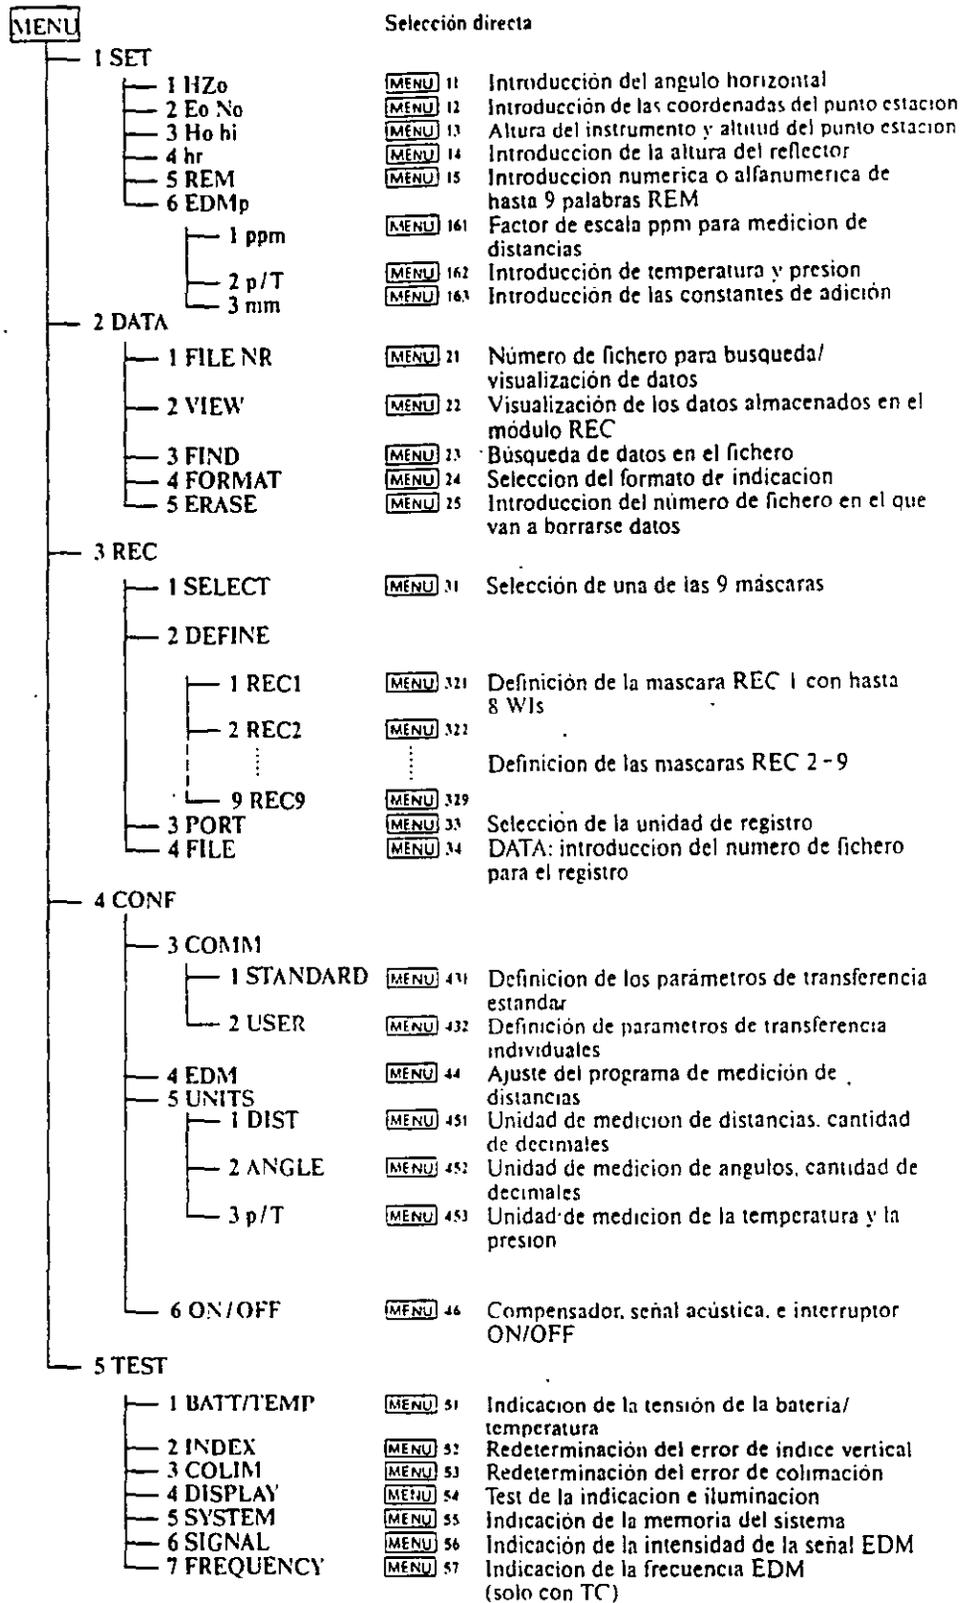

Corrección atmosférica (ppm) °C, mb, H (metros)
con 60% de humedad relativa del aire

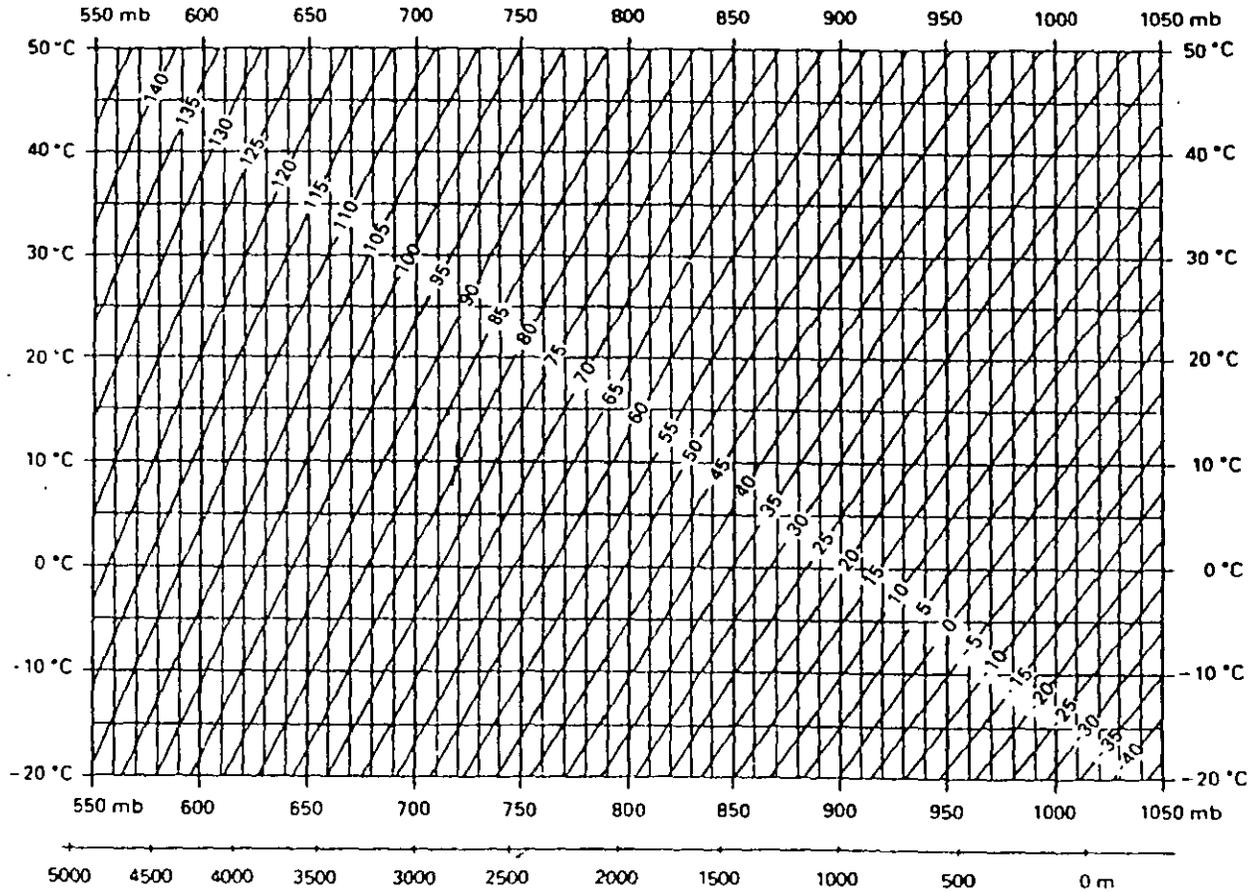



**FACULTAD DE INGENIERÍA UNAM
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA**

CURSOS ABIERTOS

CA 010 TOPOGRAFÍA MODERNA CON ESTACIÓN TOTAL


15 AL 19 DE MARZO

TEMA

**TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA CON LAS
ESTACIONES TOTALES LEICA TC1600 Y 605
TUTORIAL DE CAMPO**

**EXPOSITOR: ING. JOSÉ ALBERTO PADILLA HIGUERA
PALACIO DE MINERÍA
MARZO DEL 2004**

TUTORIAL DE CAMPO TPS-300

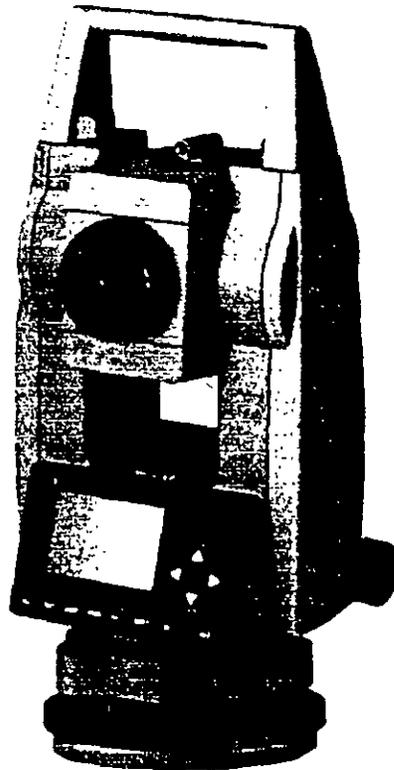


Este tutorial está diseñado para que el usuario se familiarice de manera rápida con el procedimiento de levantamiento topográfico de las estaciones totales marca LEICA de la serie TPS-300 con y sin opción de medición láser.

Este documento no es de ninguna manera un manual de operación completo y deberá usarse en conjunto con el manual propio del equipo.

Pantalla principal del instrumento

Manejo del instrumento

La tecla de encendido está situada en la tapa lateral del TC(R)303/305/307, para evitar desconexiones intencionadas.

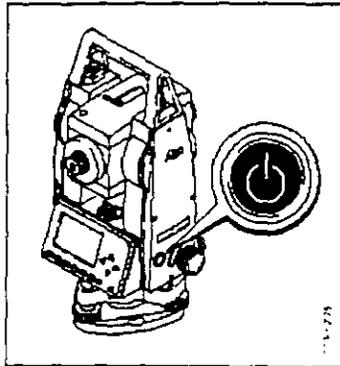

Todas las pantallas representadas en este manual son ejemplos

Teclado


Teclas de pantalla

Barra de introducción

Foco

Campo de introducción o tecla de pantalla activa/a

Símbolos

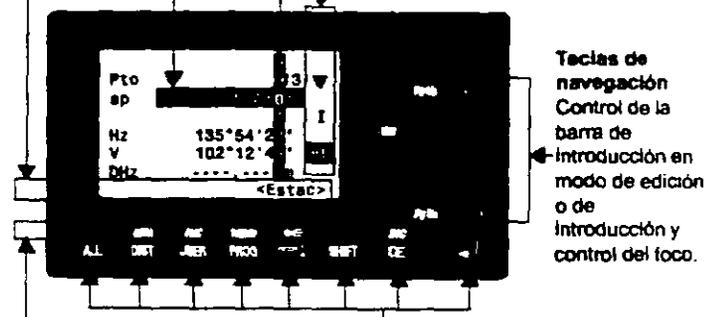

Teclas de navegación
Control de la barra de introducción en modo de edición o de introducción y control del foco.

Teclas fijas del 2º nivel

Funciones incorporadas en el segundo nivel del teclado; se activan con y la tecla fija correspondiente.

Teclas fijas

Teclas con una función asignada de manera fija (ENTER, SHIFT).


Los pasos generales para realizar un levantamiento topográfico con la estación total de la serie TPS-300 son los siguientes:

1. Centrar y nivelar el instrumento en el punto de estación
2. Introducir los datos de la estación
3. Orientar el instrumento (al norte o a un punto de azimut conocido)
4. Medir las radiaciones que se necesiten
5. Visar al siguiente punto de estación
6. Cambio de estación
7. Repetir desde el paso No.1

1.- CENTRADO Y NIVELADO DEL INSTRUMENTO

Este procedimiento consta de 2 etapas, la nivelación aproximada y la nivelación precisa.


La nivelación aproximada se realiza de la siguiente manera:

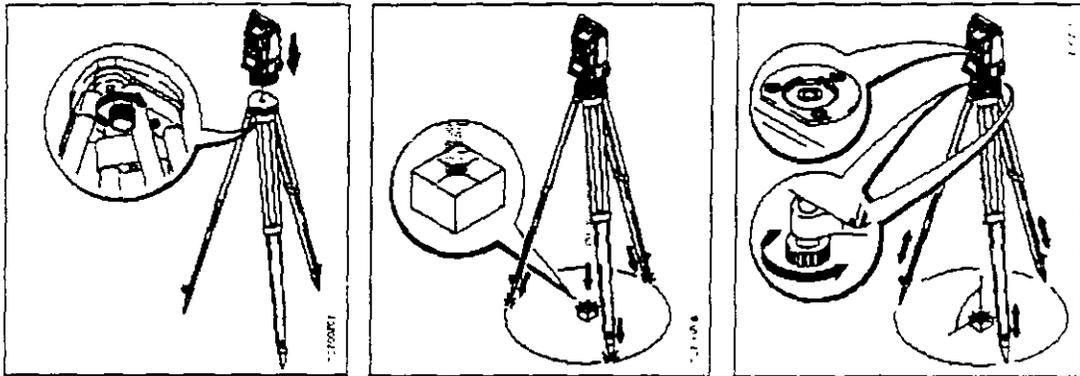


- 1 Colocar el taquimetro en la cabeza del tripode. Apretar ligeramente el tornillo de fijación en la base nivelante del taquimetro.
- 2 Llevar los tornillos nivelantes a la posición central
- 3 Conectar con  la plomada óptica, en la pantalla aparece el nivel electrónico
4. Colocar las patas del tripode de manera que el laser caiga sobre el punto del suelo.
5. Clavar firmemente las patas del tripode.
6. Con los tornillos nivelantes, centrar el rayo láser sobre el punto genau del terreno
7. Calar el nivel esférico modificando la altura de las patas del tripode. El instrumento está ahora aproximadamente nivelado

La nivelación precisa se lleva a cabo de la siguiente manera:


1. Conectar con  el nivel electrónico. Si el instrumento no está en una posición aproximadamente horizontal, aparece el símbolo de un nivel inclinado.

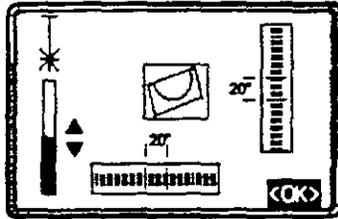

Cuando el nivel electrónico esté ajustado, estará nivelado el instrumento.

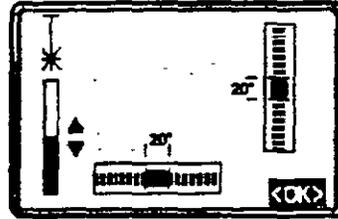

2. Centrar el nivel electrónico girando los tornillos nivelantes

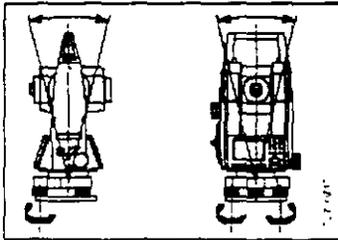


3. Comprobar el centrado con la plomada láser y corregir si fuera necesario

4. Desconectar con  o  el nivel electrónico y la plomada láser

Cambiar la intensidad del láser

Las influencias externas y la naturaleza del terreno exigen muchas veces una adaptación de la intensidad del láser. Según las necesidades la plomada láser se puede ajustar en pasos de 25%

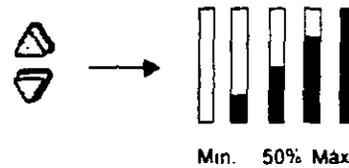


5. La tecla de pantalla <OK> fija la intensidad del láser indicada y termina la función.

 La plomada láser y el nivel electrónico se activan conjuntamente con 


Una vez que el instrumento está centrado y nivelado, procedemos a la introducción de los datos de estación.

2.- INTRODUCCIÓN DE DATOS DE ESTACION

Desde la pantalla principal del instrumento, presionamos la tecla  y aparece la siguiente pantalla:

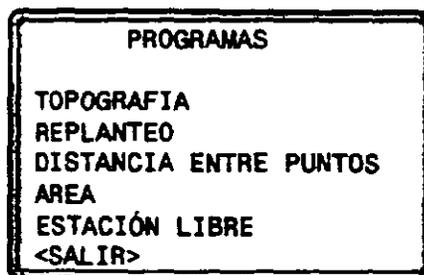


En esta pantalla, seleccionamos la opción **TOPOGRAFIA**, aparece la siguiente pantalla:

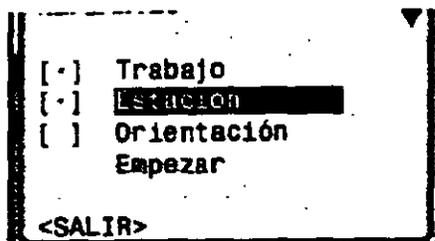

En esta pantalla definiremos el **Trabajo** (archivo) donde se guardaran los datos de campo, la **Estación** que se esté ocupando en ese momento y la **Orientación** que tendrá el instrumento.

Si alguna de las opciones anteriores tiene un punto en los corchetes que se encuentran a su izquierda, significa que ya ha sido establecida dicha opción, pero aún así es posible modificarla de acuerdo a nuestras necesidades.

Al seleccionar la opción **Trabajo**, aparece la siguiente pantalla:

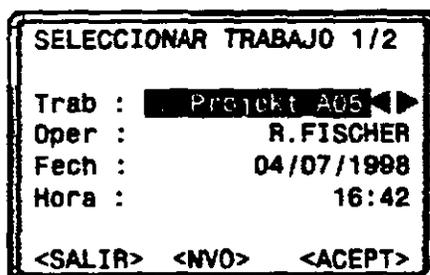


Aquí podríamos seleccionar un trabajo previamente creado para continuar el levantamiento, pero en este caso vamos a crear uno nuevo ya que es un levantamiento topográfico nuevo. Con las teclas de navegación movemos el cursor hasta que esté sobre la opción **<NVO>** y presionamos la tecla **ENTER**.

En la pantalla que aparece tecleamos el nombre del trabajo (preferentemente un nombre descriptivo para que sepamos de que se trata con solo ver el nombre).

Para introducir los nombres de trabajo y números de punto se debe considerar lo siguiente:

Modo de introducción


En modo de introducción se incluye texto o valores numéricos en campos borrados

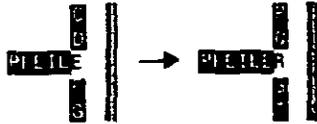

1. 1. Borrar el campo de introducción y activar la barra de introducción vertical.
2. 2. Selección de los caracteres/cifras en el campo de introducción
3. 3. Confirmar el carácter elegido. El carácter se desplaza a la izquierda
4. 4. Borrado de un carácter
5. 5. Confirmar la introducción.

Modo de edición

En modo de edición se cambian o borran caracteres.

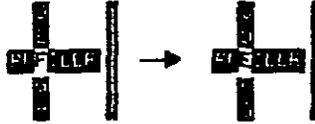

1. 1. Abrir el modo de edición
La barra vertical se sitúa a la derecha
2. 2. La barra de edición se sitúa a la izquierda
3. 3. Sobrescribir el carácter en cuestión
4. 4. Borrar un carácter.
5. 5. Confirmar la introducción.

Borrar caracteres

- Método 1.
 1. Situar la barra en el carácter que se vaya a borrar
 2. Presionando se borran caracteres sueltos.
 3. Si se han borrado todos los caracteres, presionando de nuevo se puede volver a activar el valor antiguo.
- Método 2.
 borra el valor editado y recupera el valor antiguo. Se sale del modo de edición


Introducción numérica de ángulos

Introducción alfanumérica

Insertar caracteres

Si en la introducción se saltó un carácter (p.ej. -15 en lugar de -125), es posible insertarlo después

1. Situar la barra sobre la cifra "1".

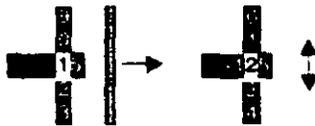

2. inserta un carácter a la derecha de la cifra "1"
3. edición del valor insertado, mediante la barra vertical de edición
4. Confirmación de la introducción con

P.ej. valores angulares, alturas del prisma y del instrumento, coordenadas, etc

Ejemplo. 350°49'30"



En introducción de valores que por su naturaleza han de estar dentro de ciertos límites (p.ej. ángulos sexagesimales) las posibilidades de elección en la barra vertical se limitan a las cifras válidas.

Así, p.ej. la introducción de 370° no es posible si se ha ajustado la unidad angular „Sexagesimal“.

Tras introducir „3“ sólo están permitidos los números <6, ya que la introducción de, p.ej., 370 no está permitida

En el campo de introducción activo aparece una barra vertical con caracteres alfanuméricos y caracteres especiales




Conmuta entre el juego de caracteres numérico y el alfanumérico.


Selección del carácter en la barra de introducción

En campos de datos alfanuméricos está permitida la introducción mixta de caracteres numéricos y alfanuméricos.


Una vez introducidos los datos seleccionamos la opción **<ACEPT>**. brevemente aparecerá en pantalla la leyenda

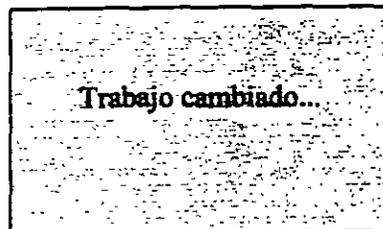


y volverá a aparecer la pantalla

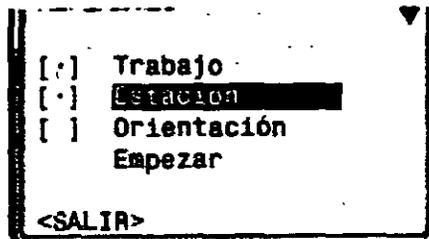


Ahora seleccionamos la opción **Estación**, para indicar el número y las coordenadas del punto de estación así como la altura del instrumento. Después de seleccionar la opción 2 aparece la siguiente pantalla:

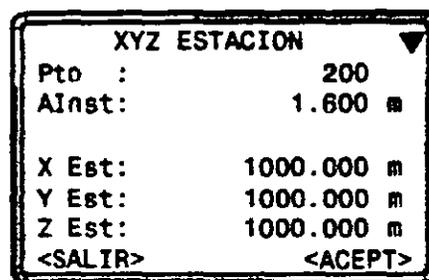

Después de teclear el número de punto y presionar **ENTER**, nos aparecerá un mensaje de error indicando que el número no existe (esto es normal ya que es un trabajo nuevo y no hay datos en memoria) después de aceptar este mensaje, introducimos las coordenadas del punto de estación y aceptamos, después de lo cual introducimos la altura del instrumento y seleccionamos nuevamente la opción **<ACEPT>** y aparecerá brevemente la pantalla

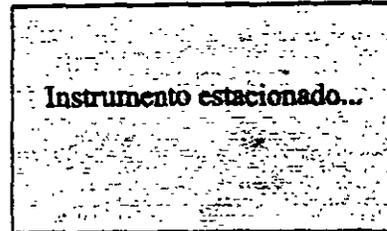


Y regresara a la pantalla

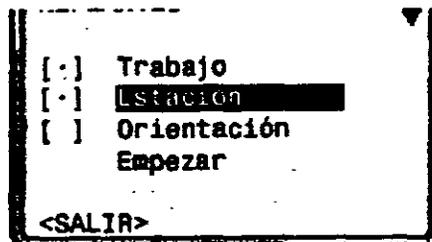


3.- ORIENTAR EL INSTRUMENTO

Para orientar el instrumento seleccionamos la opción **3 Orientación** y aparecerá la siguiente pantalla:

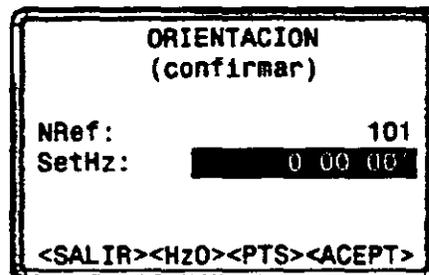


Cuando aparezca esta pantalla, lo primero que debemos hacer es visar al punto que nos servirá de referencia o al norte, una vez hecho esto, le asignamos un numero a ese punto (por ejemplo N), y finalmente introducimos el ángulo de orientación o ponemos en "ceros" el aparato seleccionando la opción **<Hz0>**.

Una vez establecido el valor de la orientación, seleccionamos **<ACEPT>** y aparecerá brevemente la pantalla

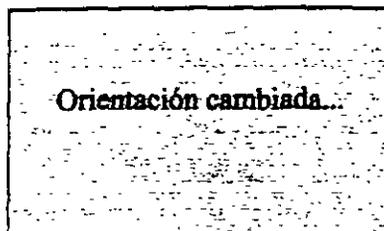


Y nuevamente volverá a la pantalla

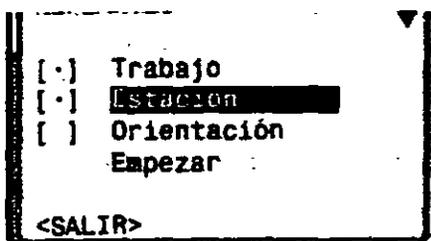

4.- Medir las radiaciones que se necesiten

Una vez que el instrumento se centro, nivele, estacione y oriente, se procede a la medición de las radiaciones que se necesite, por lo que de la pantalla anterior seleccionamos la opción **Empezar**, aparece la siguiente pantalla de medición:

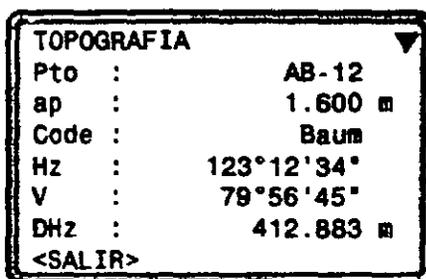

En esta pantalla introducimos el número de punto que vamos a visar así como la altura del prisma en ese mismo punto, y realizamos la medición de cualquiera de las dos formas siguientes:

-  Medir distancia y ángulos, grabar mediciones.
-  Medir distancia y ángulos, visualizar mediciones pero no grabarlas.
-  Tecla programable con una función del menú FNC. que graba las mediciones

Nota: Si deseamos ver las coordenadas de los puntos medidos, visamos al punto, presionamos la tecla DIST y luego las teclas SHIFT + PgDn dos veces, y se visualizaran en la pantalla las coordenadas X,Y y Z, y para grabarlas presionamos la tecla USER.

Después de grabar los datos, automáticamente el numero de punto se incrementa y la pantalla espera una nueva medición.


5.- Visar al siguiente punto de estación

Se continúa visando y midiendo las radiaciones necesarias y luego se visa al punto que será nuestro siguiente punto de estación, asegurándonos antes de grabar los datos que tiene el número correcto y la altura de prisma correcta. La pantalla es exactamente la misma para visar las radiaciones y las estaciones.


MEDICION 1	
Pto :	AB-12
ap :	1.600 m
Code :	BAUM
HZ :	123° 12' 34"
V :	79° 56' 45"
DHz :	412.883 m
<SALIR>	<COR-R>

6.- Cambio de Estación

Una vez que se midieron y grabaron los datos al siguiente punto de estación, se selecciona la opción <SALIR> , lo que nos llevara de regreso a la pantalla

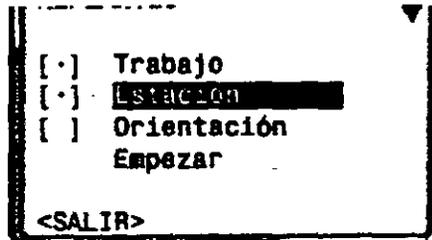

Aquí seleccionamos nuevamente la opción **<SALIR>** y nos aparecerá la pantalla

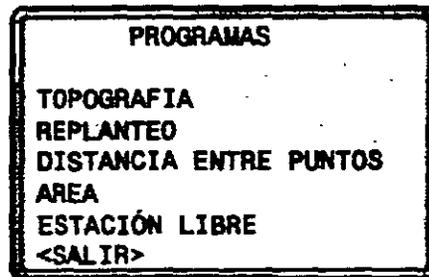


Nuevamente seleccionamos la opción **<SALIR>** y regresamos a la pantalla principal del instrumento desde donde lo apagamos para hacer el cambio de estación.


Cuando llegamos al nuevo punto de estación, repetimos el procedimiento de trabajo con pequeñísimas variaciones.

Centramos y nivelamos el instrumento como ya se explico anteriormente.

Desde la pantalla principal presionamos la tecla  y nos aparece la siguiente pantalla:

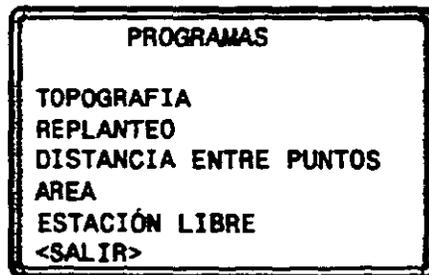


En esta pantalla, seleccionamos la opción **TOPOGRAFIA**, aparece la siguiente pantalla:

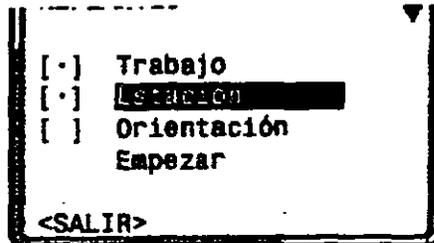


El trabajo no es necesario cambiarlo ya que debe ser el mismo para continuar con el levantamiento topográfico por lo que ya no lo modificamos.

Lo que si debemos modificar es la estación ya que es lo que estamos cambiando así que seleccionamos la opción 2[.] Estacion y aparece la siguiente pantalla:

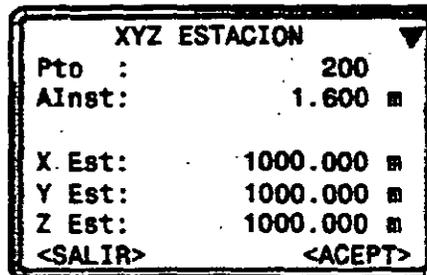

Aquí introducimos el número de la estación que acabamos de visar desde la estación anterior, al presionar la tecla *ENTER* aparecerán las coordenadas calculadas para esta nueva estación. Por lo que simplemente seleccionamos, <OK> ahora solamente introducimos la altura de aparato y nuevamente seleccionamos <ACCEPT>. Esto nos regresa a la pantalla

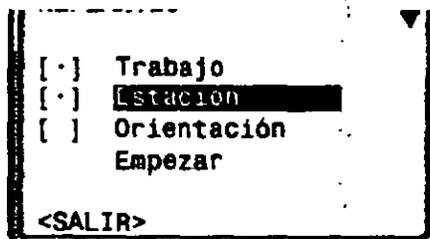

Ahora, el instrumento ya esta centrado, nivelado y estacionado, solamente falta orientarlo, por lo que seleccionamos la opción 3[] Orientación, aparece la siguiente pantalla:

```

ORIENTACION
(confirmar)

NRef:          101
SetHz:        0 03 00

<SALIR><Hz0><PTS><ACEPT>
  
```

En este punto es donde el procedimiento varía, ya que ahora conocemos dos puntos con sus respectivas coordenadas (el punto de estación actual y el punto de estación anterior) por lo que la orientación será "por puntos" por lo que seleccionamos la opción <PTS> y aparece la siguiente pantalla (similar a la actual):

```

ORIENTACION
(confirmar)

NRef:          101
SetHz:        0 03 00
  
```

Aquí, el número de referencia **DEBE** ser el número de la estación anterior. Después de introducir el número de la estación de referencia y presionar la tecla ENTER, automáticamente el instrumento calcula el azimut de referencia y lo despliega en la línea que dice **SetHz**.

Antes de seleccionar <ACEPT>, visamos el punto de estación anterior, una vez hecho eso, ahora si seleccionamos <ACEPT> y el instrumento regresa a la pantalla

```

[.] Trabajo
[.] Estación
[ ] Orientación
Empezar

<SALIR>
  
```

desde donde seleccionamos **Empezar** para comenzar a medir las radiaciones correspondientes a esta nueva estación y al siguiente punto de estación.

Al terminar de tomar las radiaciones, repetimos las instrucciones desde el apartado "6.- Cambio de Estación" y lo hacemos para cada punto de la poligonal hasta terminar.

WILD T/TC1010/1610

Manual de empleo



**FACULTAD DE INGENIERÍA UNAM
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA**

CURSOS ABIERTOS

CA 010 TOPOGRAFÍA MODERNA CON ESTACIÓN TOTAL

15 AL 19 DE MARZO

**TEMA
CÁLCULO TOPOGRÁFICO Y DIBUJO
ASISITIDO POR COMPUTADORA**

**EXPOSITOR: ING. JOSÉ ALBERTO PADILLA HIGUERA
PALACIO DE MINERÍA
MARZO DEL 2004**

SEGUNDO MODULO



CALCULO TOPOGRAFICO

WILDSoft

Job File: JRW2GRES.JOB Plot File: JRW2GRES.PLT
Coord. File: JRW2GRES.CRD Field Data File: JRW2GRES.FLD
Coord System: LOC Output: LTD
Units: Angles: DDD.mmm Distances: US Feet
Measurements: Angles: DRS Distances: EDM

FIELD DATA MENU
Copyright 1987, Wild Heerbrugg Instruments, Inc.
All rights reserved.

1. Select File and Job Configuration
2. Enter/Edit Field Data
3. Output Raw Field Data
4. Field Data Handling Routines
5. Compile Field Data
6. Change Output
9. Exit to Previous Menu

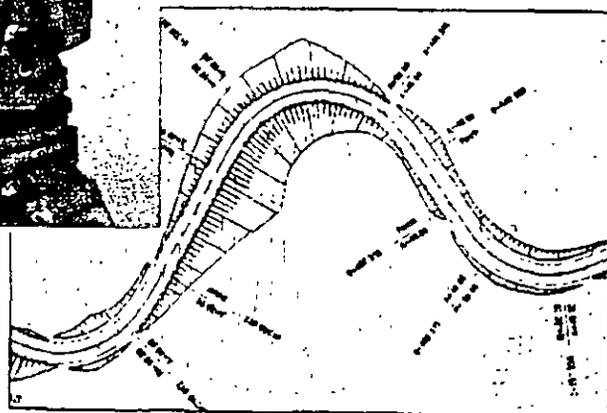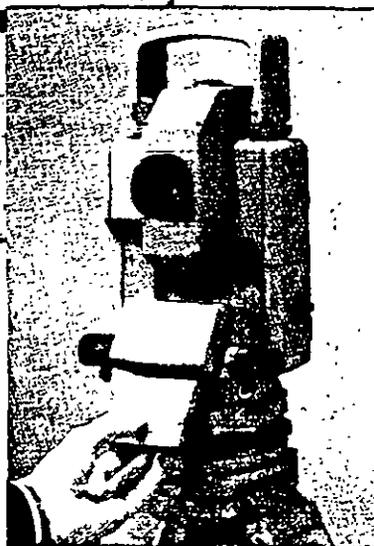

Cálculo Topográfico

José A. Padilla


Mayo de 2001.

Wildsoft

WILDSoft es un software para el cálculo y dibujo topográfico creado por **WILD LEITZ**, actualmente **LEICA GEOSYSTEMS**, la versión 1.0 fue liberada en 1986, llegando hasta la versión 1.65 en 1992. El sistema funciona en el entorno **MS DOS** y emplea la técnica del **MENU** para navegar dentro de las diversas rutinas que lo integran.



Su filosofía es “de los datos de campo al dibujo terminado” (“field-to-finish” surveying), que implica la configuración de un sistema de medición, cómputo e impresión, constituido por la Estación Total LEICA, la lectora de datos de campo, la computadora personal, el software **WILDSoft**, otros sistemas (Autocad MicroStation, procesadores de texto, etc.), impresora y plotter.

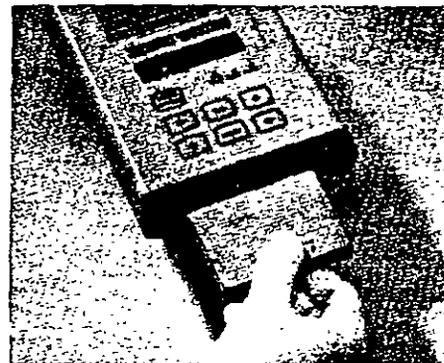

Con la integración de un sistema como el descrito, se logra la automatización total de las tareas topográficas, ya que la adquisición de los datos de campo, la transferencia de datos a la computadora, el cálculo y dibujo, es rápido, confiable y preciso, lo que implica mayor eficiencia y productividad.

Ahora si agregamos al sistema la computadora portátil con módem, impresora portátil, un teléfono celular, el teléfono en oficina y el fax, se logra además una autonomía y versatilidad jamás antes vista, por la capacidad de respuesta a las siempre urgentes tareas de medición, que redundan en menores costos de operación.



En un sistema integrado de campo y oficina WILDSOFT es el eje del entorno, ya que además de recibir la información de campo colectada electrónicamente, permitir entrar manuales, ejecutar el cálculo topográfico, transferir los resultados a otros sistemas ya sea de dibujo o texto para su impresión posterior, retroalimenta al equipo de campo con valores de coordenadas definitivas para ser usadas durante la etapa de replanteo.



Las primeras seis versiones del sistema requerían la presencia de un disco llave formato 5 1/4" o 3 1/2", que se entregaba junto con el software al momento de su compra, sin embargo la versión 1.65 (última) eliminó ese requisito y se convirtió en un software de dominio público.

WILDSOFT está constituido por ocho módulos principales, tres de los cuales se adquirían por separado y funcionan siempre y cuando se disponga del respectivo disco llave. La versión básica, compuesta por el resto de los módulos (5) y que es de dominio público es la que se estudiará durante el curso.

El sistema aunque es antiguo y algunos dirían obsoleto, es un potente sistema de cálculo topográfico, que seguramente no ha sido superado por ninguno de los modernos sistemas que funcionan dentro del ambiente gráfico del Windows. De entrada basta decir que WILDOSFT, permite toda clase de configuraciones respecto a las unidades de medida angular (grados sexagesimales, grados decimales, grads y otros, incluso se puede definir alguno propuesto por el usuario) y lineal (metros, pies sistema norteamericano de medida 1m = 39.37 in, pies sistema internacional 1in = 25.4 mm y otros propuestos por el usuario), métodos de medida angular (repeticiones, direcciones, ángulo simple), y lineal (distancia horizontal y vertical, distancia inclinada mediante un EDM* y distancia zenital o ángulo vertical, distancia inclinada con cinta y distancia zenital o ángulo vertical, intervalo de estadia, distancia zenital o ángulo vertical e intercepción de hilo medio), configuración del equipo de campo (distancia de separación entre el eje de alturas entre el teodolito electrónico y el distanciómetro (offset), distancia de separación entre la tableta señaladora y el prisma (offset), factor de estadia, error máximo permitido en las series de ángulos horizontales y verticales, etc.), parámetros de dibujo, parámetros operativos (numeración automática de puntos, protección de puntos

formato de salida de coordenadas, etc.), **sistemas de coordenadas** (Local, Norteamericano Estatal Plano asociado al NAD27 o la NAD83, Universal Transversa de Mercator, otras proyecciones) y **esferoides** (Clark 1866, WGS72, GRS1980, otros).

Con todas estas combinaciones de parámetros, es posible utilizar cualquier clase de equipo de campo, entre los que destacan los tránsito, teodolitos, estadales, cintas, distanciómetros electrónicos y estaciones totales, de todos ellos, el sistema WILDSOFT recibirá la información de campo (entrada manual o electrónica) y aplicará las correcciones necesarias a los ángulos y distancias.

En cuanto a los métodos de ajuste horizontal de coordenadas, WILDSOFT dispone de los siguientes métodos: BRUJULA, CRANDALL, TRANSITO, MINIMOS CUADRADOS o SIN AJUSTE. Aplica o no, un factor de escala distinto de la unidad, aplica o no, el factor de curvatura de la tierra y refracción atmosférica, ajusta o no ajusta los ángulos horizontales. Lo anterior implica que las coordenadas de los polígonos y radiaciones derivadas, serán ajustadas y compensadas por cualquiera de los métodos descritos ya sea en un Sistema Local de Coordenadas o en alguna Proyección Cartográfica.

Respecto a los métodos de ajuste vertical de elevaciones, WILDSOFT dispone de la nivelación trigonométrica (distancia inclinada derivada de una medida con estadal, cinta o distanciómetro electrónico y distancia zenital o ángulo vértical), como único método de compensación. La nivelación trigonométrica puede ser simple o con medidas recíprocas, lo que permite alcanzar mejor exactitud en las elevaciones.

Con WILDSOFT se pueden realizar gran cantidad de cálculos a partir de las coordenadas compensadas y enviar los resultados a un procesador de texto, las coordenadas compensadas de los polígonos y radiaciones de terreno se envían a un sistema de dibujo (Autocad, MicroStation, etc.), en formato DXF.

En teoría WILDSOFT fue diseñado para generar por sí mismo la parte gráfica del levantamiento y enviar su salida a un plotter o impresora, sin embargo el módulo de plotteo y dibujo es el más pobre en cuanto a desempeño y prácticamente fue desechado por los usuarios del sistema desde sus primeras versiones, ya que siempre existe la posibilidad de enviar toda la información al Autocad.

Los módulos adicionales de WILDSOFT, orientados a la configuración y modelado digital del terreno, el del entorno gráfico, que pretendió mejorar el desempeño del módulo respectivo y el de diseño de caminos y movimiento de tierras, han perdido actualidad, precisamente por su escaso desempeño gráfico.

En resumen, consideramos que de WILDSOFT es notable el desempeño de los módulos 1. Introducción manual de datos de campo y cálculo de poligonales, 2. Funciones COGO, Colección electrónica de datos de campo, 8. Transferencia de datos y manipulación (administración) de archivos. Del módulo gráfico 5. Máquina de Plotteo, es rescatable la habilidad que tiene el sistema para generar y dibujar líneas entre puntos y dibujar bloques o figuras de acuerdo a códigos de usuario. Durante el curso se estudiará con amplitud el contenido de estos módulos, con el objeto de llegar a dominar y usar cotidianamente el sistema.

Finalmente y después de años de uso diario de WILDSOFT y sistemas CAD, el suscrito desea expresar su modesta opinión en el sentido de que la mejor solución (por rapidez, eficiencia y economía) en la implantación de un sistema para el cálculo y dibujo topográfico asistido por computadora, es la combinación de WILDSOFT y algún otro programa de entorno gráfico para Windows, que bien puede ser CIVILCAD. Con el primer sistema se hará el cálculo topográfico y el segundo se utilizará para la creación de los modelos digitales de terreno, diseño de caminos, cálculo de volúmenes de terracería, etc., dentro del entorno gráfico de los sistemas CAD.

Modulos del sistema

Una vez instalado el software en el equipo de cómputo y probado su funcionamiento, para lo cual se requerirá seguramente realizar algunos cambios en los archivos CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT, lo recomendable es crear una carpeta o directorio para cada proyecto en particular. Invocar el sistema es sencillo, se requiere teclear:

WILD (presionar la tecla RETURN)

A continuación aparece la pantalla de acceso al sistema, el cual contiene un cursor en blanco y el nombre de un archivo propuesto con la extensión .JOB, en este punto se tecleará RETURN o algún otro nombre de archivo hasta de un máximo de ocho caracteres y sin extensión, si en el directorio o carpeta de trabajo existe el archivo proporcionado al sistema, se ingresa inmediatamente al menú principal, en caso contrario aparece un mensaje (en inglés por supuesto) que indica que el archivo con la extensión .JOB no se encuentra en el actual directorio y pregunta si lo quiere crear, con las opciones siguientes:

1=Yes
2=No
9=Exit to System

Si a continuación se presiona la Barra Espaciadora, el sistema presentará la lista de Jobs existentes en el actual directorio, se escogerá la opción deseada y se presionará la tecla con el número respectivo, en caso de ser 1, se crearán los archivos requeridos por el sistema y se accederá después al menú principal.

La pantalla con el menú principal contiene lo siguiente:

WILD INTEGRATED SURVEYING AND DRAFTING SYSTEM

Version 1.65

Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

Leica Inc. All rights Reserved.

MAIN MENU SELECTIONS

Select an Option:

1. Field Data Entry and Traverse Calculations
2. Coordinate Geometry
3. Electronic Data Collection
4. Machine Plotting
5. Automated Contouring
6. WILDsoft 2000
7. Road Design and Earthwork Volumes
8. File Handling and Data Transfers

(A) Modify Computer Configuration File

(B) Modify Master Configuration (Operating Parameters)


(E) Exit to System

Para navegar por cualquiera de los módulos, menús o submenús, se tecleará el número correspondiente.

Si se escoge el menú número 1. Field Data Entry and Traverse Calculations (Entrada de Datos de Campo y Cálculo de Poligonales), aparece el submenú siguiente:

Las opciones del módulo son las siguientes:

1. Selección de archivos y configuración de trabajo
2. Entrada y Edición de Datos de Campo
3. Salida de los renglones de los Datos de Campo
4. Rutinas de Manipulación de Datos de Campo
5. Cálculo de Datos de Campo
6. Cambio de Salida
9. Salida al Menú Previo

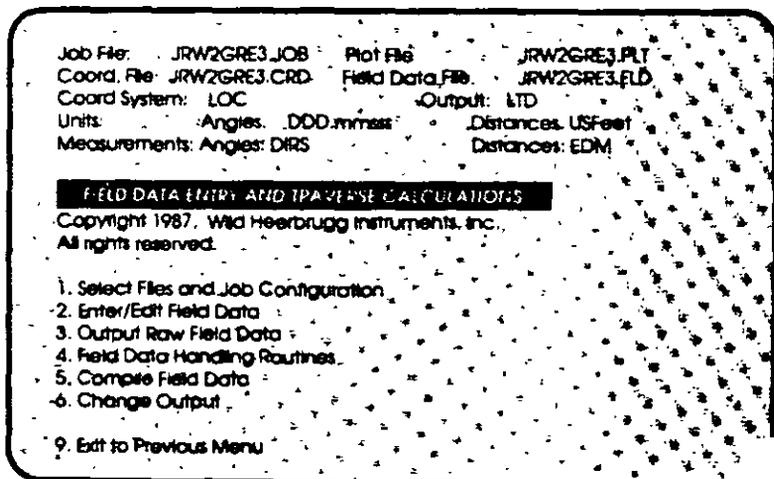


El resto de los menús o módulos son los siguientes:

2. Coordinate Geometry (Rutinas de Geometría de Coordenadas)

Las opciones del módulo son las siguientes:


1. Selección de archivos y configuración de trabajo
2. COGO Líneas, Curvas e Intersecciones
3. Manipulación de Datos de Coordenadas
4. Alineamientos, Derechos de Vía y Cadenamientos
5. Salida de Datos y Reportes
6. Rutinas de Parcelamiento
9. Salida al Menú Previo

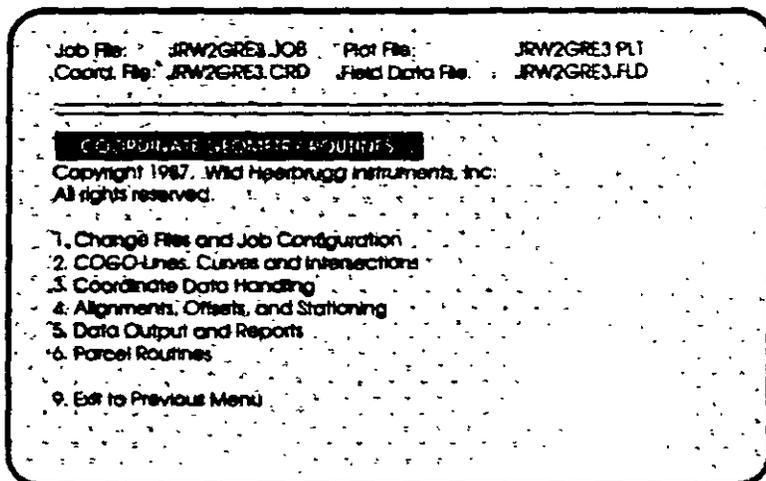

3. Electronic Data Collection (Colección electrónica de Datos de Campo)

Las opciones del módulo son las siguientes:


1. Selección de archivos y configuración de trabajo
2. Definición de Códigos de Usuario
3. Transferencia de Datos de Campo o Coordenadas
4. Procesamiento de Archivos de Colección
5. Borrar un Archivo de Colección
6. Anotar y Editar Archivos de Colección
7. Cambio de Salida
9. Salida al Menú Previo

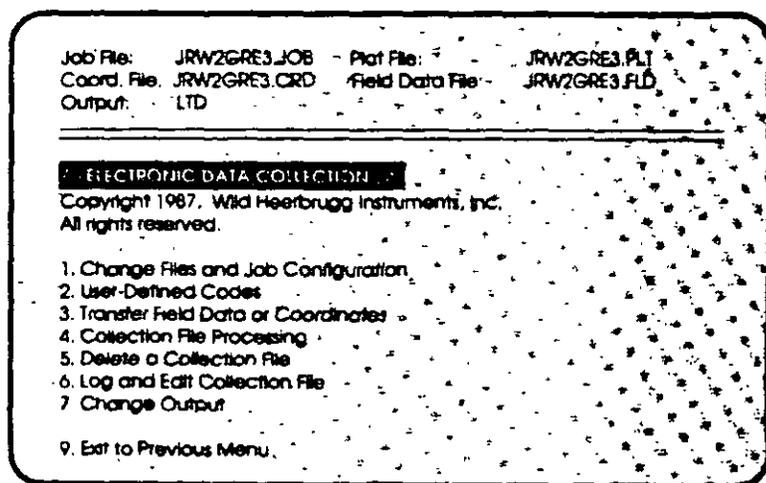


4. Machine Plotting (Máquina de Plotteo)

Las opciones del módulo son las siguientes:

1. Selección de archivos y configuración de trabajo
2. Cambio de Salida
3. Editar un Dibujo
4. Ejecutar un Dibujo
5. Combinar Archivos de Ploteo/Mover Registros
6. Digitalizar Coordenadas de Puntos y Figuras
7. Salida de Archivos de Ploteo
9. Salida al Menú Previo

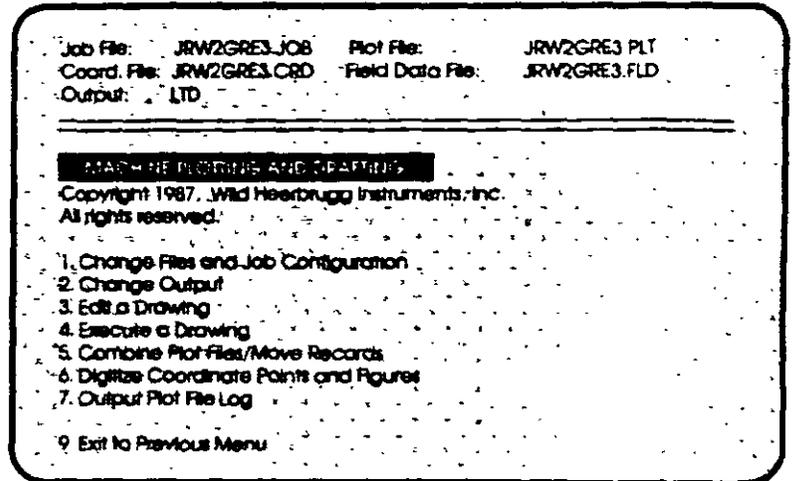

5. Automated Contouring (Configuración Automática)

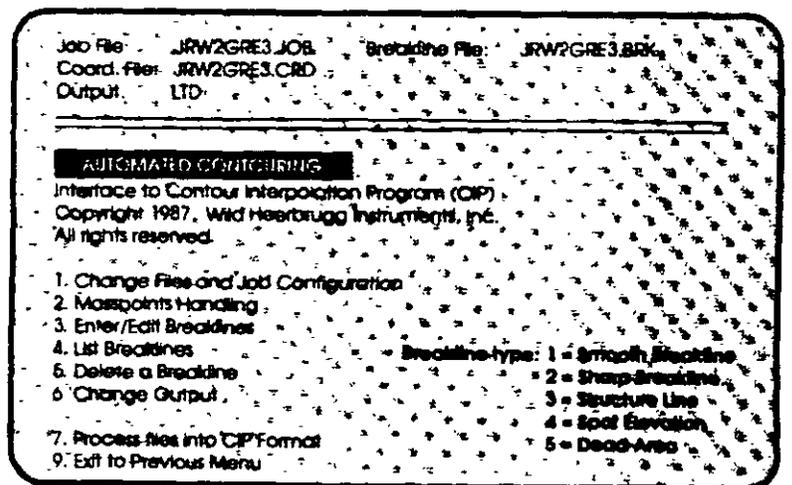


6. WILDsoft 2000 (Motor Gráfico tipo Autocad)

7. Road Design and Earthwork Volumes (Diseño de Caminos y Volúmenes del Movimiento de Tierras)

Las opciones del módulo son las siguientes:


1. Selección de archivos y configuración de trabajo
2. Datos de Terreno
3. Diseño de Elementos
4. Salida de Datos
5. Salida Gráfica
6. Directorio de Proyecto
7. Utilidades
9. Salida al Menú Previo

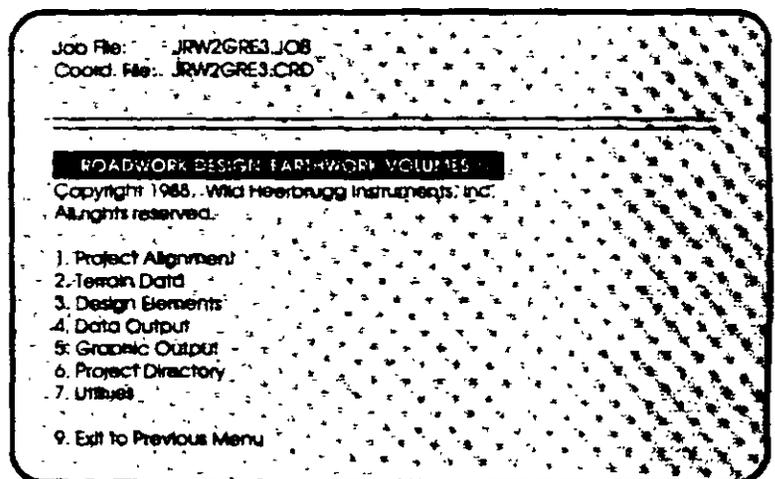

8. File Handling and Data Transfers (Manipulación de Archivos y Transferencia de Datos)

Las opciones del módulo son las siguientes:

1. Copia un Archivo
2. Renombra un Archivo
3. Borra un Archivo
4. Lista de Nombres de Archivos
5. Respalda un JOB
6. Renombra un JOB
7. Borra un JOB
8. Transferencia de Datos
9. Salida al Menú Previo

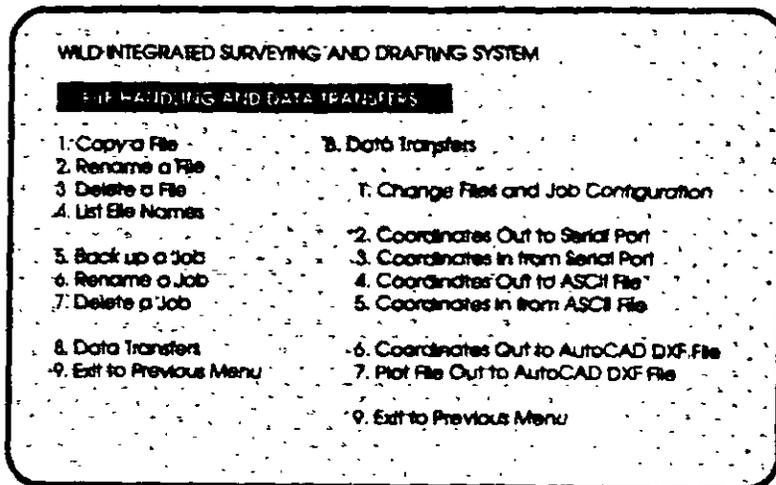

8. Transferencia de Datos

1. Cambio de Archivos y Configuración del JOB
2. Salida de Coordenadas a un Puerto Serial
3. Entrada de Coordenadas desde un Puerto Serial
4. Salida de Coordenadas a un Archivo ASCII
5. Entrada de Coordenadas desde un Archivo ASCII
6. Salida de Coordenadas a un Archivo DXF para Autocad
7. Salida de un Archivo de Plotteo a un Archivo DXF para Autocad
9. Salida al Menú Previo

El módulo

(C) Modify Master Configuration (Operating Parameters)

(C) Modificar Configuración Maestra (Parámetros Operativos)

El módulo de modificación a la configuración maestra, por su importancia se presenta a continuación:

Al invocar la opción C del menú principal, inmediatamente aparece una pantalla de protección a la Modificación de los Parámetros de la Configuración Maestra, que indica lo siguiente:

CUIDADO: Los cambios hechos a parámetros operativos maestros afectarán todos los archivos de trabajo (Job Files) subsecuentemente creados. Los Archivos existentes no serán modificados.


Presione "Y" para continuar, cualquier otra tecla para regresar al menú principal.

Si se presiona Y, se ingresa al submenú siguiente:

SYSTEM CONFIGURATION ROUTINES (RUTINAS DE CONFIGURACION DEL SISTEMA)

Seleccione una Opción de Configuración:


1. Unidades de Entrada y Salida
2. Métodos de Medida
3. Configuración del Equipo de Campo
4. Parámetros de Plotteo por Default
5. Parámetros Operativos por Default
6. Formato de Salida a Impresora
7. Códigos de Colección de Datos Definidos por el Usuario
8. Sistemas de Coordenadas y Elipsoides
9. Salvar Configuración y Salida al Menú Previo

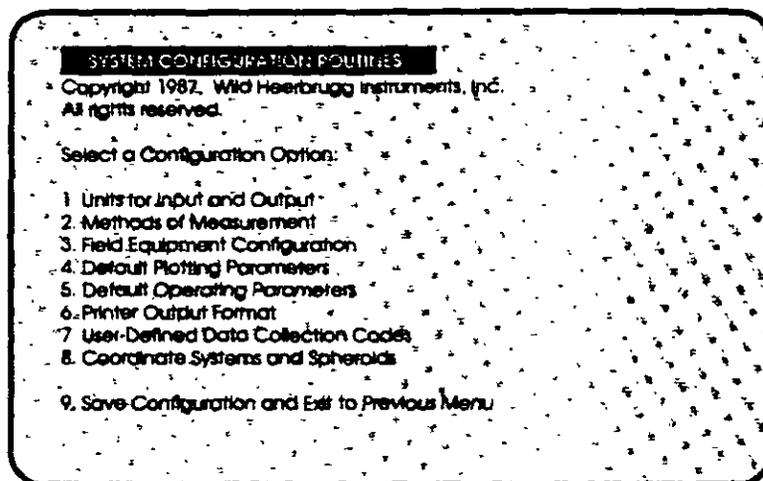

Es necesario mencionar que WILDSoft contempla para cada módulo del menú principal varios niveles de submenú, por lo que se deberá seleccionar la opción deseada y proporcionar al sistema la información solicitada.


La explicación detallada de cada nivel de menú se podrá encontrar en el Manual de WILDSoft, mismo que se anexa. Durante el curso se navegará, explicará y utilizarán las opciones de menú más usuales.

TUTORIAL DE CAMPO TPS-300

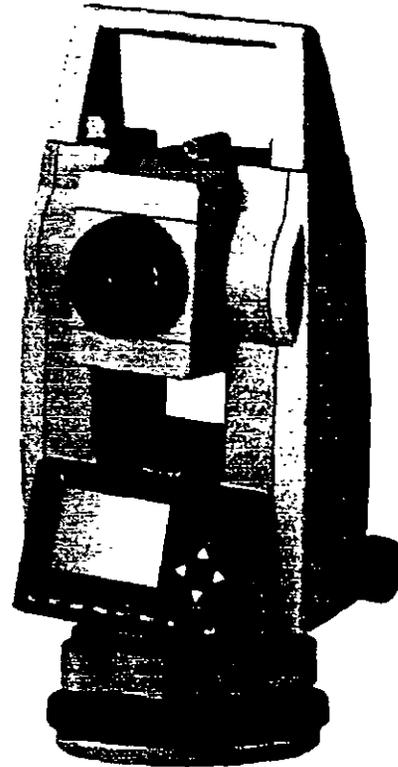

TERCER MODULO

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA APLICADO A LA TOPOGRAFIA.

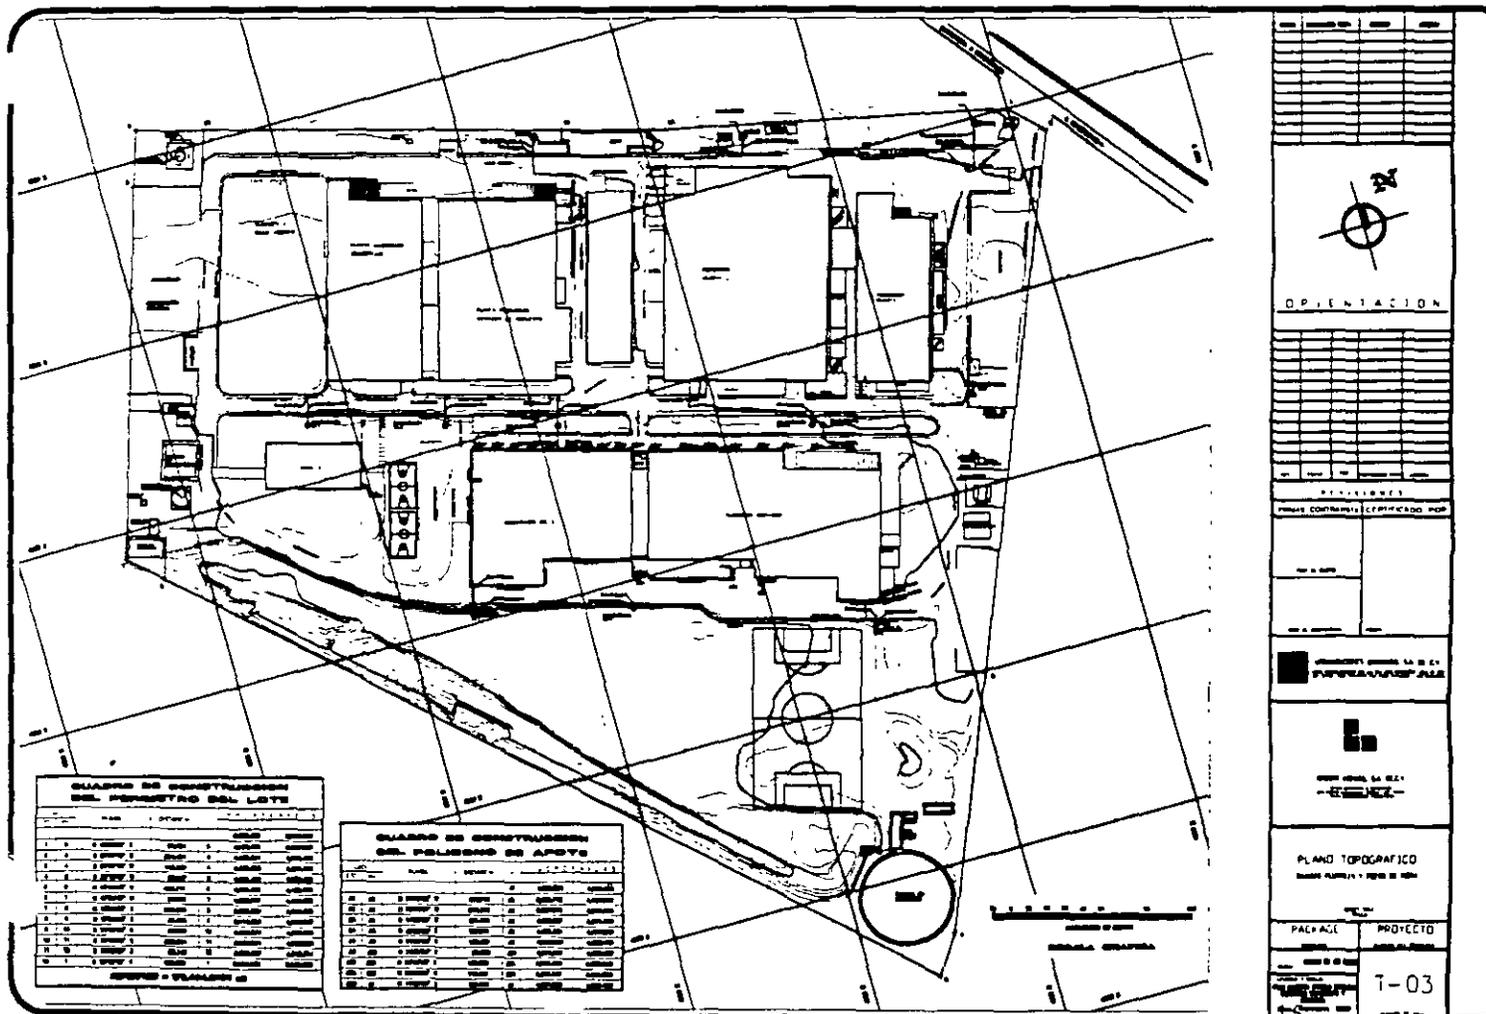

1. Pantalla Editora de Dibujos.

En esta versión de AutoCAD, se ha eliminado el menú principal. Ahora AutoCAD entra directamente a la pantalla editora de dibujos. A continuación se describen los elementos que forman parte de esa pantalla.

1.1 Área de Dibujo.

Es la parte central de la pantalla. Allí es donde usted edita sus modelos. En la esquina inferior izquierda, se puede visualizar el icono del Sistema de Coordenadas Personales o UCS por sus siglas en Inglés (User Coordinate System).

El área de dibujo se encuentra cruzada por dos líneas que se desplazan a medida que usted mueve el ratón. Estas líneas representan el cursor de la pantalla editora de dibujos y con ellas especificamos las posiciones de nuestras entidades en la pantalla cuando estamos creando objetos.

1.2 Línea de comandos.

En el área inferior de la pantalla se encuentra el área de comando (Command Prompt Area). En ella se encuentran tres líneas de texto. Una muestra la línea de comandos **Command:** y las otras muestran las dos últimas órdenes que se han introducido.

A través de la línea de comandos usted se podrá comunicar con AutoCAD. Las órdenes o comandos que usted introduzca serán visualizadas en esta área y todas las respuestas o peticiones aparecerán también aquí.

1.3 Línea de Status.

La línea de status se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Esta línea se compone de dos elementos: a la derecha podemos ver algunos nombres correspondientes a los modos activos de ayuda de dibujo (Ortho, Snap). A la izquierda se visualizan las coordenadas correspondientes a la ubicación del cursor. Estas coordenadas pueden ser absolutas (X, Y) o coordenadas polares.

La línea indicadora de coordenadas se puede visualizar de dos modos: estático (Static Coordinate Readout Mode) o dinámico (Dynamic X,Y Mode). El modo estático es el modo de operación por default y visualiza las coordenadas a medida que usted selecciona los puntos. Por otro lado el modo dinámico visualiza las coordenadas absolutas de la posición del cursor a medida que éste se mueve por el área de dibujo. Para cambiar de un modo a otro se utiliza la tecla [F6].

1.4 Icono del Sistema de Coordenadas.

El usuario puede determinar fácilmente la orientación de los distintos sistemas de coordenadas de un dibujo refiriéndose al icono de sistema de coordenadas. Este icono, que se encuentra en la parte inferior izquierda del área de dibujo puede ser el UCS (User Coordinate System) o el WCS (World Coordinate System).

El UCS es un sistema de coordenadas **personales**. Regularmente se utiliza para modelos en 3D. Por otro lado el sistema de coordenadas Universales (WCS) es absoluto. Sin importar si se trata de el UCS o el WCS este icono señala las direcciones positivas de los ejes X y Y. De acuerdo al sistema de coordenadas que se este utilizando, el icono puede tener varias formas y , por tanto, indicar varias cosas. Por default, el icono aparecerá con una W en el brazo Y. Esto indica que AutoCAD esta trabajando bajo el Sistema de Coordenadas Mundiales (WCS).

1.5 Menú Desplegable. [Pull Down Menu]

El menú desplegable se encuentra en la parte superior del área de dibujo. Para activarlo, hay que colocar el cursor en esa área.

Cuando el menú desplegable esta activo, mostrará opciones de menú de una manera más amigable e intuitiva. Al seleccionar cualquiera de estas opciones de menú y hacer click, AutoCAD abrirá o desplegará los comandos contenidos en cada una de estas opciones.

1.6 Cómo salir de AutoCAD.

Existen dos maneras para salir de AutoCAD. La primera manera consiste en seleccionar en el menú desplegable la opción **FILE** y el comando **Exit**. Si usted hizo cambios o modificaciones a un dibujo, AutoCAD desplegará un mensaje.

a) Save changes

Guarda las modificaciones hechas a un dibujo. Si el dibujo actual carece de nombres, se abrirá una caja de diálogo de archivos estándar

b) Discard Changes

Descarta los cambios y regresa a windows.

c) Cancel Command

Cancela el comando.

Al salvar o descartar los cambios, AutoCAD regresa al sistema windows. Por otra parte, otra forma de salir de AutoCAD es con el comando llamado **QUIT**. Este comando mostrará la misma caja de diálogo que acaba de describirse líneas arriba en caso de haber hecho cambios o modificaciones a un dibujo

En caso de seleccionar Save Changes, AutoCAD desplegará una caja de diálogo estándar como la que se muestra a continuación

Pattern	Permite especificar un patrón de búsqueda
Directory	Muestra la ruta de acceso actual
Directories	El cuadro de listado Directories, permite ver y seleccionar directorios.
Files.	El cuadro de listado Files, mostrará los archivos contenidos en el directorio seleccionado.
File	Permite especificar un nombre de archivo tecleándolo o seleccionándolo en el cuadro de listado Files.

1.7 Cómo crear un nuevo dibujo en AutoCAD.

Antes de crear un nuevo dibujo en AutoCAD es recomendable, para una mayor organización de la información y para que el acceso a la misma sea más eficiente, crear primero un directorio donde se deben almacenar todos los archivos de los dibujos que usted realice. Si ya creó un directorio para guardar todos los archivos de sus dibujos, usted puede crear un dibujo nuevo al entrar a AutoCAD, debido a que en ésta nueva versión AutoCAD entra directamente a la pantalla editora de dibujos

Para crear un nuevo dibujo también se puede utilizar el comando **NEW**. El cual se utiliza para crear un dibujo nuevo cuando se está trabajando en otro Para salvar los cambios o modificaciones realizadas al dibujo actual, AutoCAD despliega una caja de diálogo. Una vez salvados los cambios o modificaciones hechas al dibujo actual, AutoCAD mostrará un cuadro de dialogo.

1.9. Cómo editar un dibujo existente.

Con el comando **OPEN** se puede editar un dibujo existente. El comando Open desplegará la caja de diálogo estándar. Desde esta caja, ya explicada anteriormente, se puede elegir el dibujo que se va a editar.

II. DIBUJOS Y TEXTOS CON AUTOCAD.

Trazos de Entidades Primitivas

LINE

Dibuja una recta
Secuencia

Command: LINE
From point:
To point
To point

Descripción

From point (desde el punto) pide el principio del primer segmento de recta. Este punto se puede introducir utilizando cualquiera de los métodos disponibles para registrar puntos.

To point (hasta el punto) pide el extremo del segmento de recta actual. El punto introducido en esta petición se utiliza como el principio del siguiente segmento de recta. Si se presiona la tecla Return sin introducir un punto, se terminará la orden LINE

Se puede seleccionar UNDO del menú ante la petición TO POINT (hasta el punto:), esto anulará el último segmento dibujado. Si el usuario permanece en la orden LINE cuando se anula el segmento, AutoCAD permite recuperar los segmentos en el punto anterior registrado.

Si se selecciona CLOSE en el mismo menú ante la petición TO POINT: (hasta el punto:), AutoCAD cerrará automáticamente la secuencia de líneas. Se deben tener dos o más segmentos para cerrar la orden LINE

La opción **Continue** coloca el punto inicial de un segmento de línea en el punto final del último segmento de recta dibujado.

PLINE

Dibuja Polilíneas (conjunto de líneas unidas consecutivamente que representan un solo objeto).

Secuencia:

```
Command: PLINE
From point:
Current line-width 0.0000
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line> :
```

La orden **PLINE** necesita un punto de inicio para los segmentos. Se indica el punto de inicio ante la petición: **From point**: (desde el punto:).

El segmento dibujado por default es una recta. Se puede indicar el punto final **<Endpoint of line>**, o seleccionar alguna de las otras opciones.

La opción **ARC** (arco) proporciona una petición diferente:

```
Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/radius/Second pt/Undo/Width/<Endpoint of arc>
```

Ahora se pueden dibujar segmentos de arco en cualquiera de varias formas. Se pueden usar las opciones **Angle**, **Center**, **Direction**, **radius** y **Second pt**, como se haría con la orden **ARC**.

Close (cerrar) cierra la polilínea actual. Se deben tener dos o más segmentos para cerrar.

Halfwidth (mitad de ancho) permite especificar la mitad del ancho para una polilínea ancha. Se pide al usuario:

```
Starting width <actual>
Ending width <actual>
```

Length (longitud) permite introducir la longitud del segmento. Este se dibuja con el mismo ángulo que el segmento anterior.

Undo (anular) se utiliza para anular la última parte de la orden **PLINE**. En **PLINE Undo** funciona igual que en el comando **LINE**.

Width (ancho) permite asignar anchos a los segmentos de la polilínea.

Endpoint of line (extremo) es la selección por omisión. AutoCAD busca al fin del segmento de línea.

ARC

Dibuja un segmento de arco.

Secuencia.

Command: ARC
Center/<Start point>:
Center/End/<Second point> :
End point:

Descripción.

Ante cada petición, se introduce un punto. AutoCAD no reconoce una recta como un arco de radio infinito. Si los tres puntos caen sobre una línea recta, AutoCAD mostrará un mensaje de error. Hay varias opciones para introducir puntos en la definición de un arco.

- A. **Center** (centro), permite señalar el centro del arco,
- B. **Start point** (inicial) indica el punto de inicio,
- C. **End point**, indica un punto sobre el arco,
- D. **Radius** (radio) permite introducir un radio para el arco,
- E. **Direction** (dirección) pide la dirección tangente al arco,
- F. **Angle** (ángulo) pide el ángulo incluido,
- G. **Length of chord** (longitud de cuerda) indica la longitud de la cuerda para el arco

CIRCLE

Dibuja un círculo.

Secuencia

Command: CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>

Descripción

3P Solicita tres puntos. El círculo se dibuja con su circunferencia descansando sobre los tres puntos.
2P Pide dos puntos. Estos puntos definen la ubicación del círculo y su diámetro.

TTR es la selección Tangent/Tangent/Radius. Las entidades a las cuales se desea que el círculo sea tangente deben estar en la pantalla

DTEXT

Dibuja texto dinámicamente

Secuencia:

Command: DTEXT
Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style:
Height<0.2000>:
Rotation angle<0>:

Text:

Descripción.

La diferencia entre las órdenes DTEXT y TEXT es que DTEXT envía el texto a la pantalla de manera dinámica conforme se tecléa y permite que se creen varias líneas de texto: mientras que con TEXT no se visualiza lo que se escribe, hasta que se presiona la tecla <enter>.

AutoCAD proporciona las mismas peticiones que la orden TEXT, y todas las selecciones tienen el mismo significado.

Cuando se usan las opciones Align, Center, Fit, Middle o Right (alinear, centrar, ajustar, medio o derecha), se debe terminar de teclear el texto y presionar Return antes de que AutoCAD lo ajuste.

REDRAW

Dibuja nuevamente las entidades del marco visual actual

Secuencia:

Command. REDRAW

Descripción.

REDRAW también puede ser usada de manera transparente, simplemente se pone un asterisco (*) antes de la orden en cualquier petición

Esta es una orden de medición que también se obtiene ante la petición DIM: Véase la descripción de DIM y DIM1 para obtener información sobre medición.

REGEN

Regenera el dibujo y traza nuevamente el marco visual actual

Secuencia:

Command. REGEN

Descripción:

Cuando se emite esta orden, AutoCAD lee completa la base de datos de entidades y elabora un nuevo dibujo. El uso de esta orden puede tomar un poco de tiempo si hay un gran número de entidades en el dibujo

2.3 Capas.

LAYER

Crea y modifica capas

Secuencia:

Command: LAYER
?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw:

Descripción:

? Proporciona una lista de capas y sus estados.

Make (crear) es una combinación de Set (establecer) y New (nuevo).

Cuando el usuario usa Make, se pide la capa que se requiere sea la actual. AutoCAD busca ese nombre de capa, si no lo encuentra crea una capa nueva con ese nombre y la activa.

Set (establecer) indica a AutoCAD sobre cuál capa se desea trazar.

New (nuevo) crea capas nuevas. Se piden al usuario los nombres de las capas. Para introducir más de un nombre a la vez, se teclea el nombre seguido de una coma y el siguiente nombre; no se admiten espacios. No se debe terminar la lista con una coma.

ON (encendido) habilita capas. Cuando se crea una capa nueva ésta se encuentra activa, por omisión. **OFF** (apagado) desactiva capas. Cuando las capas están desactivadas, no se pueden ver las entidades si las hubiera sobre tales capas.

Color permite establecer el color de la capa. AutoCAD es capaz de producir 255 colores. Sin embargo, el usuario estará limitado si la tarjeta gráfica y el monitor no son capaces de producir tantos colores.

Los siguientes colores son los estándar:

1 Red	3 Green	5 Blue	7 White
2 Yellow	4 Cyan	6 Magenta	

El color inicial de las capas nuevas es blanco. Al establecer el color se define también el color de las entidades que residen en una capa dada.

Ltype (tipo de línea) determina el tipo de línea para la capa. El tipo por omisión es de línea continua.

Freeze (congelar). Congelar capas es una forma de ahorrar tiempo.

Cuando se congela una capa, AutoCAD ignora las entidades que se encuentran en ella. Cuando se ejecuta una regeneración, el factor tiempo se reduce.

Thaw (descongelar) permite tener acceso a las capas congeladas. AutoCAD activa automáticamente las capas congeladas.

3.2 Expresión de coordenadas

En AutoCAD se pueden localizar coordenadas dentro de un dibujo para responder a los comandos que preguntan por puntos. Los puntos son el tipo más común de peticiones que hace AutoCAD. Generalmente,

los puntos son expresados en relación al Sistema de Coordenadas del Usuario (UCS) actual. Existen varias alternativas para especificar o expresar puntos.

Coordenadas polares

Las coordenadas polares se expresan por medio de una longitud y un ángulo: @Longitud<ángulo. Por ejemplo, para especificar un punto a una distancia de 8.03 unidades de dibujo y a un ángulo de 64 grados, se necesitará, primero, determinar un punto inicial y, luego, se tendría que teclear:

@8.03<64

Coordenadas cartesianas

Las coordenadas cartesianas se especifican por medio de puntos X, Y, Z. Cuando se introducen coordenadas en este formato, se está expresando la posición exacta de un punto en este sistema de coordenadas. La posición de un punto es absoluta por que siempre toma como referencia el punto 0,0,0 llamado "origen" del sistema de coordenadas. El origen es el lugar en el que los valores X, Y y Z son todos cero. Por ejemplo, para expresar un punto con una coordenada X de 3.5, a una coordenada Y de 7.25 y a una coordenada Z de 4.75, se tendría que teclear lo siguiente:

3 5,7.25,4.75

Coordenadas relativas

Mientras las coordenadas cartesianas siempre se refieren al origen del actual Sistema de Coordenadas del Usuario (UCS), las coordenadas relativas hacen referencia al último punto especificado. Para expresar coordenadas relativas solo hay que especificar la longitud de X y Y de la siguiente manera: @Longitud X.Longitud Y. Por ejemplo, si el último punto especificado fue 10,6,4, se tendría que teclear lo siguiente:

@2.5,-1.3

Coordenadas Universales

Como ya se mencionó anteriormente, los puntos son generalmente expresados en relación al Sistema de Coordenadas Personales (UCS) actual. A diferencia de esto, el sistema de coordenadas universales es absoluto. Para expresar coordenadas universales, hay que precederlas con un asterisco. Por ejemplo:

*3,4,5

Se pueden usar también referencias relativas o polares combinadas con un Sistema de Coordenadas Personales (UCS), dando los caracteres * y @ como se ve en el ejemplo siguiente: @*5<6

@*2.23,39.75

4. BLOQUES

BLOCK

Crea un objeto a partir de entidades existentes.

Secuencia

Command: BLOCK
Block name (or ?)
Insertion base point:
Select objects

Descripción:

Los bloques son partes de biblioteca creadas a partir de objetos existentes en AutoCAD. Si se está usando la edición, los bloques serán efectivamente tridimensionales; las versiones anteriores solo tenían bloques bidimensionales.

Para listar todos los bloques creados, se introduce un símbolo de interrogación (?) y se presiona Return ante la primera petición. Aparecerá en la pantalla una lista completa de los bloques presentes en el dibujo en ese momento.

Block name (nombre del bloque) puede tener una longitud de hasta 31 caracteres y contener letras, números, el signo monetario (\$), el guión (-) y el subrayado (_). AutoCAD pone automáticamente las letras en mayúsculas. Si el bloque existe, AutoCAD indica:

Block already exists
Redefine it? <N>

Cuando se redefine un bloque, se debe estar seguro que no se redefine a sí mismo; esto es, no se debe tomar un bloque insertado y redefinirlo con su propio nombre. Para redefinir un bloque, se dibuja entero nuevamente o se usa la orden EXPLODE.

Insertion base point (punto base de inserción) es el punto de referencia que AutoCAD utiliza para devolver al dibujo una parte de biblioteca. Cuando se ha identificado el punto base de inserción, se pide al usuario que seleccione los objetos.

WBLOCK

Crea bloques que pueden utilizarse en todos los dibujos

Secuencia:

Command: WBLOCK
File name
Block name (or ?)
Insertion base point

Descripción:

Block name (or ?)
Insertion base point
Select objects

File name (nombre del archivo). AutoCAD desea saber el nombre del archivo que está creando para mantener el bloque. El nombre del archivo debe cumplir los estándares de windows.

Block name (nombre del bloque). AutoCAD quiere saber el nombre del bloque para escribir el archivo. Si el bloque no existe todavía, se presiona Return. Aparecerán las peticiones usuales para creación de bloques. Si el bloque y el archivo tienen el mismo nombre, se puede usar el carácter de abreviatura: el signo igual (=). Si se va a escribir el dibujo entero, se usa el asterisco (*). En caso contrario se teclea el nombre del bloque que se escribirá en el archivo.

INSERT

Inserta un bloque previamente definido.

Secuencia.

Command: INSERT
Block name or (?):
Insertion point:
X scale factor <1>/Corner/XYZ:
Y scale factor (default=X)
Rotation angle.

Descripción.

Ante la petición Name or (?): (nombre de bloque o (?)), se teclea el nombre del bloque que se desea insertar.

Insertion point: (punto de inserción) pide la ubicación del bloque. Este es el punto que se alineará con el punto de inserción definido cuando se creó el bloque.

Ante la solicitud X scale factor <1>/Corner/XYZ: (factor de escala X <1>/Esquina/XYZ, se puede introducir un número o punto, o presionar Return si se desea que el bloque se inserte a la escala dibujada. Si se introduce un punto, se pueden "mostrar" a AutoCAD las escalas X y Y al mismo tiempo. El valor por omisión para el factor de escala es 1, este valor provoca que el bloque se inserte a la escala con la cual se dibujó.

Ante la petición Y scale factor <Default= X> (factor de escala Y <Por omisión = X>), se puede introducir un factor de escala Y distinto del X. Si se desea que el factor de escala X sea igual que el de Y, se presiona Return.

Se aceptan valores de escala negativos. Un valor X negativo "refleja" el bloque alrededor del eje Y, mientras que un valor negativo "refleja" el bloque sobre el eje X.

Con la petición Rotation angle: (ángulo de rotación), el bloque se rota el ángulo indicado alrededor del punto de inserción. Si se acepta el ángulo sugerido de 0, el bloque se inserta con la orientación de creación. El ángulo registrado se aplica en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

ACOTACIONES

DIM

Establece el modo de medición

Secuencia:

Command: DIM

Descripción.

La orden DIM permite ejecutar varias órdenes de medición sin enviar al usuario a la petición Command., hasta que se haya terminado de medir.

Tales ordenes son las siguientes:

ALIGNED	NEXTTEXT
ANGULAR	RADIUS
BASELINE	REDRAW
CENTER	ROTATED
CONTINUE	STATUS
DIAMETER	STYLE
EXIT	UNDO
HOMETEXT	UPDATE
HORIZONTAL	VERTICAL
LEADER	

Para regresar a la petición Command.: después de utilizar la orden DIM, se teclea EXIT ante la petición DIM o se presiona la tecla CTRL-C o ESCAPE

HORIZONTAL

Proporciona la distancia horizontal (X) entre dos puntos

Secuencia

DIM, HORIZONTAL
First extension line origin or RETURN to select.
Second extension line origin:
Dimension line location
Dimension text <value>

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición DIM: . * Véase la descripción de DIM para obtener información sobre medición

VERTICAL

Proporciona la distancia vertical (Y) de un punto al siguiente.

Secuencia:

DIM VERTICAL

First extension line origin or RETURN to select:

Second extension line origin:

Dimension line location:

Dimension text <value>:

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición DIM:.
Véase la descripción de DIM y DIM1 para obtener información sobre medición.

ALIGNED

Coloca la línea de medición paralelamente a una recta entre el primero y el segundo punto de inserción.

Secuencia:

DIM. ALIGNED

First extension line origin or RETURN to select:

Second extension line origin:

Dimension line location

Dimension text <value>

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición DIM: .
Véase la descripción de DIM y DIM1 para obtener información sobre medición.

ANGULAR

Mide el ángulo entre dos líneas.

Secuencia.

DIM: ANGULAR

Select first line:

Second line:
Enter dimension line or arc location
Dimension text <value>:
Enter text location:

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición de DIM:. Véase la descripción de DIM y DIM1 para obtener información sobre medición. Si se presiona Return ante la petición Enter text location: (introducir ubicación de texto:), AutoCAD colocará el texto en el arco de medición. En otro caso, el texto se insertará en la posición indicada.

DIAMETER

Proporciona medidas de diámetros.

Secuencia.

DIM. DIAMETER
Select arc or circle.
Dimension text <5.30>:

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición DIM: . Véase la descripción de DIM y DIM1 para obtener información sobre medición.

El punto en el cual se selecciona el arco o el círculo determina donde aparece la medida.

RADIUS

Proporciona mediciones de radios para círculos y arcos

Secuencia

DIM. RADIUS
Select arc or circle:
Dimension text <3.45>:

Descripción.

La ubicación de la medición depende del lugar donde se seleccione la entidad. Si se necesita modificar la medida, se pueden utilizar las órdenes STRETCH, CHANGE o EXPLODE.

CENTER

Marca el centro de un círculo o arco.

Secuencia:

DIM: CENTER
Select arc or circle:

Descripción.

Esta es una orden de medición que se obtiene sólo ante la petición DIM:
Véase la descripción de DIM para obtener información sobre medición.

Esta suborden coloca una cruz (+) en el centro de la entidad seleccionada.

COMMANDOS DE VISUALIZACION

ZOOM

El comando ZOOM funciona como la lente de una cámara. Permite aumentar o reducir partes de un dibujo

Secuencia:

Command: ZOOM
All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scale (X)>

Descripción

All (todo) devuelve la presentación a los límites del dibujo

Center (centro) permite identificar un punto central nuevo para la pantalla e introducir la altura. Este es el factor que determina la escala de acercamiento.

Dynamic (dinámico) hace que aparezca una nueva pantalla en el monitor.

Extents (extensión) La extensión del dibujo es el área precisa en la cual se ha dibujado. Los valores X y Y caracterizan la extensión del dibujo. Extents, pone en la pantalla todas las entidades del dibujo. Esta es una buena forma de ver si algunas "entidades traviesas" están flotando en los alrededores del dibujo.

Left (izquierda) permite establecer una nueva esquina inferior izquierda y la altura.

Previous (previa) devuelve la pantalla previa.

Window (ventana) permite colocar una ventana alrededor del área en la cual se desea trabajar.

Scale (escala) permite realizar acercamientos por un factor de escala.

PAN

Permite moverse por un dibujo sin cambiar el factor de acercamiento

Secuencia:

Command: PAN
Displacement.
Second point:

Descripción

PAN necesita dos puntos. El primero es un punto de referencia, el segundo indica la dirección en la cual quiere moverse el usuario, así como la distancia deseada.

Ante la petición Displacement: (desplazamientos:), se puede teclear un desplazamiento en X, Y, Z o se puede indicar un punto. Si se teclea un desplazamiento, se presiona Return. Si se indica un punto, se teclea otro ante la petición Second point: (segundo punto:) para mostrar la dirección y el desplazamiento.

COMANDOS DE EDICION

BORRADO, RECORTE Y EXTENSION

MODIFY

Esta opción de menú contiene un conjunto de comandos que editan en la pantalla objetos existentes permitiendo agregarles elementos o hacerles modificaciones

ERASE

Elimina entidades del dibujo.

Secuencia

Command: ERASE
Select objects
Select objects.

Descripción.

Se seleccionan los objetos que se desean borrar y ante la segunda petición, se presiona Return para ejecutar la orden.

U

Invierte el efecto de la orden más reciente.

Secuencia.

Command: U

TRIM

Recorta una entidad hasta un límite

Secuencia:

Command: TRIM
Select cutting edge(s)...
Select object:

Descripción

Los bordes de corte (cutting edges), son las fronteras a las cuales se está recortando. Cuando todas las fronteras se han seleccionado, se pide al usuario.

Select objects to trim:

Ante esta petición se seleccionan los objetos que se van a recortar.

EXTEND

Extiende entidades hasta una frontera

Secuencia.

Command: EXTEND
Select objects
Select objects to extend:

Descripción

La entidad o entidades por extender deben estar visibles en la pantalla, y debe haber también una frontera. Los dos primeros requerimientos buscan los límites a los cuales se deben extender los objetos. Cuando se han seleccionado todos los límites, se presiona Return. Entonces aparece la petición de que se elijan los objetos a extender.

BREAK

Elimina las partes de una entidad o la separa en segmentos

Secuencia:

```
Command: BREAK
Select object
Enter first point (or F for first point):
Enter second point:
```

Descripción

Con las dos últimas peticiones, AutoCAD busca los dos puntos utilizados para indicar el segmento que va a eliminar.

Si los dos puntos se encuentran sobre una recta, se elimina la parte de esta que queda entre los dos puntos. Si uno de los puntos está más allá del extremo de la recta, éste se eliminará.

Se eliminan partes de un arco en la misma forma en que se eliminan de una recta. Los círculos deben partirse con el segundo punto en sentido contrario al giro del reloj con respecto al primero.

Una polilínea se rompe entre dos puntos. Si hay un ancho distinto de cero, los extremos se cortan cuadrados. Si se ha ajustado una curva a la polilínea, la información pasa a ser permanente.

CAMBIOS Y MODIFICACIONES

PEDIT 2-D, 3-D

Permite editar polilíneas o mallas

Secuencia

```
Command: PEDIT
Select polyline
```

Si la entidad que se selecciona no es una polilínea, AutoCAD solicita

```
Entity selected is not a polilyne
Do you want to turn it into one? <Y>
```

Una respuesta Y (si) convierte la entrada en una polilínea. Se verá la siguiente petición:

```
Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Spline curve/Decurve/Undo/eXit <X>:
```

Descripción.

Si la polilínea seleccionada no está cerrada, se puede cerrar con la opción **Close** (cerrar). Si la polilínea está cerrada, la opción **Close** pasa a ser la opción **Open** (abierto) y se tiene la opción de abrir la polilínea.

Join (unir) une segmentos de recta y arcos separados a otro segmento, formando una polilínea.

Width (ancho) fija un ancho que puede, o no, ser uniforme para una polilínea completa.

Cuando se selecciona la opción **Fit curve** (ajustar curva), AutoCAD ajusta la curva a la polilínea. Las curvas se dibujan en puntos tangentes y pasando a través de los vértices.

Una curva interpolante por segmentos, **Spline**, es diferente de la anterior. Un interpolante por segmentos (spline) es la curva que mejor se ajusta a la polilínea. Esta selección utiliza los vértices de la polilínea como marco para dibujar el interpolante por segmentos (spline). Mientras más vértices haya, más se "jalará" la curva en esa dirección particular.

Decurve (eliminar curva) elimina de la polilínea la curva o el interpolante por segmentos (spline) ajustado.

Undo (anular) anulará la última operación de PEDIT realizada. Se puede usar para retroceder paso a paso al principio de la sesión de edición PEDIT.

Para mantener cualquier cambio que se haya hecho, se debe usar la opción **eXit** para salir de la orden PEDIT.

Edit Vertex (editar vértice) permite editar segmentos individuales utilizando los vértices. Cuando se introduce esta selección, aparece una X en el principio de la polilínea. La X indica con cual segmento se trabajará. Cuando se selecciona **Edit vertex** (editar vértice), AutoCAD presentará la siguiente petición:

Next/Previous/Break/Insert/move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit <N>:

Next (siguiente) mueve el indicador al siguiente vértice.

Previous (anterior) mueve el indicador al vértice anterior.

Break (romper) elimina un segmento de la polilínea o la rompe en entidades separadas con lo que se verá una nueva petición:

Next/Previous/Go/eXit <N>:

Next (siguiente) y **Previous** (anterior) mueven el indicador. La orden se ejecutará para los segmentos que se cruzan mientras se ejecuta esta orden. **Go** (seguir) ejecuta la selección y **eXit** (salir) abandona la selección sin ejecutarla.

Insert (insertar) inserta un vértice nuevo entre el vértice actual y el siguiente. Se mueve el cursor al vértice inmediatamente antes del nuevo y se selecciona **Insert**.

Move (mover) mueve el vértice actual a la nueva ubicación indicada.

Regen (regenerar) actúa como la orden REGEN normal. Después de cambiar la longitud de un segmento, se debe usar REGEN con el objeto de ver los cambios.

Straighten (enderezar) elimina todos los vértices entre dos vértices indicados. Se pide al usuario:

Next/Previous/Go/eXit <N>:

Tangent (tangente) proporciona la información de la tangente a la polilínea utilizada en Fit curve (ajustar la curva) Se puede definir el ángulo al cual se desea que esas tangentes ajusten las curvas ajustadas. Simplemente se hace el movimiento hacia el vértice y se introduce el ángulo tangente. Aparecerá un indicador en la pantalla.

Width (ancho) permite cambiar el ancho de segmentos individuales. Se debe utilizar REGEN para ver el cambio en el ancho. Se pedirá al usuario tanto un nuevo principio como un fin de ancho.

eXit (salir) devuelve al usuario a la petición básica de PEDIT.

Después de cambiar la polilínea, se pueden usar las ordenes de edición. Se pueden aplicar COPY, MOVE, ERASE, ARRAY, MIRROR, ROTATE y SCALE sobre la polilínea. Si se ejecutan estas ordenes, el interpolante por segmentos (spline) retendrá su marco. Pero si se aplica BREAK, TRIM, o EXPLODE sobre la polilínea, el marco será borrado. OFFSET crea una polilínea que se ajusta al interpolante por segmentos (spline).

CHANGE

Modifica entidades

Secuencia:

```
Command CHANGE
Select objects
Properties/ >Change point>
```

Descripción.

Hay dos formas de cambiar entidades indicando Change point (punto de cambio) o por Properties (propiedades) Un punto de cambio modificará la entidad física. Las propiedades, por otro lado, son: color, tipo de línea, capa y otras selecciones. Las propiedades pueden ser cambiadas también con el comando **CHPROP**

El efecto de usar un punto de cambio sobre distintas entidades es ligeramente diferente.

Línea El extremo de la línea más cercano al punto de cambio se moverá hasta éste. Pueden indicarse varias líneas.

Círculo. El radio cambia de tal suerte que la circunferencia pase a través del punto de cambio

Texto La ubicación del texto se modifica. El punto de inserción del texto se desplaza hacia el punto de cambio. Si se presiona Return ante la petición Properties/Change point: (propiedades/punto de cambio), AutoCAD pedirá un estilo y altura de texto, ángulo de rotación y cadena de textos nuevos. Se pueden

cambiar todos los aspectos del texto. Sin embargo hay algunas excepciones. Si el texto está definido con una altura fija, ésta no puede cambiarse para ese tipo de letra en particular.

Bloque. Se puede proporcionar un nuevo punto de inserción indicando un punto de cambio.

Si se selecciona Properties (propiedades), AutoCAD presenta la siguiente petición:
Change What property (Color/Elev/Layer/Ltype/Thickness)?

Color Cambia el color de una entidad. Si se ha ignorado el color de la capa y se desea que la entidad adquiera el color por default de la capa, se tecléa BYLAYER. Esto indica a AutoCAD que determine los colores por capa. Aparecerá la siguiente petición:

New color <current>:

Si el color actual es BYBLOCK, las entidades toman el color del bloque en el cual residen. Este ajuste puede utilizarse también para pasar por alto la selección de color de la capa. Se tecléa el color que se desea tenga la entidad por número o por nombre.

1	Red	5	Blue
2	Yellow	6	Magenta
3	Green	7	White
4	Cyan		

Elev significa elevación y cambia la ubicación de las entidades sobre el eje Z.

Layer (capa) cambia la capa sobre la cual reside una entidad. Si la capa de destino está inactiva, la entidad desaparecerá de la pantalla cuando se concluya con la orden CHANGE. Si el color y el tipo de línea de la entidad se ajustaron a BYLAYER, la entidad tomará los valores de la nueva capa.

Ltype altera el tipo de línea de las entidades. Los comentarios que aparecen bajo la orden LINETYPE se aplican aquí. De nuevo, si se cambia el tipo de línea de una entidad, se están pasando por alto los valores de la capa, a menos que el tipo se cambie a BYLAYER.

Thickness (grosor) modifica el grosor de las entidades.

COPY

Copia objetos seleccionados

Secuencia:

Command. COPY
Select objects
<Base point or displacement>/Multiple:

Descripción.

Base point (punto base) proporciona a AutoCAD una referencia a partir de la cual pueda actuar sobre esas entidades. **Displacement** (desplazamiento) permite introducir un desplazamiento para las coordenadas X, Y, Z. Si se indica un punto base o un desplazamiento, aparecerá la siguiente petición:

Second point of displacement:

Con **Base point** (punto base), se indica el segundo punto. Con **displacement** (desplazamiento), se presiona Return.

Multiple (múltiple) admite hacer varias copias a la vez. Si se indica **Multiple** (múltiple) se pedirá:

Base point.

AutoCAD aún necesita una referencia. Con **Multiple** (múltiple), podría desearse que el punto base se encuentre en el objeto que será copiado. Esto permitirá calcular la copia con más facilidad, después aparecerá la petición

Second point of displacement:

AutoCAD permite colocar copias tantas veces como sea necesario. Cuando se concluye la copia de los objetos, se presiona Return.

MOVE

Mueve entidades en el dibujo

Secuencia.

Command. MOVE
Select objects.
Base point or displacement:
Second point of displacement

Descripción.

Base point (punto base) proporciona a AutoCAD una referencia para mover las entidades. Es equivalente al punto base de inserción para bloques

Displacement (desplazamiento). AutoCAD aceptará un desplazamiento para las entidades. Se debe introducir cuando menos un valor de X y Y. AutoCAD aceptará valores X, Y y Z. El desplazamiento deberá corresponder a los de X, Y y Z para las entidades

Second point (segundo punto). Sin importar como se responde a la petición anterior, se pedirá al usuario un segundo punto. Si se introdujo un desplazamiento, se presiona Return ante esta petición. Si el usuario indicó un punto base, AutoCAD "muestra" a dónde se desean las entidades arrastrándolas o indicando las coordenadas para el segundo punto.

OFFSET

Crea una entidad paralela próxima a la original.

Secuencia:

Command OFFSET
Offset distance or through <Through>:

Descripción

Si se selecciona offset distance (Distancia de desplazamiento), todos los desplazamientos se realizarán a esa distancia. Aparece la siguiente petición:

Select object to offset:
Side to offset:

Se selecciona la entidad por desplazar y luego se especifica un punto sobre el lado de la entidad en la cual se desea colocar la entidad desplazada.

Si se selecciona Through (a través), se pedirá al usuario el punto a través del cual pasa la nueva entidad. Para cada entidad aparece la siguiente petición:

Select object to offset:
Through point.

AutoCAD busca la entidad por desplazar y el punto a través del cual pasará la nueva entidad. Se origina un problema en OFFSET cuando se tratan de desplazar curvas complejas como elipses y otras generaciones de polilíneas y arcos. Si se desplazan hacia el interior de la curva, AutoCAD improvisará cuando alcance un punto en el cual está seguro de cómo dibujar la siguiente curva.

FILLET

Recorta o extiende dos entidades y coloca un arco entre ellas

Secuencia

Command: FILLET
Polyline/Radius/<Select two objects>.

Descripción

Cuando se selecciona Polyline (polilínea), AutoCAD pide una polilínea para colocarle arcos. A todos los segmentos que sean lo suficientemente largos se les conecta con un arco.

El valor por omisión de Radius (radio) es 0; aplicar esta orden con dicho radio causa que las entidades sean recortadas o extendidas hasta formar una esquina aguda. Para cambiar el radio se tecléa R ante la petición. AutoCAD solicita el nuevo radio:

Polyline/Radius/ <Select two objects>: r
Enter fillet radius <0.0000>: 5

Después de introducir el radio, AutoCAD termina la orden FILLET y regresa a la petición COMMAND.
El Radio indicado permanecerá hasta que se cambie.

CHAMFER

Recorta o extiende dos líneas hasta alcanzar distancias específicas y luego las conecta con un segmento

Secuencia:

```
Command: CHAMFER  
Polyline/Distance/<Select first line>  
Select second line
```

Descripción.

Ante la petición Polyline/Distance/<Select first line>: (Polilínea/Distancia/<Seleccionar la primera línea>:), el valor por omisión para las distancias es 0. Para ajustar estas distancias al valor correcto, se tecléa D ante esta petición. La primera distancia se aplica a la primera línea que se seleccionará; la segunda a la segunda línea seleccionada. Después de especificar las distancias se repite la orden CHAMFER y se seleccionan las líneas.

```
Command: CHAMFER  
Polyline/Distance/<Select first line>: D  
Enter first chamfer distance<0.0000>: .5  
Enter second chamfer distance<0.0000>: .7
```

Si se tecléa P ante la petición Polyline/Distance/First line (polilínea/Distancia/Seleccionar la primera línea). AutoCAD permitirá conectar polilíneas con segmentos, pero no conectará líneas paralelas.

STRETCH

Cambia entidades mientras se mantienen sus conexiones con otras entidades o puntos.

Secuencia.

```
Command: STRETCH  
Select objects to stretch by window..  
Select objects  
Base point:  
New point
```

Descripción

La primer selección debe hacerse mediante un Crossing window (ventana cruzada). Las selecciones subsiguientes pueden realizarse apuntando. Otra selección de ventana negará la primera.

Con STRETCH se pueden "ajustar" entidades para hacerlas más cortas o largas, o realinearlas en cualquier forma que se desee.

ROTATE

Rota las entidades en el dibujo.

Secuencia:

Command: ROTATE
Select objects.

Base point:

<Rotation angle>/Reference:

Descripción.

Select objects: (seleccionar objetos:) pide los objetos que serán rotados

Base point: (punto base) pide el punto base de rotación.

Reference: (referencia) permite hacer referencia a una entidad en el dibujo como el ángulo actual y después indicar a AutoCAD la nueva rotación. Para hacer esto, se indican los extremos de la entidad fuente, utilizando los modos OSNAP si es necesario. Después se teclea el ángulo al cual se desean rotar las entidades

COMANDOS DE CONSULTA

Los comandos de consulta muestran diversos tipos de información de la base de datos de AutoCAD. Información como la distancia de un segmento, el área, la coordenada de punto, etc., puede ser verificada con estos comandos.

DIST

Calcula la distancia entre dos puntos

Secuencia:

Command: DIST
First point:
Second point:
Distance=<Distancia calculada>
Angle in XY Plane=<ángulo>
Angle from XY Plane =<ángulo>
Delta X=<cambio en X>
Delta Y=<cambio en Y>
Delta Z=<cambio en Z>

Descripción:

DIST devuelve el ángulo en el plano X-Y, el ángulo desde este plano a una recta trazada entre los dos puntos, y el cambio en los valores X, Y y Z para ambos cambios.

AREA

Calcula el área de un objeto.

Secuencia:

Command: AREA
<First point>/Entity/Add/Subtract.

Descripción

La selección por default es First point. Pueden introducirse los puntos en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. No debe reintroducirse ningún punto; AutoCAD cierra automáticamente el área. Se usa la opción Entity (entidad), cuando se trabaja con círculos y polilíneas. La opción Add (adición), habilita el modo de adición y hace conmutación entre las áreas de adición y sustracción. La petición cambia a

<First point>/Entity/Subtract

Conforme se adiciona o se sustrae. AutoCAD. La opción Subtract (sustracción), habilita el modo de sustracción.

ID

Devuelve las coordenadas de un punto

Secuencia:

Command: ID
Point

Descripción

No tiene que haber una entidad en el punto. Se pueden utilizar modos OSNAP para sujetarse a partes de entidades a fin de definir puntos específicos.

LIST

Lista información de entidades del dibujo.

Secuencia:

Command: LIST
Select objects:

Descripción.

Lista las características geométricas de una entidad.

HELP

Ayuda de AutoCAD Proporciona ayuda de comandos por medio de una caja de diálogo.

Secuencia:

Command: HELP

Descripción.

Al ejecutar esta orden, se desplegará una caja de diálogo en la cual se podrán consultar todos los comandos de AutoCAD o algún tema específico acerca del cual se desee conocer y/o saber. La opción Index, mostrará todos los temas contenidos en esta sección de ayuda.

GUARDAR, IMPRIMIR Y SALIR

SAVE

Guarda los cambios hechos al dibujo sin regresar al menú principal.

Secuencia:

Command: SAVE
File name <name>

Descripción.

Es una buena idea guardar el trabajo cada 10 o 20 minutos, dependiendo de cuánto tiempo pueda dedicar el usuario a reconstruir un dibujo si éste se "perdiera" por alguna razón.

PLOT

Grafica o imprime un dibujo.

Secuencia:

Command: PLOT

Descripción.

El comando PLOT mostrará una caja de diálogo, en la cual aparecerán los siguientes botones:

- Device and Default** En esta área, AutoCAD muestra cuál es el dispositivo de impresión. Para añadir un ploter o actualizar un dispositivo, se usa el comando **Change**, dentro de esta opción.
El botón **Device and default Selection** permite:
Visualizar por medio de una caja de diálogo, o modificar información sobre un dispositivo.
Almacenar o consultar valores predeterminados por medio de un archivo de configuración.
- Pen Assignments...** Este botón también despliega una caja de diálogo que controla la selección de color, la plumilla, el tipo de línea y el grosor de la plumilla.
- Additional Parameters** En esta opción se pueden definir parámetros como:
Display (pantalla), **Extents** (extensión), **Limits** (límites), **View** (vista, o **Window** (ventana), especifican la parte del dibujo que se va a graficar
Hide Lines remueve líneas ocultas en dibujos en 3D.
Adjust Area Fill, ajusta trazos sólidos o polilíneas con grosor al ancho de la plumilla.
Plot to File, crea un archivo de ploteo con extensión PLT por medio de una caja de diálogo estándar.
- Paper Size** Define todas las especificaciones del tamaño del graficado y del papel. Esto, como se aprecia en la caja de diálogo, se puede hacer en pulgadas o en milímetros. Si el tamaño de papel que se encuentra establecido actualmente no es el que se necesita, por medio del botón **Size**, se podrá seleccionar o agregar los tamaños de papel definidos por el usuario.
- Scale, Rotation, Origin**. Define escala, rotación y origen del graficado.
- Plot Preview** Visualiza el graficado en el tamaño de papel elegido antes del graficado final.
Partial, muestra de forma gráfica el área de graficado real en el papel con el tamaño seleccionado.